



شرکت مدیریت تولید، انتقال
و توزیع نیروی برق ایران (توانیر)

معاونت هماهنگی توزیع
دفتر پشتیبانی فنی



دستورالعمل‌های نصب، نظارت بر نصب، بهره برداری و سرویس و نگهداری

تابلوی فشار متوسط معمولی





شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر)

دستورالعمل‌های نصب، نظارت بر نصب، بهره‌برداری و سرویس و نگهداری

تابلوی فشار متوسط معمولی

وضعیت سند	تاریخ	تپیه کننده	تایید کننده	تصویب کننده
چاپ صفر ویرایش یک	شهریور ماه ۱۳۹۰ سال	پژوهشگاه نیرو کمیته تخصصی تابلوی فشار متوسط	شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ	شرکت توانیر



پیشگفتار

در دهه های اخیر شاهد توسعه کمی و کیفی بسیار شتابدار در تمام وجوده علم و صنعت هستیم و صنعت برق نیز بعنوان صنعت پیشرفته و پیچیده با استفاده از تکنولوژی مدرن دارای تجهیزات بسیار متنوع در رسته های مختلف از این قاعده مستثنی نبوده و هر روزه با توجه به روند تغییرات در نوع و سطح نیاز بهرهبرداران، انجام تغییرات در نوع توزیع نیز با واسطه شبکه ها و بواسطه آن استفاده از تجهیزات جدید در شبکه ها ضروری می گردد. صنعت توزیع نیروی برق نیز بواسطه نزدیکی با نقطه مصرف و تنوع در شرایط و تجهیزات دارای بیشترین سطح تغییرات می باشد که ضرورت دارد کاربران از این تغییرات آگاه و مناسب با آن نسبت به ارتقای قابلیت های عملیاتی و نیروی انسانی خود اقدام نمایند. این مهم در مجاورت سیاست ها و استراتژی های کلی صنعت برق کشور مبنی بر واگذاری فعالیت های اجرایی به بیرون از سازمان ها، اهمیتی دوچندان می باید که بتوان علاوه بر ایجاد زبان مشترک فنی، روابط مابین ارکان دست اندر کاران پروژه ها را نیز از بد و انجام طراحی طرح تا بهرهبرداری، سرویس و نگهداری از تجهیزات پروژه را شفاف نموده و در چارچوب آن اقدام گردد که در این صورت با ایجاد وحدت نظر فنی، ارتقای اثربخشی طرح ها و کاهش هزینه های جاری را شاهد خواهیم بود.

تعاونت هماهنگی توزیع شرکت توانیز در راستای سیاست های شرکت توانیز در راهبرد شرکت های توزیع و ایجاد بستر های مناسب برای ارتقای سطح مهندسی و اجرای پروژه های توزیع به موازات برنامه تدوین "دستورالعمل های تعیین الزامات، معیارهای ارزیابی فنی و آزمون های مترتب بر کالاهای کثیرالمصرف" برنامه تدوین "دستورالعمل های نصب، نظارت بر نصب، بهرهبرداری و سرویس و نگهداری تجهیزات کثیرالمصرف" را در دستور کار قرارداده و با توجه به پتانسیل کارشناسی و مدیریتی موجود در شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، دییرخانه مدیریت و تدوین دستورالعمل های مذکور را در قالب تفاهم نامه ای به شرکت مذکور واگذار نمود که در اینجا لازم است از جناب آقای مهندس سید محمد هاشمی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ که با بلند نظری متقبل رحمت انجام این پروژه شدند تشکر و قدردانی شود.

اینک با لطف و عنایت حضرت خداوند متعال دستورالعمل حاضر در معرض استفاده عموم کارشناسان و صاحب نظران قرار می گیرد. بدیهی است کاستی های آن با رهنمودهای ارزنده دست اندر کاران صنعت مرتفع خواهد شد.

غلامرضا خوش خلق

معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیز



مقدمه و تاریخچه سند

پس از تبادل تفاهم نامه و واگذاری مسئولیت مدیریت تهیه "دستورالعمل‌های نصب، نظارت بر نصب، بهره‌برداری و سرویس و نگهداری تجهیزات شبکه‌های توزیع" با هدف تدوین راهنمای دستاندرکاران در زمینه نصب، نظارت، بهره‌برداری و سرویس و نگهداری تجهیزات توزیع از طرف شرکت توانیز به شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، استفاده از خدمات نهادهای مشاوره‌ای جهت تدوین پیش‌نویس دستورالعمل‌های مذکور در دستور کار قرار گرفت.

دستورالعمل حاضر تحت عنوان "دستورالعمل نصب، نظارت بر نصب، بهره‌برداری و سرویس و نگهداری تابلوی فشار متوسط معمولی" مشتمل بر چهار دستورالعمل به منظور استفاده پیمانکاران و مجریان در حوزه نصب تجهیزات و همکاران و پیمانکاران شاغل در حوزه بهره‌برداری و سرویس و نگهداری و همچنین دستگاه‌های نظارت کنترل و نظارت بر اجرای عملیات نصب و بهره‌برداری تجهیزات توسط پژوهشکده انتقال و توزیع نیروی پژوهشگاه نیرو و با حضور اعضاء به شرح زیر تدوین گردیده است.

صفر	فرضعلیزاده	رئیس پژوهشکده انتقال و توزیع نیرو
محمد رضا	شریعتی	مدیر گروه پژوهشی خط و پست
حمدیه	قدیری	مدیر گروه تدوین
حسین	مهدی نیا روذری	کارشناس تدوین
سارا	خیامیم	کارشناس تدوین
مهدی	فتحی رضایی	مشاور

پیش‌نویس مذکور با حضور و مشارکت متخصصین و صاحب‌نظران صنعت برق در قالب کمیته‌ای با حضور اعضای گروه تدوین و افراد مشروطه ذیل در تاریخ ۹۰/۶/۲۸ مورد بررسی و تصویب نهایی قرار گرفته است.

سعید	اباچی زاده	شرکت توزیع نیروی برق تبریز
محمدعلی	احمدی	شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد
حسین	اردکانی	شرکت توزیع نیروی برق نواحی استان تهران
مهدی	جمالی	شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ
علیرضا	حسینی	شرکت نیرو توسعه
بهروز	روزبهانی	شرکت منیران
سیفی		شرکت مهام شرق
مجتبی	طاهریانفر	شرکت مهندسین البرز نیرو تابش
امید	علم باز	مشاور شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان
اکبر	فخاری	شرکت شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ
محمد رضا	فراهانی	شرکت شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ
کامران	قلی زاده	شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ



شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ	قویمی	هوشنگ
شرکت توزیع نیروی برق نواحی استان تهران	کراتی	هوشنگ
شرکت پارس تابلو	کفایی	امیر
پژوهشگاه نیرو	گیلوازداد	محتبی
شرکت توزیع نیروی برق نواحی استان تهران	ملاسعیدی	مسعود
شرکت جابن	وزیری	علی
شرکت تابش تابلو	وسمه‌ای	امیر

بر خود لازم می‌دانم از آقای مهندس محمدرضا مشهدی فراهانی - مدیر پژوهه، آقای مهندس اکبر یاور طلب - مدیر کل پشتیبانی فنی توزیع شرکت توانیز و آقای مهندس عبدالحمید ارسطو - قائم مقام و معون مهندسی و نظارت شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ به جهت حمایت و پشتیبانی و از آقای دکتر سید ابراهیم موسوی ترشیزی - ریاست پژوهشگاه نیرو و آقای مهندس محسن مرجانمهر - معاونت پژوهشی و کلیه اعضای تیم پژوهه پژوهشگاه نیرو به جهت تدوین پیش نویس و کلیه اعضای محترم کمیته فنی که زحمت بررسی دستورالعمل را متقبل شدند و همچنین از آقای مهندس اکبر فخاری نیز به جهت اهتمام و پیگیری تدوین و تصویب دستورالعمل مذکور، تشکر و قدردانی نمایم. موجب امتنان خواهد بود اگر متخصصین، کارشناسان و دستاندر کاران با رهنماهای ارزنده خویش ما را در رفع کاستی‌ها یاری نمایند.

سید محمد هاشمی

رئيس هیئت مدیره و مدیر عامل

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ



درباره دستورالعمل نصب، نظارت بر نصب، بهره‌برداری و سرویس و نگهداری تابلوی فشار متوسط معمولی

مطالعه دقیق این دستورالعمل و سایر مدارک فنی و دستورالعمل‌های سازنده تابلوی فشار متوسط معمولی که به هنگام تحويل همراه تجهیز می‌باشند، به کاربران این اجازه را می‌دهد تا استفاده بهینه را از تجهیز ببرند. لذا توجه به نکات زیر الزامی است:

• قبل از نصب، بهره‌برداری و سرویس و نگهداری تابلوی فشار متوسط معمولی این دستورالعمل و دستورالعمل سازنده تابلو به دقت مطالعه شود. بهره‌برداری، سرویس و نگهداری نادرست تجهیز می‌تواند منجر به مرگ یا صدمات جانی بسیار شدید شود.

• کارایی رضایتبخش تابلوی فشار متوسط معمولی به نصب صحیح، تنظیمات دقیق و سرویس و نگهداری کافی آن بستگی دارد.

• تجهیز باید توسط پرسنل دارای صلاحیت و آموزش دیده نصب، بهره‌برداری، سرویس و نگهداری شود.

• توجه شود که آسیب‌دیدگی تابلوی فشار متوسط معمولی و تجهیزات داخلی آن هنگام نصب یا عدم بهره‌برداری صحیح از آن عملکرد درست آن را تحت الشعاع قرار می‌دهد.


• لازم بذکر است توضیحات کامل درباره روش‌های استاندارد رفع عیب، اصول حفظ سلامتی و عملیات تعمیر خارج از حوزه مطالب این دستورالعمل است.



فهرست نسخ:

چاپ	ویرایش	تاریخ	توضیحات
صفر	یک	شهریورماه ۱۳۹۰	این نسخه توسط پژوهشگاه نیرو تهیه و در کمیته تخصصی تابلوهای فشار متوسط مورخ ۹۰/۶/۲۸ برگزار شده در پژوهشگاه نیرو مورد تایید اعضای کمیته قرار گرفته است.

دریافت کنندگان سند:

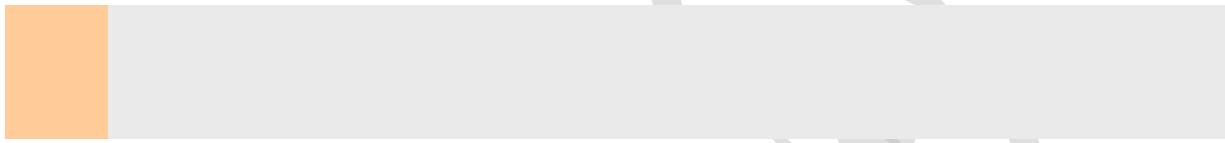

سازمان امنیت ملی



فهرست مطالب

۱- هدف و دامنه کاربرد	۱
۲- مراجع	۲
۳- محدوده اجرا	۳
۴- تعاریف و علائم	۴
۵- تابلوی فشار متوسط معمولی	۵
۵-۱- انواع سلول های تابلوی فشار متوسط معمولی	۵
۵-۱-۱- سلول کلید قدرت	۵
۵-۱-۲- سلول سکسیونر قابل قطع زیر بار	۵
۵-۱-۳- سلول سکسیونر فیوزدار	۵
۵-۱-۴- سلول اندازه گیری	۵
۵-۱-۵- سلول رایزر	۵
۵-۱-۶- سلول باس - کوپلر	۵
۵-۲- شینه ها	۵
۵-۳- مدارات کنترل و حفاظت	۵
۵-۴-۱- پلاک مشخصات	۵
۶- دستورالعمل نصب	۶
۶-۱- فهرست ابزار و ماشین آلات مورد نیاز	۶
۶-۲- انبارداری و حمل و نقل	۶
۶-۲-۱- انبارداری	۶
۶-۲-۲- حمل و نقل	۶
۶-۲-۳- انتقال تابلو به محل نصب	۶
۶-۳- نصب تابلوی فشار متوسط معمولی	۶
۶-۳-۱- ساختمان پست های توزیع زمینی	۶

۳۵	- فونداسیون و سطح نصب تابلو	۲-۳-۶
۳۵	- انواع روش‌های نصب تابلو	۳-۳-۶
۳۷	- جانمایی سلول‌ها	۴-۳-۶
۳۸	- ثابت سازی سلول‌ها	۵-۳-۶
۳۹	- نصب سایر قطعات و علامت‌گذاری	۶-۳-۶
۴۰	- برقراری اتصالات الکتریکی	۷-۳-۶
۴۵	- زمین کردن تابلوی فشار متوسط معمولی	۴-۴-۶
۴۶	- اتصال تجهیزات به زمین حفاظتی	۱-۴-۶
۴۹	- زمین کردن کابل‌های ورودی	۲-۴-۶
۴۹	- آزمون‌های مورد نیاز	۵-۴-۶
۵۲	- مراحل راهاندازی	۶-۴-۶
۵۴	- دستورالعمل نظارت بر نصب تجهیز	۷-۴-۶
۵۴	- فهرست ابزارآلات مورد نیاز	۱-۵-۷
۵۴	- آینه کار و روش اجرایی	۲-۵-۷
۵۸	- دستورالعمل بهره‌برداری	۸-۵-۸
۵۸	- فهرست ابزار و ماشین‌آلات مورد نیاز	۱-۶-۸
۵۸	- شرایط بهره‌برداری	۲-۶-۸
۵۹	- شرایط بهره‌برداری عادی	۱-۷-۸
۵۹	- شرایط بهره‌برداری ویژه	۲-۷-۸
۶۰	- بخش‌های مهم تابلوی فشار متوسط معمولی در بهره‌برداری	۳-۷-۸
۶۰	- محفظه کنترل و حفاظت	۱-۸-۸
۶۱	- پوشش‌ها	۲-۸-۸
۶۲	- تجهیزات ایتلرلاک	۳-۸-۸
۶۳	- نشان‌دهنده وضعیت	۴-۸-۸
۶۳	- کلید زمین	۵-۸-۸
۶۴	- اهرم قطع و وصل سکسیونر	۶-۸-۸
۶۶	- فیوزهای فشار متوسط	۷-۸-۸



۶۷	- قفل -۸-۳-۸
۶۸	- روش بهرهبرداری -۴-۸
۶۸	- وضعیت تجهیزات -۱-۴-۸
۶۹	- باز کردن -۲-۴-۸
۷۰	- بستن -۳-۴-۸
۷۲	- زمین کردن -۴-۴-۸
۷۳	- تعویض فیوزهای سکسیونر فیوزدار -۵-۴-۸
۷۴	- بهرهبرداری ایمن -۵-۸
۷۶	- دستورالعمل سرویس و نگهداری -۹
۷۶	- فهرست ابزارآلات مورد نیاز -۱-۹
۷۶	- آیین کار و روش اجرایی -۲-۹
۷۸	- بازرسی و سرویس و نگهداری -۳-۹
۸۰	- تمیز کردن -۱-۳-۹
۸۰	- علامتگذاری سلولها و اتصالات -۲-۳-۹
۸۱	- چگونگی اتصالات -۳-۳-۹
۸۱	- اینترلاکها -۴-۳-۹
۸۱	- کارت مشخصه سرویس و نگهداری -۵-۳-۹
۸۳	پیوست (۱): ابعاد تابلو
۸۴	پیوست (۲): درجه حفاظت تابلوی فشار متوسط
۸۵	پیوست (۳): ابعاد استاندارد شینههای مورد استفاده در تابلوهای فشار متوسط
۹۰	پیوست (۴): زمین
۹۲	پیوست (۵): درجات آلودگی



فهرست اشکال

شکل (۱): انواع سلول های تابلوی فشار متوسط معمولی ۱۹
شکل (۲): نمای روپروی سلول کلید قدرت یک نمونه تابلوی فشار متوسط معمولی ۲۰
شکل (۳): شماتیک دو نمونه سلول کلید قدرت ۲۱
شکل (۴): نمای داخلی یک نمونه سلول کلید قدرت ۲۲
شکل (۵): نمای داخلی یک نمونه سلول سکسیونر قابل قطع زیر بار ۲۳
شکل (۶): شماتیک یک سلول سکسیونر قابل قطع زیر بار و بخش های مختلف آن ۲۴
شکل (۷): شماتیک یک نمونه سلول سکسیونر فیوزدار قابل قطع زیر بار و بخش های مختلف آن ۲۵
شکل (۸): شماتیک یک سلول اندازه گیری تابلوی فشار متوسط معمولی و بخش های آن ۲۶
شکل (۹): یک نمونه سلول اندازه گیری تابلوی فشار متوسط معمولی ۲۷
شکل (۱۰): شماتیک مداری سلول های باس - کوپلر ۲۸
شکل (۱۱): نمونه ای از شینه های تابلوی فشار متوسط معمولی ۲۹
شکل (۱۲): حمل تابلوهای فشار متوسط با استفاده از جرثقیل ۳۳
شکل (۱۳): حمل تابلو به وسیله غلتک ۳۴
شکل (۱۴): شماتیک یک نمونه اتصال دو سلول تابلو و شماره یراق آلات آن ۳۷
شکل (۱۵): ثابت سازی تابلو با رول - پلاک فلزی بر روی کف بتونی ۳۸
شکل (۱۶): ثابت سازی تابلو بر روی کف بتونی با پایه فلزی ۳۹
شکل (۱۷): مراحل اتصال شینه های سلول های مجاور به یکدیگر ۴۱
شکل (۱۸): شینه ها در تابلوی فشار متوسط معمولی ۴۲
شکل (۱۹): اتصال سر کابل به ترمینال سکسیونر ۴۲
شکل (۲۰): اتصال کابل به دیواره تابلو ۴۴
شکل (۲۱): نمایی از سیم بندی پشت رله تابلوی فشار متوسط معمولی ۴۴
شکل (۲۲): جزیات نحوه اتصال تجهیزات فلزی ثابت به شبکه زمین پست ۴۶
شکل (۲۳): جزیات نحوه اتصال شین زمین تابلو به شبکه زمین ۴۷
شکل (۲۴): جزیات اتصال درب فلزی و نرده بازشو به شبکه زمین پست ۴۸
شکل (۲۵): شیلد بافته شده کابل آماده اتصال به شینه زمین تابلوی فشار متوسط ۴۹
شکل (۲۶): روش بهره برداری درست (الف) و نادرست (ب) از سکسیونر ۵۳
شکل (۲۷): نمای روپروی محفظه کنترل و حفاظت ۶۱




شکل (۲۸): نمونههایی از پوشش‌های حفاظتی نصب شده در تابلوهای فشار متوسط معمولی ۶۲
شکل (۲۹): مکانیزم عملکرد و اینترلاک بین کلید قدرت و سکسیونر غیر قابل قطع زیر بار ۶۳
شکل (۳۰): یک نوع کلید زمین قابل نصب در زیر سکسیونر غیر قابل قطع زیر بار داخلی ۶۴
شکل (۳۱): یک نمونه اهرم قطع و وصل کلید زمین ۶۴
شکل (۳۲): انتقال دهنده نیروی اهرم فرمان به شفت سکسیونر (دورانی) ۶۵
شکل (۳۳): اهرم فرمان سکسیونر (اهرمی) ۶۶
شکل (۳۴): فیوزهای فشار متوسط ۶۶
شکل (۳۵): سکسیونر فیوزدار قابل قطع زیربار ۶۷
شکل (۳۶): قفل عملکرد سکسیونر یا کلید زمین ۶۷
شکل (۳۷): شارژ فر کلید قدرت با مکانیزم فرنی ۷۲
شکل (۳۸): نحوه تعویض فیوز در سکسیونر فیوزدار (در صورت موجود نبودن فیوزکش ۲۰KV) ۷۳
شکل (۳۹): نمونههایی از رله‌های اولیه مورد استفاده در تابلوهای فشار متوسط ۷۵
شکل (۴۰): نمونهایی از رله‌های ثانویه ۷۵
شکل (۴۱): تمیز کردن کلید قدرت موجود در تابلو ۸۰
شکل (پ-۳-۱): درصد باردهی شینه‌های مختلف (با سطح مقطع‌های یکسان) ۸۵
شکل (پ-۳-۲): ضریب تصحیح K بر حسب دمای شینه (θ_S) و دمای متوسط هوا در ۲۴ ساعت (θ_u) ۸۹
شکل (پ-۴-۱): یک نمونه چاه زمین و الکترود اتصال زمین که با الکتروولیت سدیم بتونیت ۹۱



فهرست جداول

جدول (۱): فهرست ابزار و ماشین‌آلات مورد نیاز جهت نصب تابلوی فشار متوسط معمولی ۳۱
جدول (۲): آزمون‌های راهاندازی مورد نیاز جهت کنترل تابلو پیش از بهره‌برداری ۵۰
جدول (۳): فهرست ابزار‌آلات مورد نیاز جهت نظارت بر نصب تابلوی فشار متوسط معمولی ۵۴
جدول (۴): چک‌لیست کنترلی نظارت بر نصب تابلوی فشار متوسط معمولی ۵۵
جدول (۵): فهرست ابزار‌آلات مورد نیاز جهت بهره‌برداری ۵۸
جدول (۷): ضرایب تصحیح سطح عایقی بر حسب ارتفاع ۶۰
جدول (۸): فهرست ابزار و ماشین‌آلات مورد نیاز جهت سرویس و نگهداری ۷۶
جدول (۹): کارت مشخصه سرویس و نگهداری تابلوی فشار متوسط معمولی ۸۲
جدول (پ-۱-۱): ابعاد تابلوهای فشار متوسط تمام بسته ۸۳
جدول (پ-۲-۱): درجات مختلف حفاظت (رقم اول) ۸۴
جدول (پ-۲-۲): درجات مختلف حفاظت (رقم دوم) ۸۴
جدول (پ-۳-۱): مشخصات هادی‌های مس و آلومینیوم ۸۵
جدول (پ-۳-۲): ظرفیت باردهی شینه‌های مسی با سطح مقطع مستطیلی ۸۶
جدول (پ-۳-۳): مشخصات باردهی شینه‌های آلومینیومی با سطح مقطع مستطیلی ۸۷
جدول (پ-۵-۱): درجات آلودگی ۹۲

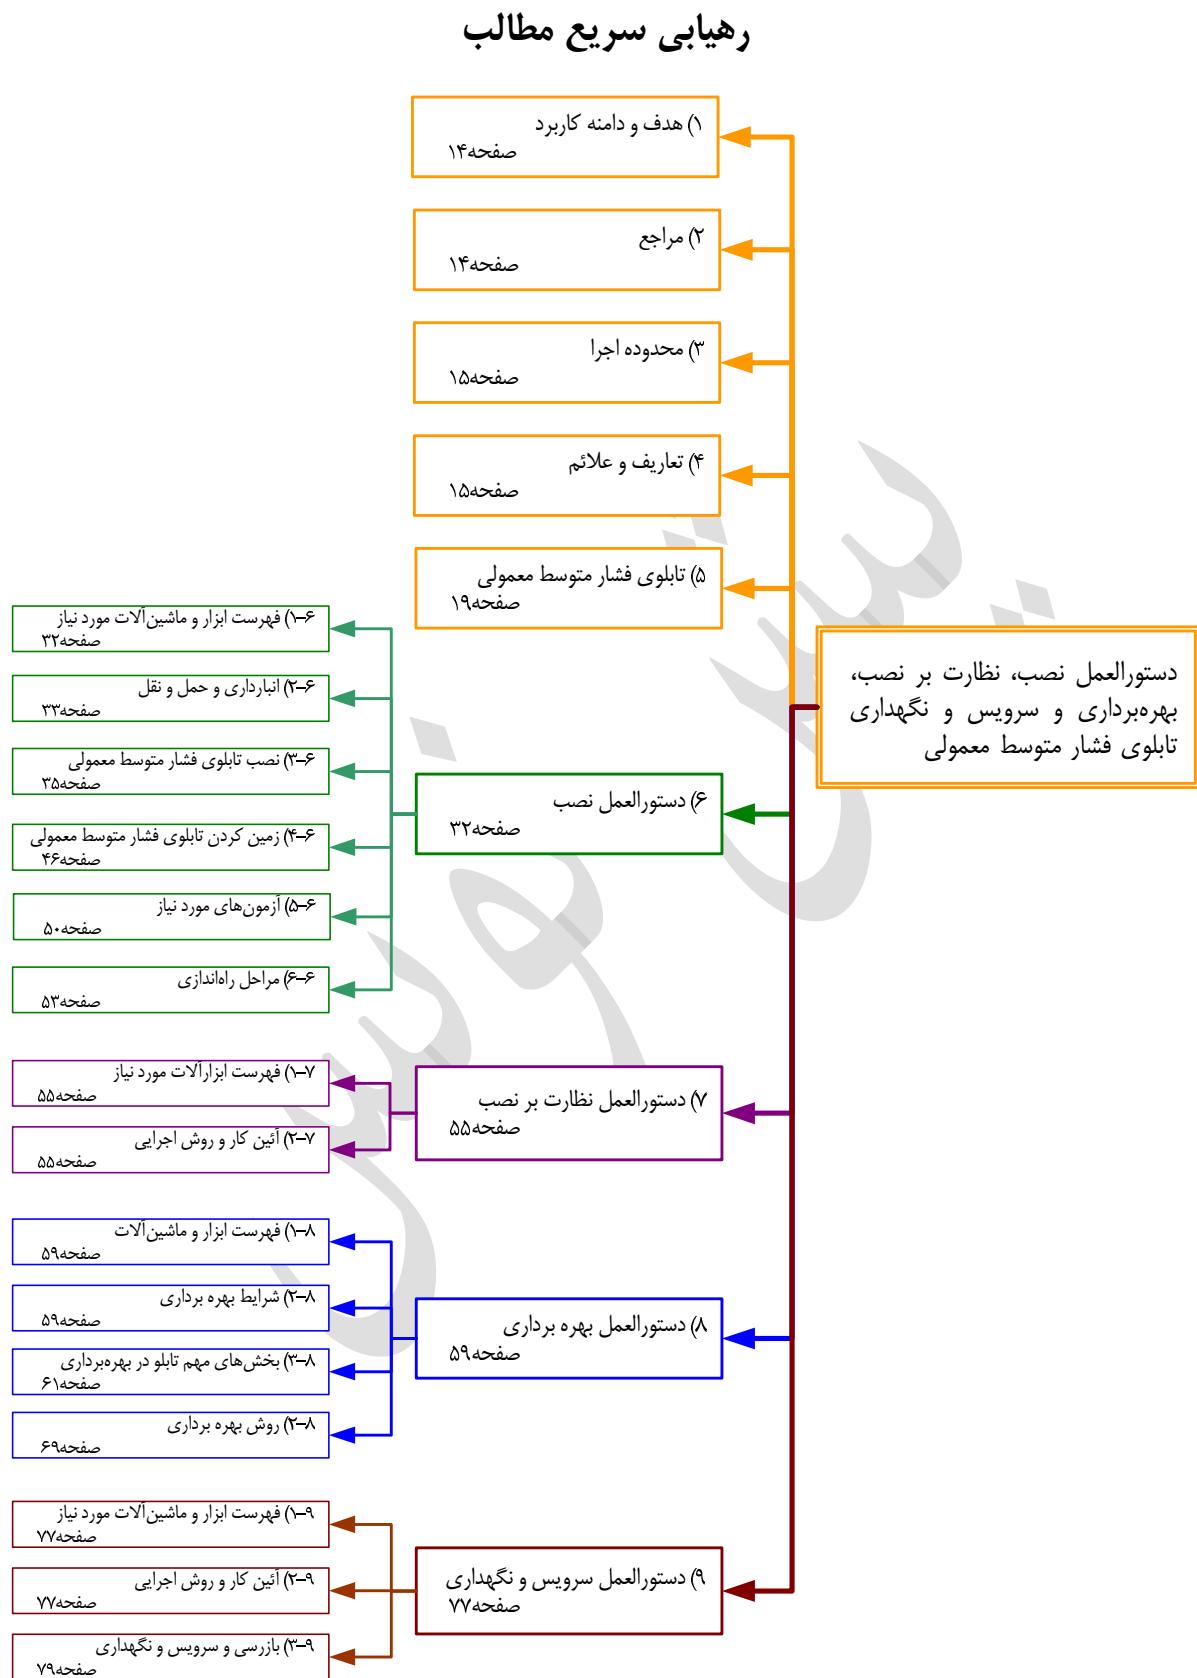

۱ - هدف و دامنه کاربرد

این سند با هدف ایجاد وحدت رویه در تعیین روش های نصب، نظارت بر نصب، بهره برداری و سرویس و نگهداری تابلوی فشار متوسط معمولی و هماهنگ سازی و شفافیت در نحوه انجام فرآیندهای مربوطه تهیه و تدوین گردیده است. موارد مرتبط با تعیین الزامات و معیارهای ارزیابی فنی و آزمون های تجهیزات شبکه های توزیع در محدوده کاربرد این دستورالعمل قرار نمی گیرد.

۲ - مراجع

IEC 60050-441: 2010	International Electrotechnical Vocabulary (IEV) – Switchgear, Controlgear and Fuses
IEC 62271-1: 2007	High-voltage switchgear and controlgear- Common specifications
IEC 62271-100: 2003	High-voltage switchgear and controlgear- High-voltage alternating-current circuit-breakers
IEC 62271-102: 2002	High voltage switchgear and controlgear- High voltage alternating current disconnectors and earthing switches
IEC 62271-103: 1998	High voltage switchgear and controlgear- Switches for rated voltages above 1kV and less than 52kV
IEC 62271-200: 2003	High-voltage switchgear and controlgear- AC metal-enclosed switchgear and controlgear for rated voltage above 1kV and up to and including 52 kV
ANSI/IEEE C37.100: 1992	IEEE Standard Definitions for Power Switchgear
IEEE c37. 20. 2: 1993	IEEE Standard for Metal-Clad Switchgear
IEEE c37. 21: 2005	IEEE Standard for Control Switchboards



مجلد ۱/ ۳۰ از استانداردهای توانیر
استاندارد تابلوهای مورد استفاده در شبکه های توزیع (مبانی استاندارد
تابلوهای فشار متوسط و ضعیف)

مجلد ۲/ ۳۰ از استانداردهای توانیر
استاندارد تابلوهای مورد استفاده در شبکه های توزیع (مشخصات فنی
تابلوهای فشار متوسط و ضعیف)

مجلد ۳/ ۳۰ از استانداردهای توانیر
استاندارد تابلوهای مورد استفاده در شبکه های توزیع (نصب و نگهداری
تابلوهای فشار متوسط و ضعیف)

استاندارد سیستم اتصال زمین شبکه های توزیع

مجلد ۳۲ از استانداردهای توانیر

مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست های توزیع هوایی و زمینی ۲۰ و
۳۳ کیلو ولت

**نشریه ۳۷۵ سازمان مدیریت و
برنامه ریزی کشور**

برو شورها و مدارک سازندگان

۳- محدوده اجرا

محدوده اجرای این دستورالعمل در برگیرنده کلیه شرکت های توزیع، مشاوران، سازندگان، تامین کنندگان و
پیمانکاران صنعت توزیع نیروی برق کشور است.

۴- تعاریف و علائم

نوعی تابلو فشار متوسط است که عایق بین شینه های آن هوا می باشد.

تابلوی فشار متوسط معمولی

محفظه ای از نوع ایستاده با قابلیت دسترسی از جلو، دارای اسکلت نگهدارنده
فلزی که تجهیزات قطع و وصل جریان الکتریکی، تجهیزات اندازه گیری و
شینه های ارتباط دهنده را درون خود جای می دهد و صرفا در فضای بسته قابل
نصب است. این تابلوها در سطوح ولتاژی ۱ تا ۳۶ کیلوولت بکار برده می شوند.

تابلوی فشار متوسط



حداکثر ابعاد تابلوهای فشار متوسط معمولی در پیوست (۱) ارایه شده است.

عبارت است از درجه حفاظتی فراهم شده به وسیله محفظه که از افراد در برابر تماس با قسمت‌های برق‌دار، بخش‌های متحرك درون محفظه و همچنین از تجهیزات در برابر ورود اجسام و آب محافظت به عمل می‌آورد (پیوست (۲)).

به قسمتی از تابلوهای فشار متوسط اطلاق می‌شود که به جز در محل‌های مورد نیاز برای اتصالات، کنترل یا تهويه کاملاً بسته باشد.

به قسمتی از تابلوهای فشار متوسط که یک سلول را از سایر سلول‌ها جدا می‌نماید جداره^۱ گویند.

تمامی بخش‌های هادی یک تابلوی فشار متوسط با محفظه فلزی (شامل هادی‌ها و وسایل کلیدزنی) که در تشکیل مدار انتقال انرژی الکتریکی بکار رفته باشند را مدار اصلی گویند.

تمامی بخش‌های هادی یک تابلوی فشار متوسط با محفظه فلزی که در تشکیل مداری (غیر از مدار اصلی) برای کنترل، اندازه‌گیری، حفاظت و تنظیم به کار رفته باشند را مدار کمکی گویند.

به هادی با امپدانس کم که چندین مدار الکتریکی می‌توانند به طور جداگانه به آن متصل گردند اطلاق می‌گردد.

ولتاژ نامی بیان کننده حد بالای ولتاژ سیستمی است که تابلوی فشار متوسط برای آن طراحی شده است.

جريان نامی تابلوی فشار متوسط، مقدار موثر جریانی است که تابلو قادر است تحت شرایط مشخص بهره‌برداری به طور دائم از خود عبور دهد.

درجه حفاظتی (IP)

سلول

جداره^۱

مدار اصلی

مدار کمکی

شینه (باسبار)

ولتاژ نامی

جريان نامی

¹ Partition



در تابلوها برای جلوگیری از بروز خطرات احتمالی از سیستمی به نام اینترلاک استفاده می‌شود. وجود این سیستم باعث می‌گردد تا بهره‌بردار نتواند حالتی را به وجود آورد که دستگاه برای آن طراحی نشده است و یا دستگاه در حالتی قرار گیرد که برای بهره‌بردار ایجاد خطر نماید.

اینترلاک

عبارةت از اتصال یک مدار الکتریکی یا تجهیز به زمین استاندارد است.

زمین کردن

به هادی که در یک محیط هادی خاص مانند بتونیت یا ذغال دفن شده و دارای تماس الکتریکی با جرم زمین باشد الکترود زمین اطلاق می‌گردد.

الکترود زمین

هادی است که یک مسیر رسانا یا قسمتی از یک مسیر رسانا را بین یک نقطه خاص از یک سیستم یا تجهیز و یک الکترود زمین فراهم می‌کند.

هادی زمین

یک سیستم متشكل از الکترودهای زمین با اتصالات به هم پیوسته و زمین شده است که یک زمین مشترک برای اجزای الکتریکی و اسکلت‌های فلزی بوجود می‌آورد.

شبکه زمین

مقاومت الکتریکی موجود بین الکترودهای زمین و جرم کلی زمین، مقاومت زمین نامیده می‌شود.

مقاومت زمین

کلیدی مکانیکی است که توانایی تحمل عبور جریان نامی به طور دائم و جریان اتصال کوتاه در مدت زمانی مشخص را داشته و قادر به قطع جریان نامی و اتصال کوتاه باشد.

کلید قدرت^۱

یک کلید مکانیکی است که برای قطع و وصل جریان بار عادی شبکه طراحی شده است. این کلید نمی‌تواند جریان‌های بیش از جریان نامی را قطع نماید ولی اغلب سکسیونرهای قابل قطع زیر بار به تعداد محدود تحمل وصل جریان اتصال کوتاه را دارند.

سکسیونر قابل قطع زیر بار

^۱- در زمان تدوین این دستورالعمل "کلید قدرت" با عنوان "دزنکتور" نیز شناخته شده است.



یک کلید مکانیکی است که در حالت باز، یک فاصله عایقی متناسب با شرایط لازم جهت جداسازی منبع و بار را برآورده می‌سازد. یک سکسیونر غیر قابل قطع زیر بار توانایی قطع و وصل مدارهای دارای جریان را ندارد. سکسیونر غیر قابل قطع زیر بار در حالت بسته توانایی عبوردادن جریان‌های بار در شرایط عادی شبکه و همچنین توانایی عبور جریان‌های غیرعادی شبکه نظیر جریان اتصال کوتاه را برای مدت زمان معین دارد.

سکسیونر غیر قابل قطع زیر بار^۱


نوعی سکسیونر است که توانایی قطع و وصل جریان‌های نامی بار را دارا می‌باشد. بدلیل وجود فیوز در ساختار آن حفاظت بخشی از شبکه در مقابل اتصال کوتاه یا خطای زمین را دارد.

سکسیونر فیوزدار


یک کلید مکانیکی است که برای زمین کردن بخش‌های یک مدار الکتریکی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این کلید توانایی تحمل جریان‌های الکتریکی در شرایط غیر عادی شبکه نظیر اتصال کوتاه در زمان مشخص را دارد.

کلید زمین^۲


این علامت در مدارهای الکتریکی نمایش گر کلید قدرت است.

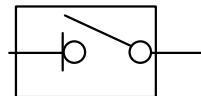


این علامت در مدارهای الکتریکی نمایش گر سکسیونر قابل قطع زیر بار است.

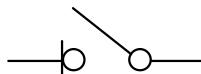


این علامت در مدارهای الکتریکی نمایش گر سکسیونر غیر قابل قطع زیر بار است.

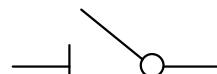

این علامت در مدارهای الکتریکی نمایش گر سکسیونر فیوزدار قابل قطع زیر بار است.

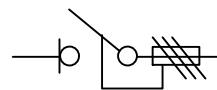

این علامت در مدارهای الکتریکی نمایش گر کلید زمین (سکسیونر زمین) است.

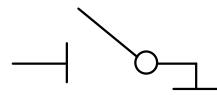

^۱- در زمان تدوین این دستورالعمل "سکسیونرهای غیرقابل قطع زیر بار" با عنوان "سکسیونرهای ساده" نیز شناخته شده‌اند.
^۲- در زمان تدوین این دستورالعمل "کلید زمین" با عنوان "سکسیونر زمین" و "سکسیونر اتصال زمین" نیز شناخته شده است.




۵- تابلوی فشار متوسط معمولی

تابلوی فشار متوسط معمولی ترکیبی از وسایل کلیدزنی، تجهیزات کنترلی، اندازه‌گیری و حفاظتی به همراه سلول، سازه‌های نگهدارنده و اتصالات مربوطه است که برای نصب در پست‌های زمینی فشار متوسط در فضای بسته و عملکرد تحت شرایط محیطی نرمال طراحی شده است. این تابلوها در سیستم‌های توزیع و در محل‌های سرپوشیده به منظور قطع و وصل جریان و حفاظت شبکه مورد استفاده قرار می‌گیرد. شینه‌ها، سکسیونرها و کلیدهای زمین این تابلوها در هوا قرار گرفته و درون هیچ ماده عایقی مانند گاز SF_6 قرار ندارند. تابلوهای مذکور متشکل از تعدادی سلول است که در ادامه به تشریح آنها پرداخته شده است.

۵-۱- انواع سلول‌های تابلوی فشار متوسط معمولی

انواع ساختار سلول‌های مورد استفاده در تابلوهای فشار متوسط در شکل (۱) نشان داده شده است.

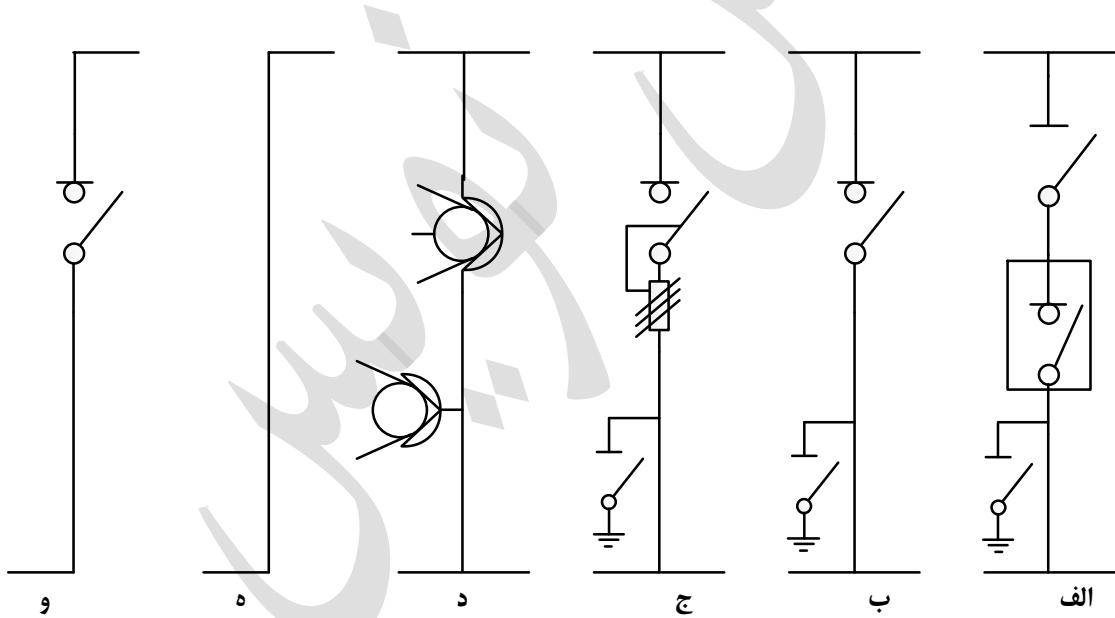


- الف- سلول کلید قدرت^۱ دارای سکسیونر غیر قابل قطع زیر بار بالا دست و کلید زمین‌کننده و ادوات اندازه‌گیری
- ب- سلول سکسیونر قابل قطع زیر بار دارای کلید زمین
- ج- سلول سکسیونر قابل قطع زیر بار فیوزدار دارای کلید زمین
- د- سلول اندازه‌گیری
- ه- سلول رایزر
- و- سلول باس-کوپلر

شکل (۱): انواع سلول‌های تابلوی فشار متوسط معمولی


^۱- در زمان تدوین این دستورالعمل کلید قدرت در صنعت برق با نام "دئنکتور" نیز شناخته شده است.

۵-۱-۱- سلول کلید قدرت

سلول کلید قدرت شامل کلید قدرت، یک سکسیونر غیر قابل قطع زیر بار و شینه‌بندی‌ها و رله حفاظتی با ترانس‌های حفاظتی است. این سلول همچنین شامل محفظه کنترل و حفاظت است که دارای درب جداگانه بوده و تجهیزات حفاظتی - کنترلی فشار ضعیف داخل آن نصب می‌شوند. بر روی محفظه کنترل و حفاظت علاوه بر تجهیزات اندازه‌گیری می‌توان انواع نشانگرهای وضعیت را نیز نصب نمود. در شکل (۲) شما می‌توانید یک سلول کلید قدرت و در شکل (۳) شماتیک ادوات موجود در آن نشان داده شده است.

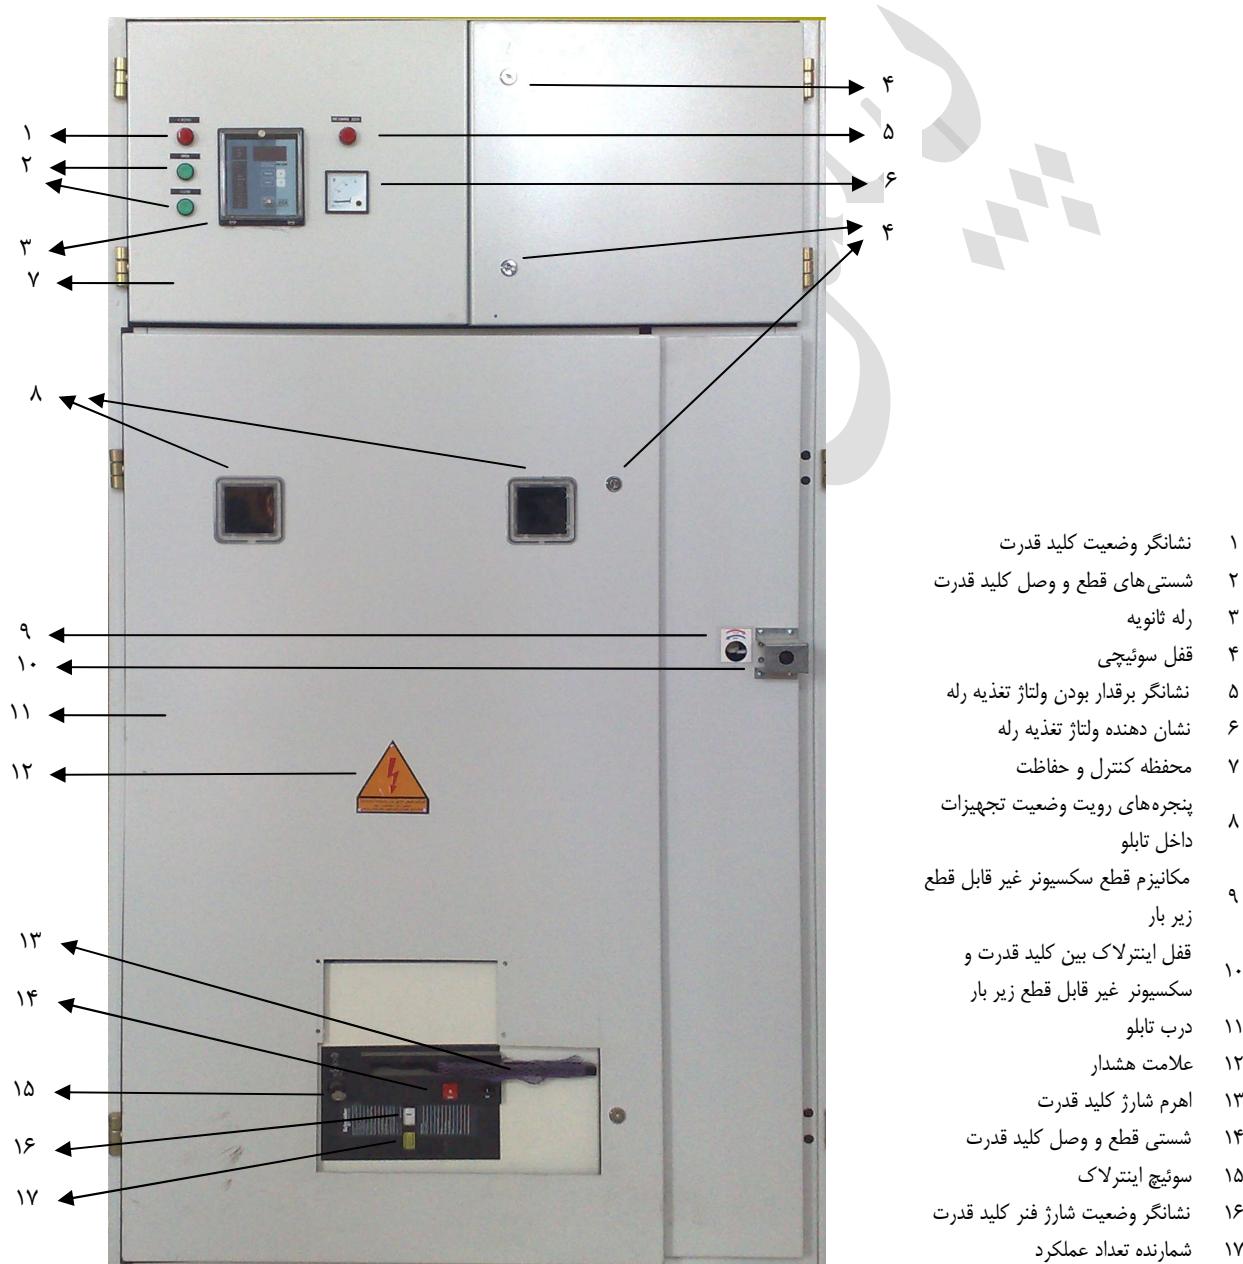

شکل (۲): نمای روبروی سلول کلید قدرت یک نمونه تابلوی فشار متوسط معمولی

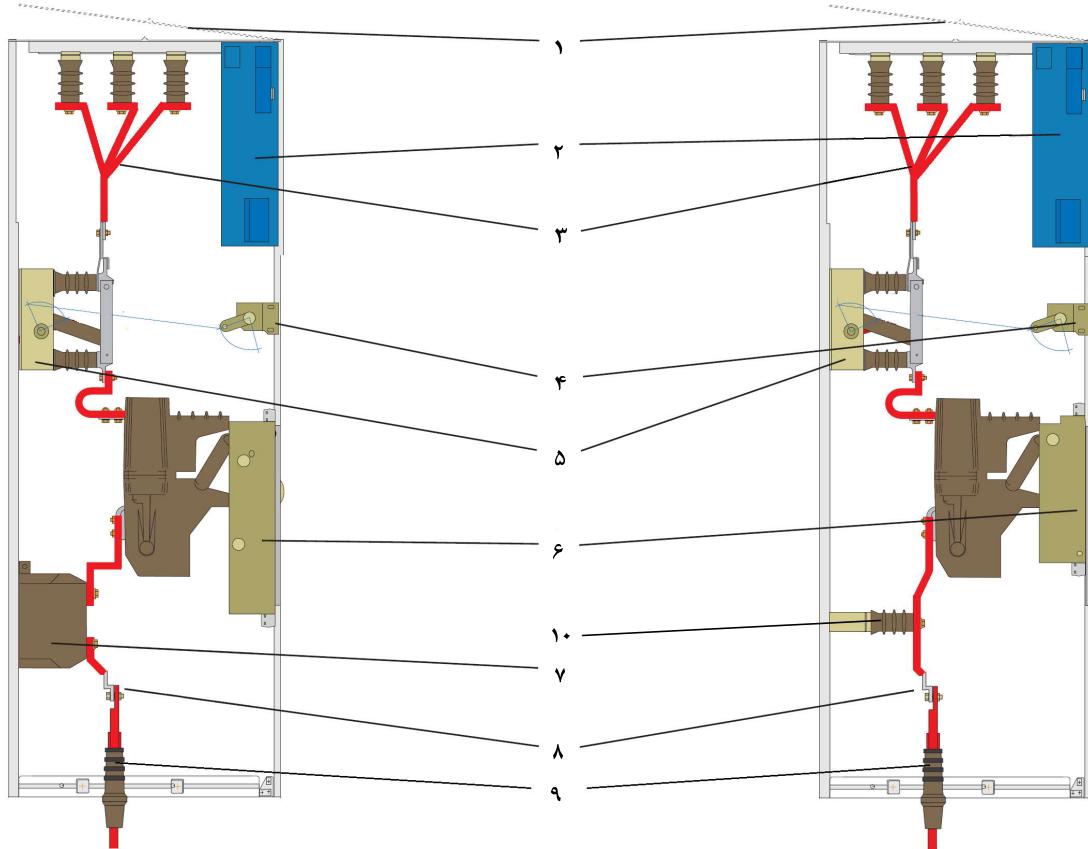

۱-دریچه انفجار ۲-محفظه کنترل و حفاظت ۳-شینه ها
۴-نشان دهنده وضعیت سکسیونر غیر قابل قطع زیر بار ۵-سکسیونر غیر قابل قطع زیر بار ۶-کلید قدرت
۷-ترانسفورماتور جریان ۸- محل اتصال سرکابل ۹-مقره نگذارنده ۱۰-سرکابل

شکل (۳): شماتیک دو نمونه سلول کلید قدرت

همانگونه که در شکل (۳) مشاهده می شود یک سکسیونر غیر قابل قطع زیر بار بالای کلید قدرت نصب می شود که این کلید وظیفه بی برق کردن کلید قدرت را در زمان تعمیرات بر عهده دارد. این سکسیونر به هیچ وجه نباید در زیر بار باز شود به همین دلیل یک ایترلاک میان کلید قدرت و این سکسیونر غیرقابل قطع زیر بار وجود دارد که مانع از عملکرد سکسیونر قبل از باز شدن کامل کلید قدرت می شود. نمای داخلی یک سلول کلید قدرت نیز در شکل (۴) نشان داده شده است. سکسیونر غیر قابل قطع زیر بار نیز در قسمت فوقانی کلید قدرت در این شکل قابل ملاحظه است.



شکل (۴): نمای داخلی یک نمونه سلول کلید قدرت

۵-۱-۲- سلول سکسیونر قابل قطع زیر بار

سلول‌های مرتبط با فید رهای ورودی و فیدرهای خروجی پست فشار متوسط به طور معمول به سکسیونرهای قابل قطع زیر بار مجهز می‌شوند که این سکسیونرها دارای کلید زمین‌کننده می‌باشند و کلید زمین‌کننده تنها در صورت بی‌برق بودن سرکابل‌ها ی فیدرهای ورودی یا خروجی پس از کنترل کردن توسط فازمتر فشار قوی^۱ می‌توان آنها را


^۱- در زمان تدوین این دستورالعمل "فازمتر فشار قوی" با نام "اپرومتر" نیز شناخته شده است.



زمین کرد. نمای داخلی و شماتیک یک سلول سکسیونر قابل قطع زیر بار بترتیب در شکل (۵) و شکل (۶) نشان داده شده‌اند. در این سلول یک سکسیونر قابل قطع زیر بار با مکانیزم قطع بوسیله فشار هوا و کلید زمین مربوطه نشان داده شده است.



شکل (۵): نمای داخلی یک نمونه سلول سکسیونر قابل قطع زیر بار

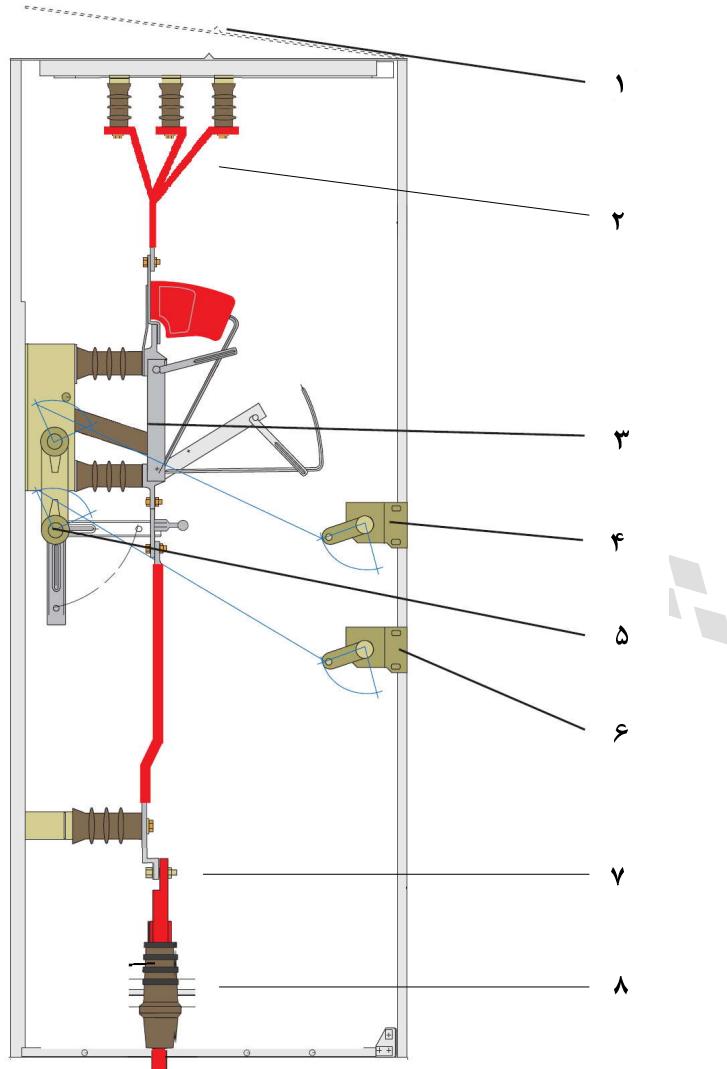


۱-دریچه انفجار ۲-شینه ها ۳-دریچه انفجار
۴-نیشان دهنده وضعیت سکسیونر قابل قطع زیر بار ۵-کلید زمین
۶-نیشان دهنده وضعیت کلید زمین ۷-محل اتصال سرکابل
۸-سرکابل

شکل (۶): شماتیک یک سلول سکسیونر قابل قطع زیر بار و بخش های مختلف آن

۱-۳-۵- سلول سکسیونر فیوزدار

در بعضی موارد برای حفاظت و برقرار کردن ترانسفورماتورهای توزیع (معمولاً ترانسفورماتورهای دارای قدرت پایین زمینی) به جای استفاده از کلید قدرت از سکسیونر فیوزدار قابل قطع زیر بار استفاده می‌شود. در شکل (۷) شماتیک تجهیزات داخلی یک نمونه سلول سکسیونر فیوزدار آورده شده است.

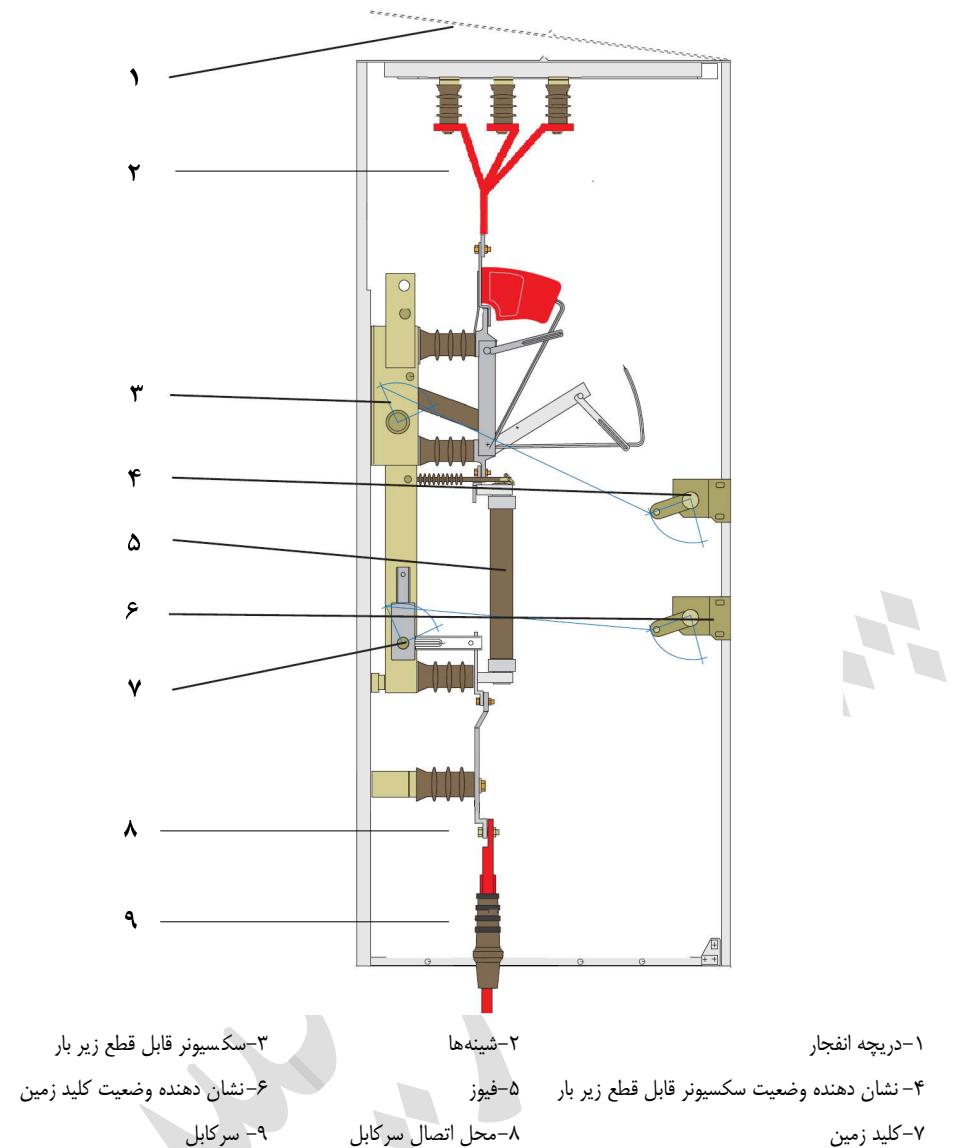

شکل (۷): شماتیک یک نمونه سلول سکسیونر فیوزدار قابل قطع زیر بار و بخش‌های مختلف آن

۴-۱-۵ - سلول اندازه‌گیری

تابلوهای اندازه‌گیری فشار متوسط شامل ترانسفورماتورهای جریان و ولتاژی است که در آن تعییه شده‌اند. این ترانسفورماتورها برای اندازه‌گیری میزان توان مصرفی فیدر مورد استفاده قرار می‌گیرند. تابلوی اندازه‌گیری در دو نوع موجود هستند:

۱- تابلوهای اندازه‌گیری دارای ۳ ترانسفورماتور جریان و ۳ ترانسفورماتور ولتاژ (ترانسفورماتورهای ولتاژ تک


(ترمیناله)

۲- تابلوهای اندازه‌گیری دارای ۳ ترانسفورماتور جریان و ۲ ترانسفورماتور ولتاژ (ترانسفورماتورهای ولتاژ دو

(ترمیناله)

در

شکل (۸) شماتیک داخلی یک سلول اندازه‌گیری دارای سه ترانسفورماتور جریان و سه ترانسفورماتور ولتاژ تک ترمیناله نشان داده شده است. در شکل (۹) نیز شکل واقعی یک سلول اندازه‌گیری تابلوی فشار متوسط معمولی و لوازم اندازه‌گیری نصب شده در بالای آن نشان داده شده است. تابلوی اندازه‌گیری نشان داده شده در شکل (۹) دارای سه ترانسفورماتور جریان و دو ترانسفورماتور ولتاژ دو ترمیناله می‌باشد.

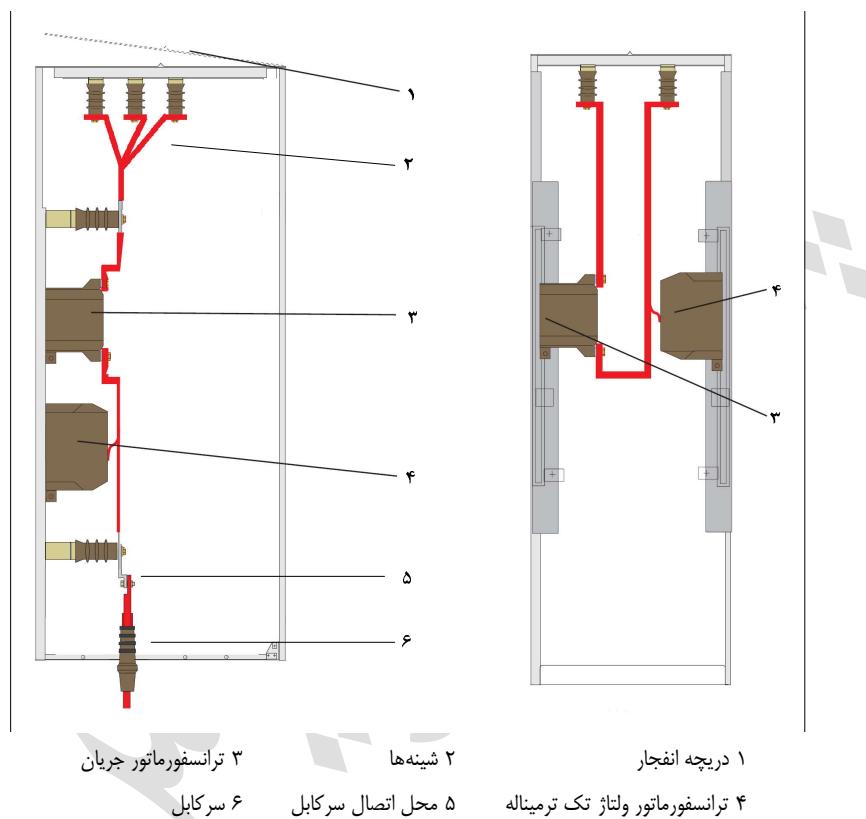

شکل (۸): شماتیک یک سلول اندازه‌گیری تابلوی فشار متوسط معمولی و بخش‌های آن



شکل (۹): یک نمونه سلول اندازه‌گیری تابلوی فشار متوسط معمولی


۱-۵-۵ - سلول رایزر

سلول رایزر شامل یک شینه عمودی یا افقی است که به منظور تکمیل چیدمان سلول‌های تابلو مورد استفاده قرار می‌گیرد. آرایش شینه عمودی به منظور اتصال باسپارهای موجود در قسمت پایین تابلو به باسپارهای موجود در قسمت بالای تابلو مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این سلول‌ها می‌توان ترانس‌های ولتاژ (PT) اندازه‌گیری و ترانس‌های جریان حفاظتی را نصب نمود. شماتیک مداری این نوع تابلو بدون CT حفاظتی و PT اندازه‌گیری در شکل (۱-۵) نشان داده شده است.



۵-۱-۶- سلول باس- کوپلر

برای وصل کردن دو باسبار سه فاز مجاور در یک تابلوی فشار متوسط از سلول باس- کوپلر استفاده می شود. برای اتصال باسبارهای مجاور می توان از سکسیونر یا کلید قدرت استفاده نمود. شماتیک مداری سلول باس- کوپلر در شکل (۱۰) نشان داده شده است.

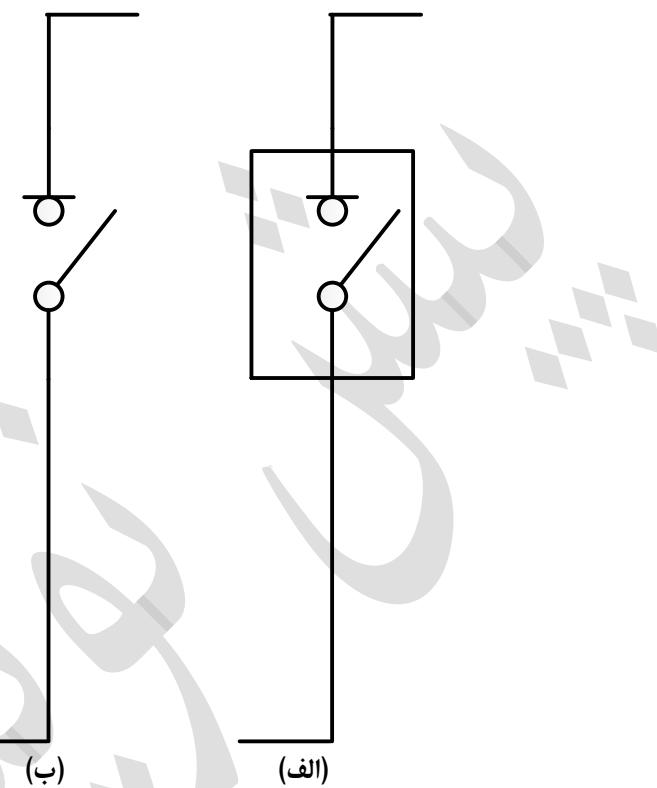

الف- سلول باس- کوپلر دارای کلید قدرت
ب- سلول باس- کوپلر دارای سکسیونر قابل قطع زیر بار
شکل (۱۰): شماتیک مداری سلول های باس- کوپلر

۵-۲- شینه ها

شینه های تابلوی فشار متوسط ارتباط الکتریکی بین سلول های تابلوی فشار متوسط را برقرار می سازد. عایق سازی این بخش به صورت دائم با هوا صورت می گیرد. شینه های موجود در تابلوهای فشار متوسط معمولی توسعه مقره های عایقی به بدنه تابلو ثابت می شوند. این شینه ها می توانند توسط اتصالات مناسب به ترمینال های سکسیونرها، کلید قدرت و کابل های فشار متوسط متصل شوند. ابعاد شینه ها استاندارد بوده که در پیوست (۳) بدان اشاره شده است. شکل (۱۱) نمونه ای از این شینه بندی ها را در داخل تابلوی فشار متوسط معمولی نشان می دهد.



شکل (۱۱): نمونه‌ای از شینه‌های تابلوی فشار متوسط معمولی

شینه‌ها، با رنگ نسوز به ترتیب زیر رنگ‌آمیزی می‌شوند.

فاز اول، به رنگ قرمز

فاز دوم، به رنگ زرد

فاز سوم، به رنگ آبی

طريقه استقرار شينه هاي فاز اول، دوم و سوم در سطوح مختلف به صورت زير است.

برای شینه کشی های افقی واقع در سطح افقی تابلو

شينه سمت جلوی تابلو به رنگ قرمز، شينه وسط به رنگ زرد و شينه اى که به طرف پشت تابلو قرار می‌گيرد به رنگ آبی

برای شینه کشی های افقی واقع در سطح عمودی تابلو

شينه بالا به رنگ قرمز، شينه وسط به رنگ زرد و شينه پايان به رنگ آبی

برای شینه کشی های عمودی واقع در سطح عمودی تابلو (جهت نگاه از جلو تابلو)

شينه سمت چپ به رنگ قرمز، شينه وسط به رنگ زرد و شينه سمت راست به رنگ آبی

برای شینه کشی های عمودی واقع در سطح عمودی تابلو (جهت نگاه از جنب تابلو)

شينه سمت جلوی تابلو به رنگ قرمز، شينه وسط به رنگ زرد و شينه اى که به طرف پشت تابلو قرار می‌گيرد به رنگ آبی



۵-۳-۵ - مدارات کنترل و حفاظت

مدارات کنترلی و حفاظتی تابلوی فشار متوسط معمولی عمدتاً شامل تجهیزات به شرح زیر است.

• سیم های ارتباطی مدارات کمکی

• رله های حفاظتی

• ادوات کنترلی

• کلیدهای مینیاتوری و فیوزهای فشار ضعیف

• لوازم اندازه گیری

• کنتاکت های کمکی کلید قدرت

• کنتاکت های کمکی سکسیونرها

• کنتاکت های کمکی کلیدهای زمین

• منبع تغذیه بدون وقفه (UPS)^۱

۵-۳-۶ - پلاک مشخصات

پلاک مشخصات باید برای تمام تجهیزات داخل تابلو، سلول ها و لوازم حفاظتی و کنترلی به کار رفته در آنها تهیه گردد. پلاک تابلوها و تجهیزات باید از مواد با دوام تهیه شده و به گونه ای باشد که نور را منعکس نکند. پلاک ها باید به طور واضح و مختصر اطلاعات فنی را ارایه کنند و در محلی روی تابلو نصب شوند که به راحتی قابل رویت باشند. نوشتن اطلاعات به شرح زیر بر روی پلاک تابلوهای فشار متوسط الزامی است.

• نام سازنده و یا علامت و آرم مشخصه آن

• شماره سریال یا نوع علامت طراحی که توسط آن تمام اطلاعات لازم را بتوان از سازنده دریافت نمود.

• ولتاژ نامی

• جریان های نامی برای شینه ها و مدارها

• فرکانس نامی

• سال ساخت

^۱- Uninterruptible Power Supply



۶- دستورالعمل نصب

این قسمت شامل بخش‌های فهرست ابزار و ماشین آلات مورد نیاز، ابزارداری و حمل و نقل، مراحل نصب، آزمون‌های مورد نیاز و مراحل راهاندازی است که در ادامه به شرح آنها پرداخته شده است. لازم به ذکر است به دلیل تنوع تابلوهای فشار متوسط معمولی موجود در بازار، طبیعتاً دستورالعمل نصب برای کلیه تابلوها یکسان نبوده و لازم است ابتدا دستورالعمل نصب سازنده و سپس این دستورالعمل ملاک عمل قرار گیرد.

۶-۱- فهرست ابزار و ماشین آلات مورد نیاز

فهرست ابزار و ماشین آلات مورد نیاز جهت نصب تابلوی فشار متوسط معمولی در جدول (۱) ارایه شده است.

جدول (۱): فهرست ابزار و ماشین آلات مورد نیاز جهت نصب تابلوی فشار متوسط معمولی

ردیف	نام ابزار و یا ماشین آلات	توضیحات
۱	وسیله نقلیه مجاز	جهت حمل ابزار و تجهیزات به محل نصب
۲	جرثقیل	برای انتقال تابلو به داخل ساختمان پست
۳	غلتک	برای جابجایی تابلو داخل پست
۴	زنگیر و یا تسممه مناسب و قلاب و قرقره	جهت انتقال تابلو به داخل پست
۵	آچار بکس در اندازه‌های مختلف	
۶	آچار رینگی در اندازه‌های مختلف	
۷	آچار ترکمتدار	جهت اطمینان از محکم بودن اتصالات
۸	برس سیمی	
۹	خمیر ضد اکسید	
۱۰	انبردست	
۱۱	اره آهن بر	
۱۲	دریل و متدهای مورد نیاز	جهت سوراخ کاری کف پست
۱۳	تراز	
۱۴	لوازم ایمنی فردی و گروهی	جهت حفظ ایمنی
۱۵	ژنراتور سیار	جهت تامین برق در هنگام نصب تابلو
۱۶	سیم سیار	
۱۷	چراغ اضطراری	جهت تامین روشنایی موقت هنگام نصب تابلو
۱۸	فرز دستی	
۱۹	اهرم یا دیلم	برای جابجا کردن تابلو درون ساختمان پست
۲۰	شینه‌های اتصال دهنده	جهت اتصال شینه‌های سلول‌ها به یکدیگر

۶-۲- انبارداری و حمل و نقل

تabelوهای فشار متوسط باید در محل های خشک، دارای تهويه مناسب، نگهداری و انبارداری شوند و در مقابل آلودگی های خورنده محافظت گردد.

۶-۱-۲ - انبادرادی

- در هر یک از مراحل انبارداری و حمل و نقل باید نکات به شرح زیر همچنین مراتب ذکر شده در دستورالعمل سازنده مورد توجه قرار گیرند.
 - جهت کنترل هنگام تحويل تابلو، تحويل گیرنده موظف است هر گونه مشکل در تابلو را با ذکر جزئیات مربوطه از قبیل شماره سریال، تاریخ ساخت، مشخصات نامی تابلو و ادوات مورد استفاده در سلول‌ها را به اطلاع شرکت سازنده یا تامین کننده مربوطه برساند.
 - تحویل گیرنده موظف است تابلو را در شرایطی که امکان نصب سریع آن وجود نداشته باشد، در مکان خشک، فاقد آلدگی‌های خورنده و بدون تغییرات قابل ملاحظه درجه حرارت، نگهداری و انبارش کند.
 - تابلو باید به صورتی انبارش شود که پلاک مشخصات آن به راحتی قابل رویت باشد.
 - تابلوهای مشابه باید در انبار کنار یکدیگر قرار گیرند.
 - در صورتی که تابلو دارای بسته‌بندی مخصوص نباشد، تابلو با پوشش مناسب پوشانده شده و در صورت نیاز از گرم‌کننده‌های ضد تقطیر جهت جلوگیری از یخ‌زدگی تابلو در محل انجام استفاده گردد.
 - در انبارش تابلوها در محل‌های با رطوبت بالا، قرار دادن رطوبت‌گیر مناسب در داخل بسته‌بندی و قرار دادن حداقل یک پاکت رطوبت‌گیر استاندارد برای هر سلول توصیه می‌شود.
 - پاکت‌های رطوبت‌گیر هر شش ماه یکبار تعویض گرددند.
 - تحويل گیرنده موظف است تابلو را بر اساس دستورالعمل‌های سازنده از بسته‌بندی آن خارج کند.

٦-٢-٢ - حمل و نقل


- بسته‌بندی سلول‌ها ای مختلف تابلو باید دارای قلاب مناسب حمل با جرثقیل باشد.
 - تابلوهای بسته‌بندی شده بایستی به گونه ای به وسیله طناب یا تسمه جهت حمل بر روی وسیله نقلیه محکم گردند تا از هر گونه ضربه شدید و یا واژگون شدن به هنگام چرخش‌ها یا ایست‌های ناگهانی جلوگیری کنند.
 - تخلیه تابلوها بایستی، با دقیقیت، زیاد و با استفاده از جرثقیل‌هایی، متناسب با وزن هر مجموعه تابلو انجام گیرد.



۶-۲-۳- انتقال تابلو به محل نصب

برای بلند کردن سلول‌های تابلوی فشار متوسط و انتقال آن به داخل پست‌های فشار متوسط توزیع می‌توان هر کدام از تابلوها را به صورت جداگانه (شکل ۱۲-الف) یا در گروه‌های دوتایی حمل نمود (شکل ۱۲-ب). در صورتی که نتوان گروه‌های سلول‌های دو تایی سلول‌ها را وارد ساختمان پست نمود لازم است ابتدا این گروه‌ها از هم باز شده و با نصب قلاب‌های حمل^۱ مناسب در چهار گوشه بالای آن، تابلوها را به داخل پست محل نصب انتقال داد. برای انتقال سلول‌های تابلوی فشار متوسط به داخل پست ابتدا مراحل زیر باید طی شوند:

- ۱- سلول از بسته‌بندی آن خارج شود.
- ۲- قلاب حمل مربوط به اتصال زنجیر یا تسممه در بالای تابلو نصب شده و پیچ‌های نگهدارنده آنها محکم گردد.
- ۳- دقت شود که قلاب‌های حمل توسط تسممه یا زنجیر از چهار نقطه به قلاب جرثقیل بسته شوند.
- ۴- حداقل زاویه مجاز تسممه‌های حمل از امتداد عمود ۳۰ درجه باشد.

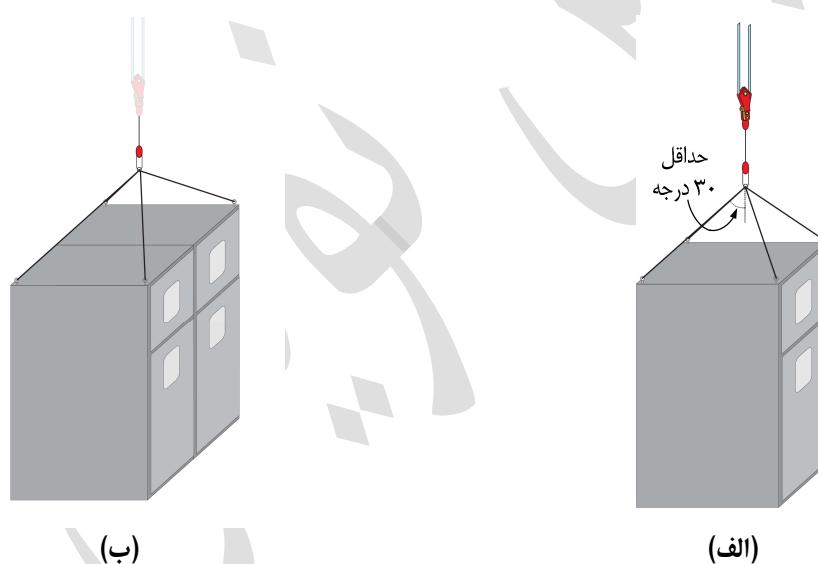

شکل (۱۲): حمل تابلوهای فشار متوسط با استفاده از جرثقیل

برای انتقال تابلو به داخل پست و محل نصب آن دو راهکار موجود است. راهکار اول استفاده از جرثقیل برای انتقال تمامی سلول‌های تابلو به محل نصب آنها در داخل پست فشار متوسط است. توجه شود که تابلو باید با جرثقیل‌های متناسب با وزن و ابعاد تابلو حمل گرددند.

^۱- Eye Bolt




در صورتی که جرثقیل نتواند سلول‌های تابلو را وارد پست نماید، می‌توان با استفاده از جرثقیل تابلو را به دهانه درب پست انتقال داد و سپس از غلتک برای جابجایی تابلو در درون ساختمان پست‌ها استفاده نمود. در صورت جابجایی با غلتک بایستی از ورق‌های ضخیم عاج دار بین پایه سلول و غلتک‌ها استفاده شود. لازم بذکر است سازنده باید اندازه و مشخصات غلتک مورد استفاده، یا غلتکی مناسب برای حمل و نقل تابلوها را در اختیار نصاب قرار دهد.

از غلتک‌ها فقط در روی سطوح صاف استفاده شود و در صورت استفاده در سطوح شبیدار از مهار استفاده گردد.

در هنگام جابجایی تابلو بر روی غلتک با اتخاذ تمهیداتی از کج شدن و خم شدن بدنه آن جلوگیری شود.

در هنگام استفاده از دیالم یا اهرم برای جابجایی تابلو دقیت شود که به بدنه تابلو آسیبی وارد نشود.

شكل (۱۳) نمونه‌ای از حمل تابلوی فشار متوسط با استفاده از غلتک را نشان می‌دهد.

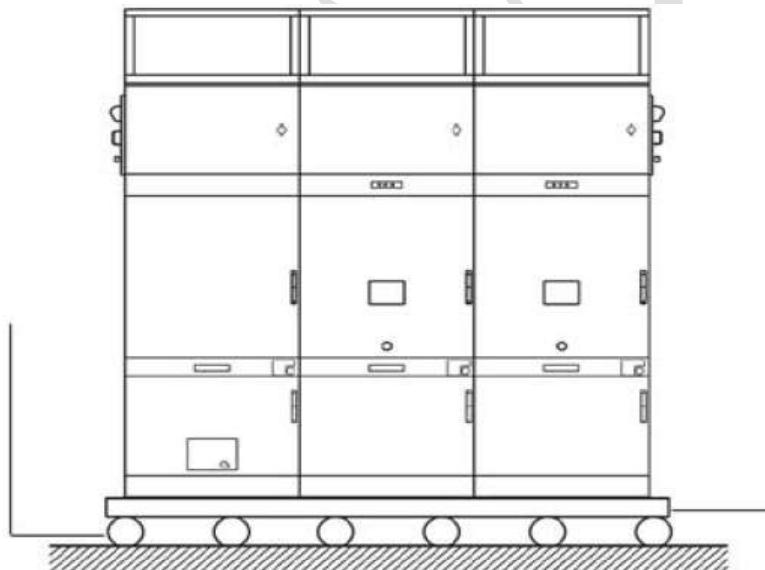

شكل (۱۳): حمل تابلو به وسیله غلتک

۶-۳- نصب تابلوی فشار متوسط معمولی

نصب تابلو باید پس از عملیات ساختمانی پست صورت گیرد. حداقل فاصله بین دیوار و تابلو و یا بین دو تابلوی مجاور باید برابر ۷۰ سانتیمتر انتخاب گردد. تابلوهای فشار متوسط معمولی برای جلوگیری از خطر فساد تدریجی



(زنگ‌زدگی) باید حداقل ۵ سانتیمتر از دیوار فاصله داشته باشدند. محوطه و اتفاق تابلو باید طوری باشد تا آبهاي سطحي جاري و يا طوفان و سيل به آن آسيبي وارد نکند. دماي محيطي که تابلو در آن قرار مي گيرد باید بالاتر از $5^{\circ}C$ باشد، در غير اين صورت استفاده از گرمکن برقي توصيه مي گردد.

تهويه محوطه استقرار تابلو باید به خوبی صورت گرفته تا از زنگ زدن و اثرات گرد و غبار محيط جلوگيري به عمل آيد.

۶-۳-۱- ساختمان پست‌های توزيع زميني

به طور کلي معماری، بنا و سازه ساختمان پست می‌بايست مطابق با استاندارد "معيارها و ضوابط فني پست‌های توزيع ۲۰ و ۳۳ کيلوولت زميني توانير - ۱۳۸۲" طراحی گردد. مواد مورد استفاده برای دیوارها، سقف و کف، در صورت امكان باید به گونه‌اي باشد که در اثر نفوذ یا نشت آب آسيب نبيند. ساختمان پست باید دارای تهويه مناسب بوده و مجرای ورود و خروج هوا در آن بسته نباشد.

۶-۳-۲- فونداسيون و سطح نصب تابلو

کف و فونداسيون باید به اندازه کافی مقاوم باشند تا بتوانند وزن تابلو (به همراه تمامي تجهيزات) را بدون هرگونه تغيير شكل تحمل کنند. تابلو باید بر روی يك سطح صاف و يکنواخت نصب شود. تابلو می‌تواند بر روی کف و يا بر روی يك پايه فلزي مخصوص ثابت گردد. برای نصب روی کف، رول-پلاک فلزي در سوراخ‌های مربوطه قرار داده شود. برای نصب روی پايه فلزي نيز پيچ و مهره‌های مخصوص بايستي تامين شود. پايه‌های آهنی باید قبل از کف سازی در کف پست کار گذاشته شوند. برای نصب اين پايه فلزي موارد زير باید در نظر گرفته شوند:

• پايه‌های فلزي در کف اتفاق به گونه‌اي که موازي باشند قرار داده شوند، تراز گردنده و فاصله آنها مطابق نقشه فونداسيون تنظيم شود.

• پايه‌های فلزي از جهت طولي و عرضي تراز شوند.

• پايه‌های فلزي به وسیله پيچ و مهره‌های مناسب روی کف بتونی، ثابت شوند.

• کف سازی به گونه‌اي تكميل شود که پايه فلزي حداکثر $5/0$ سانتي‌متر از کف تمام شده بالاتر باشد.

۶-۳-۳- انواع روش‌های نصب تابلو

تابلوهای فشار متوسط معمولی می‌توانند بر روی اتفاق کابل، بر روی کanal يا بر روی سکوهایي از پيش احداث شده نصب شوند.



۶-۳-۱- نصب بروی اتاقک کابل

برای نصب این قبیل تابلوها بروی اتاقک کابل باید یک دهانه به شکل مستطیل مناسب با ابعاد کف تابلو در سقف اتاقک مزبور احداث و تابلو بر روی آن نصب شود. کف محل نصب تابلو کاملاً تراز شود. طول دهانه مورد نظر باید حداقل ۲۰ سانتیمتر کمتر از عرض مجموعه تابلو باشد و عرض آن نیز حداقل ۲۰ سانتیمتر کمتر از عمق تابلوی مربوطه در نظر گرفته شود. لبه دهانه باید با آهن نبشی یا ناودانی نمره چهار مهار گردد. برای نصب تابلوها بر روی اتاقک کابل آماده شده باید شاسی تابلو با استفاده از پیچ و مهره‌های مناسب به آهن نبشی یا ناودانی نصب شده در دهانه اتاقک کابل متصل گردد.

 به هیچ عنوان نباید بلند تابلوی فشار متوسط به ناودانی یا نبشی نصب شده در دهانه اتاقک کابل جوش داده شود. در صورت نیاز از یک صفحه رابط بین تابلو و نبشی یا ناودانی استفاده گردد و صفحه فلزی مذکور به آهن نبشی یا ناودانی جوش داده شود.

برای نصب تابلو روی سکوی بتنی در نواحی مرطوب، ابتدا بایستی کلافی از نبشی آهنی آماده و سپس تابلو به آن پیچ و مهره شود تا تابلو با کف بتنی تماس مستقیم نداشته باشد.

۶-۳-۲- نصب بروی کanal

طول کanal مورد نظر که تابلو بروی آن استقرار می‌یابد باید حداقل ۲۰ سانتیمتر کمتر از عرض مجموعه تابلو و عرض آن نیز باید حداقل ۲۰ سانتیمتر کمتر از عمق تابلوی مربوطه باشد. عمق کanal نیز باید حداقل ۱۲۰ سانتیمتر باشد. کف محل نصب تابلو از جهت طولی و عرضی تراز شود. این کanal باید به منظور ورود و خروج کابل‌ها به کanal‌های کابل‌کشی مرتبط باشد و لبه دهانه‌ها باید با آهن نبشی یا ناودانی نمره چهار مهار گردد. برای نصب تابلوها بر روی کanal آماده شده باید شاسی تابلو با استفاده از پیچ و مهره‌های مناسب به آهن نبشی یا ناودانی نصب شده در دهانه کanal متصل گردد.

 به هیچ عنوان نباید بلند تابلوی فشار متوسط به ناودانی یا نبشی نصب شده در دهانه کanal جوش داده شود. در صورت نیاز از یک صفحه رابط بین تابلو و نبشی یا ناودانی استفاده گردد و صفحه فلزی مذکور به آهن نبشی یا ناودانی جوش داده شود.




برای نصب تابلو روی سکوی بتنی در نواحی مرطوب، ابتدا بایستی کلافی از بخشی آهنه آماده گردد و سپس تابلو به آن پیچ و مهره شود تا تابلو با کف بتنی تماس مستقیم نداشته باشد.

۶-۳-۴- جانمایی سلول‌ها

سلول‌ها با توجه به طرح موجود برای تابلوی فشار متوسط، در کنار یکدیگر قرار داده شوند (با توجه به موارد موجود در شکل (۱)). ابتدا سلول‌ها باید در فاصله دورتری از درب پست قرار دارند در محل خود قرار داده شده و سپس سلول‌های نزدیکتر به درب پست در جای خود قرار داده می‌شوند. هر سلول بعد از قرار گرفتن بر روی چارچوب فلزی، باید به کمک شاغر و تراز تنظیم گردد. لازم بذکر است قبل از قرار دادن سلول‌ها در محل‌های از پیش تعیین شده محل نصب آنها باید کاملاً تمیز شود.

سلول‌ها باید از قبل در کارخانه سازنده در محل‌های مناسب سوراخ‌کاری شوند و در کنار هم توسط پیچ و مهره‌های تحویل شده توسط سازنده مطابق طرح موجود به هم متصل شوند. گشتاور پیچ و مهره‌ها برای ثابت‌سازی و اتصال تابلوها برابر با مقادیر ذکر شده در دستورالعمل سازنده باشد. توصیه می‌شود برای جلوگیری از سست شدن اتصالات پیچ و مهره‌ها از واشر فنری استفاده شود. شماتیک یک نمونه اتصال دو سلول تابلو در شکل (۱۴) نشان داده شده است. جهت هم‌ردیف بودن تابلوها، خطی موازی بر روی کف پست، چند سانتیمتر جلوتر و موازی با مکان نهایی رسم شود. هنگام جایابی و ثابت کردن خطوط بر روی کف، اطمینان حاصل شود که فاصله تابلو از خط ثابت است. پس از قرار دادن اولین گروه از سلول‌ها، گروه‌های بعدی باید در کنار گروه قبلی واقع شوند و به روش ذکر شده مرتب گردند.

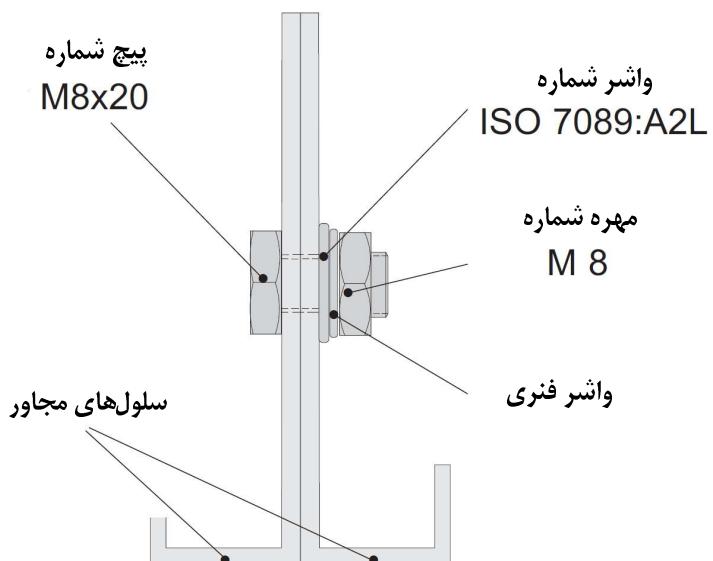

شکل (۱۴): شماتیک یک نمونه اتصال دو سلول تابلو و شماره یراق‌آلات آن




۶-۳-۵- ثابت سازی سلول‌ها

براساس نوع بستر فراهم شده برای نصب تابلو لازم است تا موارد زیر برای ثابت‌سازی سلول‌ها در محل نصب رعایت گردد.

۶-۳-۱-۵- ثابت سازی بر روی کف بتونی

- قبل از جانمایی سلول‌ها، محل نصب تمیز شود.
- محل نصب به صورت چشمی بررسی گردیده و در صورت وجود مانعی برای نصب تابلو، اقدامات لازم صورت گیرد.
- کف بتونی اتاق در محل‌های پیش‌بینی شده مطابق نقشه‌های سوراخ‌کاری کف تابلو، سوراخ شود (برای سوراخ کردن از دریل چکشی با متنه با قطر ۱۶ میلیمتر استفاده گردد).
- رول-پلاک فلزی در سوراخ‌ها قرار گیرد.
- تابلو با استفاده از رول-پلاک فلزی بر روی کف بتونی محکم شود (شکل (۱۵)).

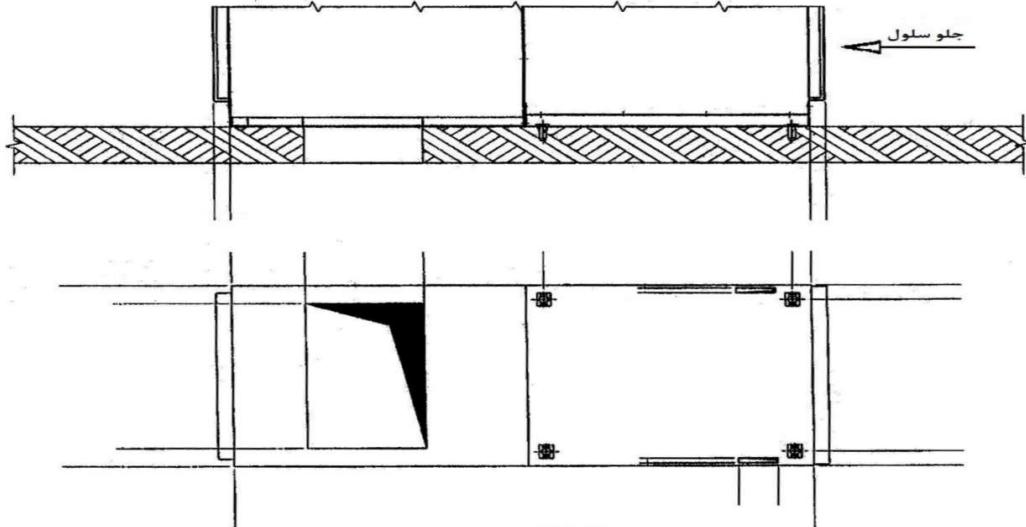

شکل (۱۵): ثابت‌سازی تابلو با رول-پلاک فلزی بر روی کف بتونی

۶-۳-۲-۵- ثابت سازی بر روی کف بتونی با پایه فلزی

پایه‌های آهنی باید قبل از کف سازی در کف پست کار گذاشته شوند. برای نصب این پایه فلزی موارد زیر باید در نظر گرفته شوند:




• پایه‌های فلزی در کف اتاق به گونه‌ای که موازی باشند قرار داده شوند، تراز گردند و فاصله آنها مطابق نقشه فونداسیون تنظیم شود.

• پایه‌های فلزی از جهت طولی و عرضی تراز شوند.

• پایه‌های فلزی به وسیله پیچ و مهره‌های مناسب روی کف بتونی، ثابت شوند.

کف‌سازی به گونه‌ای تکمیل شود که پایه فلزی حداکثر $5/0$ سانتی‌متر از کف تمام شده بالاتر باشد.

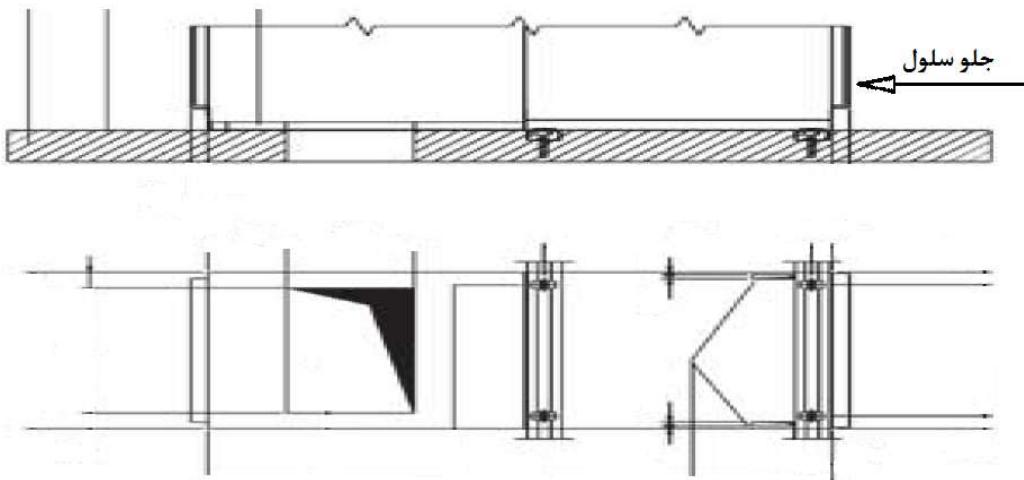

شکل (۱۶): ثابت‌سازی تابلو بر روی کف بتونی با پایه فلزی

۶-۳-۶- نصب سایر قطعات و علامت‌گذاری

برای نصب تجهیزات داخل تابلو نظیر کلید قدرت، سکسیونر قابل قطع زیر بار، سکسیونر فیوزدار، سکسیونر غیرقابل قطع زیر بار و ادوات کنترلی و حفاظتی تابلوی فشار متوسط باید به دستورالعمل سازنده و دستورالعمل‌های نصب تجهیزات مذکور مراجعه شود. اتصال داخلی مدارهای کمکی باید پس از ثابت کردن و کوبیل کردن سلول‌های تابلو انجام گیرد. توصیه می‌شود بر روی کلیه سلول‌ها مسیر تغذیه، مسیر عبوری باسیارها و شماتیک ادوات کلیدزنی موجود در آن بصورت پلاک نصب شده بر روی آن یا رسم دیاگرام تک خطی مشخص شود.

⚠ نصب قطعات توسط پرسنل مجرuber یا افراد آموزش دیده که آشنایی کافی با تجهیز کامل باشد صورت پنديرد.

⚠ حفاظت‌های کافی جهت جلوگیری از تماس تصادفی افراد با قسمت‌های برقدار تجهیزات تابلو ایجاد گردد.



⚠ علاوه‌های هشدار دهنده بر روی تجهیزاتی که در دسترس هستند بایستی نصب گردد. این تجهیزات نظیر پوشش‌های حفاظتی تجهیزات الکتریکی، درب‌هایی که دسترسی به قسمت‌های الکتریکی را فراهم می‌کنند و کانال‌های عبور‌هادی یا کابل‌های با ولتاژ بیش از ۷۰۰ در نواحی که دیگر تجهیزات یا خطوط لوله وجود دارند می‌باشند.

⚠ باید نمودار تک خطی تابلوی فشار متوسط در اتاق پست بر روی دیوار نصب گردد.


⚠ چراغ اضطراری به منظور حفاظت از افراد در هنگام خرابی احتمالی سیستم روشنایی، باید در دسترس باشد.

⚠ در صورت استفاده از رله‌های اولیه در تابلو اکیدا توصیه می‌شود که طلق‌های شیشه‌ای برای جلوگیری از تماس بهره‌بردار با این رله‌ها در مقابل آن نصب گردد.

۶-۳-۷-۱- برقراری اتصالات الکتریکی


۶-۳-۷-۲- اتصال شینه‌ها

در صورتی که سلول‌ها به صورت مجزا از هم به داخل ساختمان پست انتقال داده شوند لازم است شینه‌های سلول‌های مجاور به هم متصل شوند تا یکپارچگی تابلو مجدداً ایجاد شود. شینه‌ها در محل‌های اتصال در یک یا دو نقطه سوراخ‌کاری شوند و شینه‌های دو سلول مجاور توسط یک شینه بریده شده و سوراخ‌کاری شده با همان شماره به هم متصل شوند. مراحل اتصال شینه‌های سلول‌های مجاور به هم در شکل (۱۷) نشان داده شده است. توصیه می‌شود از شینه‌های اتصال دهنده لب گرد برای اتصال تابلوهای مجاور به یکدیگر استفاده شود.

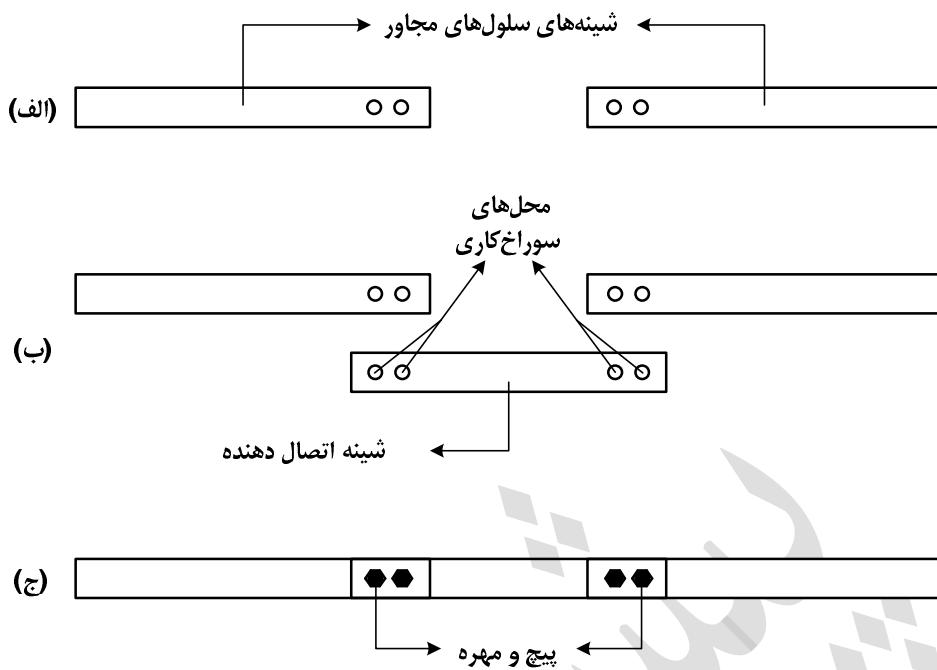

شکل (۱۷): مراحل اتصال شینه‌های سلول‌های مجاور به یکدیگر


لازم بذکر است هرگونه آلودگی و اکسید شدگی توسط برس سیمی قبل از اتصال شینه‌ها به یکدیگر از روی آن زدوده شود و شینه‌ها توسط گریس پوشانیده شده و بلافاصله توسط شینه اتصال دهنده به یکدیگر متصل شوند. در هنگام محکم کردن مهره‌های اتصالات با سبارها، پیچ با یک آچار نگهداشته شود و مهره با یک آچار دیگر محکم شود و از محکم شدن با سبارها به یکدیگر اطمینان حاصل شود. گاهی اوقات تابلوساز شینه‌های سلول‌های تابلو را قبل از تحویل به شرکت توزیع سوراخ کاری کرده و پیچ و مهره‌های لازم برای اتصالات شینه‌ها به یکدیگر را در محل‌های سوراخ کاری شده قرار می‌دهد. نمونه‌ای از شینه‌های یک سلول در شکل (۱۸) نشان داده شده است. نمره شینه اتصال دهنده باید دارای نمره برابر با شینه مورد استفاده در تابلو باشد و طول آن به اندازه‌ای باشد که توانایی برقراری اتصالات بین شینه‌های سلول‌های تابلو را داشته باشد. اطلاعات مربوط به ابعاد استاندارد شینه‌ها در پیوست (۳) ارایه شده است.

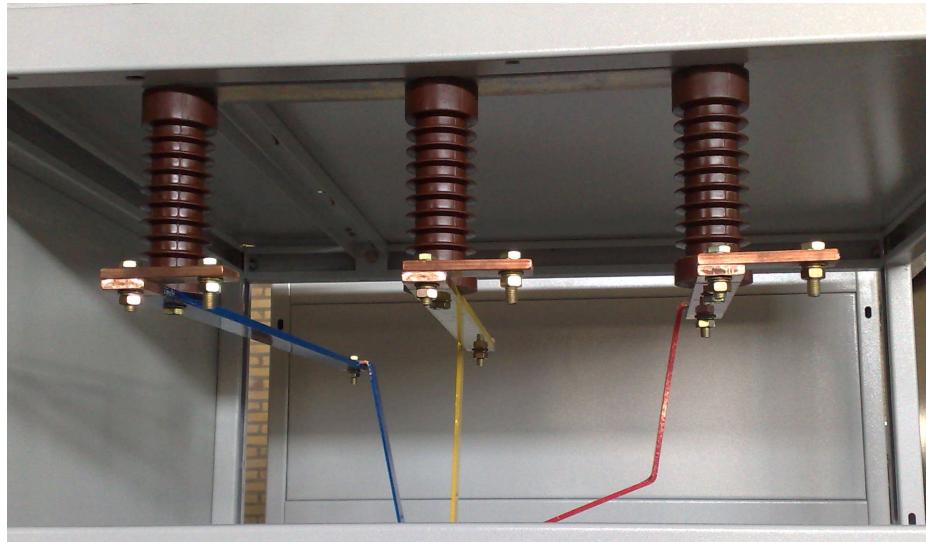

شکل (۱۸): شینه‌ها در تابلوی فشار متوسط معمولی

۶-۷-۲-۳-۶- اتصال کابل‌های فشار متوسط

سرکابل‌های ورودی و خروجی با استفاده از سکسیونرهای قابل قطع زیر بار به شینه‌های تابلوی فشار متوسط متصل می‌شوند. معمولاً سرکابل‌ها می‌توانند با استفاده از کلید زمین در زمان بی‌برقی زمین شوند. سرکابل‌ها از زیر تابلو و کanal تابلو وارد آن شده و توسط پیچ و مهره‌های مناسب با سرکابل و ترمینال‌های کلید زمین یا سکسیونر قابل قطع زیر بار به آنها متصل می‌شوند. این پیچ و مهره‌ها باید توسط تابلوساز ارایه شوند و در غیر این صورت نصاب باید از پیچ و مهره‌های مناسب برای اتصال سرکابل‌ها استفاده کند. شماتیک اتصال سرکابل به ترمینال یک سکسیونر در شکل (۱۹) نشان داده شده است.

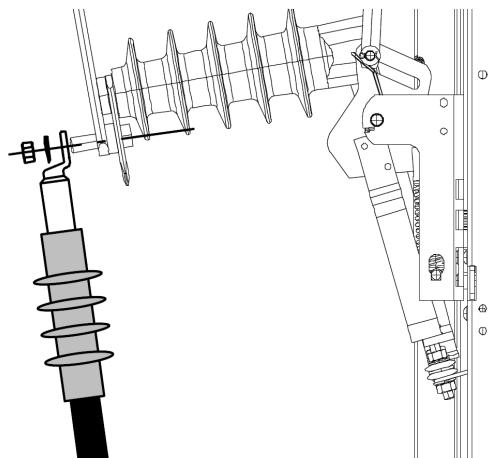

شکل (۱۹): اتصال سرکابل به ترمینال سکسیونر




بدلیل احتمال ترکیدن سرکابل هایی که فیدر های ورودی یا خروجی را به ترمینال های سکسیونرها می بینند موجود در تابلو متصل می کنند ۱/۵ متر کابل از هر کدام از فیدرها به صورت رزرو باید در کانال موجود در زیر تابلو (به صورت حلقوی یا حالت S) دپو گردد.

ملاحظات زیر باید در نظر گرفته شوند:

- ۱- اتصال سست سرکابل ها به ترمینال سکسیونر یا کلید زمین باعث افزایش دما در محل اتصال می شود.
- ۲- عدم هماهنگی جنس سرکابل با ترمینال های سکسیونر یا کلید زمین ممکن است باعث اکسید شدن آنها در محل اتصال شود. در صورتی که کابل ها از جنس مس و ترمینال های تجهیزات داخل تابلو از جنس آلومینیوم (و یا بالعکس) باشد، کابلشوها یا سرکابل ها باید حتما از جنس بی مثال انتخاب شوند.
- ۳- کابل و کابلشو باید کاملا به صورت مکانیکی به هم محکم شوند.

 چنانچه کابل و کابلشو به صورت مکانیکی به هم محکم نشوند، یک اتصال نامناسب به وجود آمده و یا شکستگی هادی کابلها موجب می شود.

- ۴- در انتخاب اندازه کابلشو دقت لازم به عمل آید تا سطح مقطع کابلشو متناسب با سطح مقطع هادی باشد.
- ۵- باید دقت شود که مفتول های هادی در هنگام کابلشو زدن بریده نشوند.
- ۶- باید دقت شود که لقمه های دستگاه پرس متناسب با سطح مقطع کابلشو باشند.
- ۷- تعداد پرس، متناسب با سطح مقطع هادی باشد.
- ۸- کابل های فیدر های ورودی و خروجی تابلوی فشار متوسط باید توسط گیره هایی به دیواره تابلو محکم شوند. محکم کردن کابل ها به بدنه تابلو مانع از ایجاد هرگونه تنفس، فشار محوری و پیچش در محل اتصال سرکابل به ترمینال سکسیونر می شود. نمونه ای از این اتصالات در شکل (۲۰) مشاهده می شود.

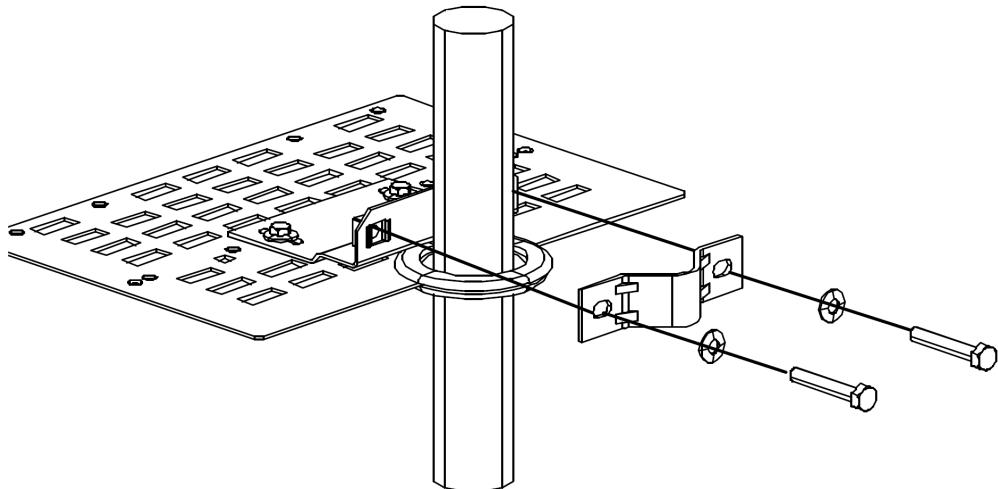


شکل (۲۰): اتصال کابل به دیواره تابلو

۶-۳-۷-۳- سیم‌کشی

برای سیم‌کشی مدارهای کنترل و ثانویه ترانسفورماتورهای ولتاژ نباید از سیم‌های با نمره کمتر از ۲/۵ میلیمتر مربع استفاده شود. همچنین این سیم‌ها باید تحمل ولتاژ ۶۰۰ ولت را داشته و عایق آنها از نوع پلی‌اتیلن باشد. برای سیم‌کشی ثانویه ترانسفورماتور جریان نیز، نباید از سیم با سطح مقطع کمتر از ۴ میلیمتر مربع استفاده کرد. همچنین عایق این سیم‌ها باید از جنس پلی‌اتیلن با تحمل ولتاژی ۶۰۰ ولت باشد.

کلیه سیم‌کشی‌های داخلی تابلو و اتصالات مدارهای اندازه‌گیری، مدارهای کنترلی بین سلول‌ها، مدارهای فرمان و هشدار و غیره باید طبق نقشه‌های سازنده انجام گیرد. نمونه‌ای از سیم‌کشی فشار ضعیف در شکل (۲۱) نشان داده شده است.

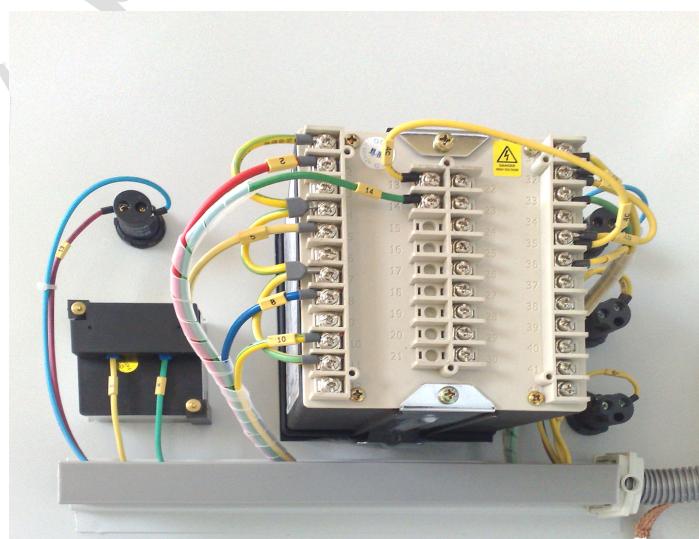

شکل (۲۱): نمایی از سیم‌بندی پشت رله تابلوی فشار متوسط معمولی



۶-۳-۷-۴- شینه زمین

شینه های مسی اتصال زمین باید در طول تابلو امتداد یافته و به قسمت های فلزی بدنه تابلو متصل شوند. درب های تابلو باید با استفاده از تسمه مسی بافته شده انعطاف پذیر و بدون روکش به بدنه تابلو متصل شوند. بر روی هر شینه زمین ترمینال مناسب برای اتصال این شینه به سیستم زمین نصب گردد. تمام اتصالات شینه ها باید با پیچ، مهره و واشری که با جنس شینه متناسب است محکم گردد.

۶-۴- زمین کردن تابلوی فشار متوسط معمولی

اتصال زمین تجهیزات موجود در تابلو و دیواره های هادی سلول باید به شینه زمین آن سلول متصل گردد. شینه های زمین کلیه سلول های تابلو فشار متوسط همبندی شده و توسط هادی زمین به یک چاه زمین از پیش احداث شده متصل شود. ایجاد الکترود زمین ممکن است در نقاط مختلف و بسته به شرایط محیطی و آب و هوایی و دستورالعمل های خاص در هر شرکت توزیع نیروی برق با هم فرق داشته باشد. پرداختن به انواع چاه های زمین و اتصالات زمین خارج از مباحث این دستورالعمل خواهد بود. امروزه استفاده از روش سنتی پر کردن چاه زمین با نمک و ذغال و خاک رس در مقابل الکترولیت های با جذب رطوبت بالا و هدایت الکتریکی بیشتر معمول نیست. الکترود زمین باید ماندگار بوده و برای سیستم الکتریکی مورد نظر کافی باشد.

انواع الکترودهای اتصال زمین مورد استفاده در چاه های ارت مربوط به تجهیزات فشار متوسط عبارتند از:


- میله های کوبیده شده
- سیم یا تسمه یا ورق دفن شده
- الکترود زمین سیمی
- الکترود زمین تسمه ای
- الکترود زمین از ورق یا صفحه فلزی
- الکترود زمین ته تیر - صفحه ای یا چمبه ای
- صفحه ته تیر
- سیم چمبه ته تیر
- کابل های دفن شده، با خنثی هم مرکز
- الکترودهای داخل بتن

اتصالات هادی زمین باید با استفاده از کابلشو، ترمینال یا وسیله ای که در هنگام بازرگانی عادی یا بهرهبرداری یا تعمیرات جابجا یا سست نشده و یا بهم نخورد، انجام شود. همچنین جنس این اتصالات باید هم جنس هادی زمین

باشد. استقامت مکانیکی کلیه هادی‌های اتصال زمین باید برای شرایطی که در آن مورد استفاده خواهند بود کافی باشد. یک نمونه چاه زمین و الکترود اتصال زمین با الکتروولیت سدیم بتونیت^۱ در پیوست (۲۴) ارایه شده است.


۶-۱-۴- اتصال تجهیزات به زمین حفاظتی

در تابلوهای فشار متوسط، زمین کردن بدنه فلزی کلیدهای قدرت و سکسیون‌ها عموماً به طور مستقیم با اتصال بدنه (یا ترمینال زمین) این تجهیزات به شینه زمین داخل تابلو و اتصال این شینه به شبکه زمین پست انجام می‌گیرد. سیم اتصال زمین توسط پیچ و مهره به بدنه تابلو یا به پایه فلزی تجهیزات موجود در آن وصل شود. جزیيات نحوه اتصال تجهیزات فلزی ثابت به شبکه زمین پست در شکل (۲۲) نشان داده شده است. همچنین جزیيات نحوه اتصال شینه زمین تابلو به شبکه زمین پست در شکل (۲۳) مشخص گردیده است. نحوه اتصال درب فلزی نرده بازشو به شبکه زمین پست نیز در شکل (۲۴) نشان داده شده است.

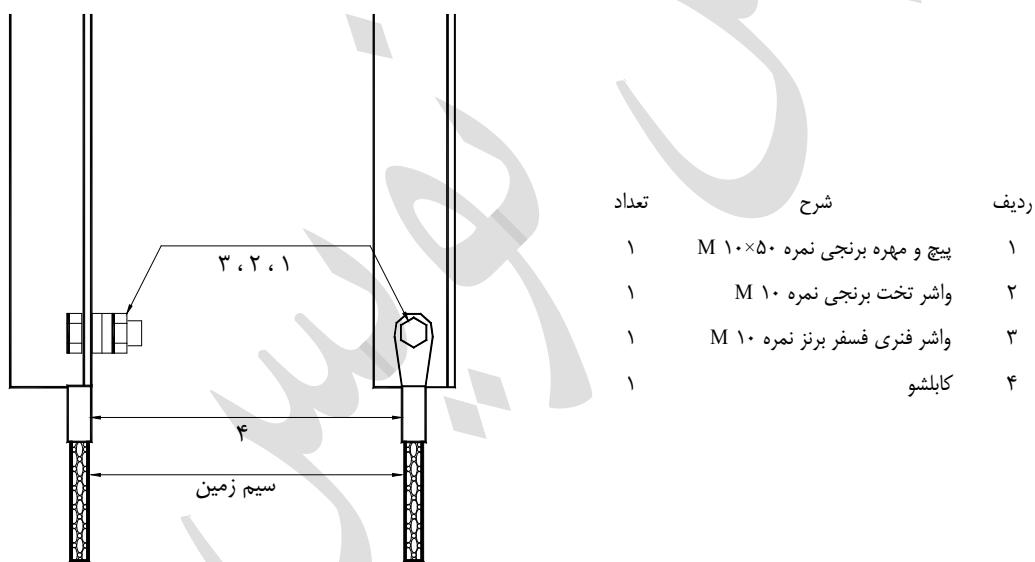


شکل (۲۲): جزیيات نحوه اتصال تجهیزات فلزی ثابت به شبکه زمین پست

^۱- Sodium Bentonite

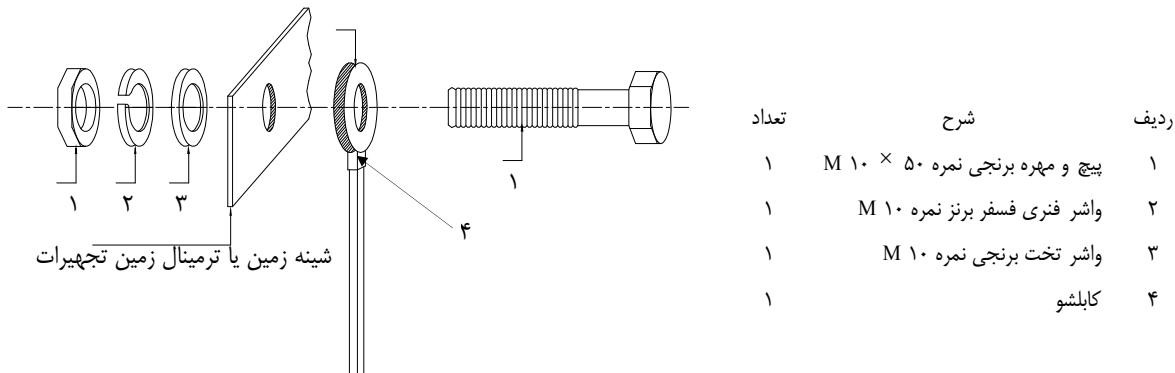

شکل (۲۳): جزئیات نحوه اتصال شین زمین تابلو به شبکه زمین

دقت شود که پیش از اتصال شینه سیستم زمین به گروه های سلولی، سطح شینه به طور کامل با استفاده از سنباده تمیز گردد. جهت اتصال سیستم زمین تابلو، شینه سیستم زمین در پشت تابلو، در کف آن و در طول کل تابلو کشیده شود. در انتهای شینه سوراخ هایی برای اتصال شبکه زمین وجود دارد که پیچ ها و مهره ها بایستی با میزان گشتاور توصیه شده شرکت سازنده در آن قسمت ها بسته شوند تا در اثر لرزش سست نشوند. دقت شود که محل اتصال به شبکه زمین تجهیز مطابق نقشه های پروژه باشد. اتصال سیستم زمین بایستی حداقل در انتهای تابلو انجام گیرد که تا حد ممکن کوتاه باشد و درون مجرای فلزی نباشد. هادی سیستم زمین بایستی به گونه ای باشد که در برابر حداکثر جریان اتصال زمین پیش بینی شده مقاوم باشد. به طور کلی سطح مقطع این هادی باید کمتر از شینه سیستم زمین تابلو باشد. مقدار مقاومت زمین برابر مقدار استاندارد جهت حفاظت کامل ضروری است. شینه زمین باید یکپارچه بوده و کلیه اتصالات زمین با هم همبندی شوند.

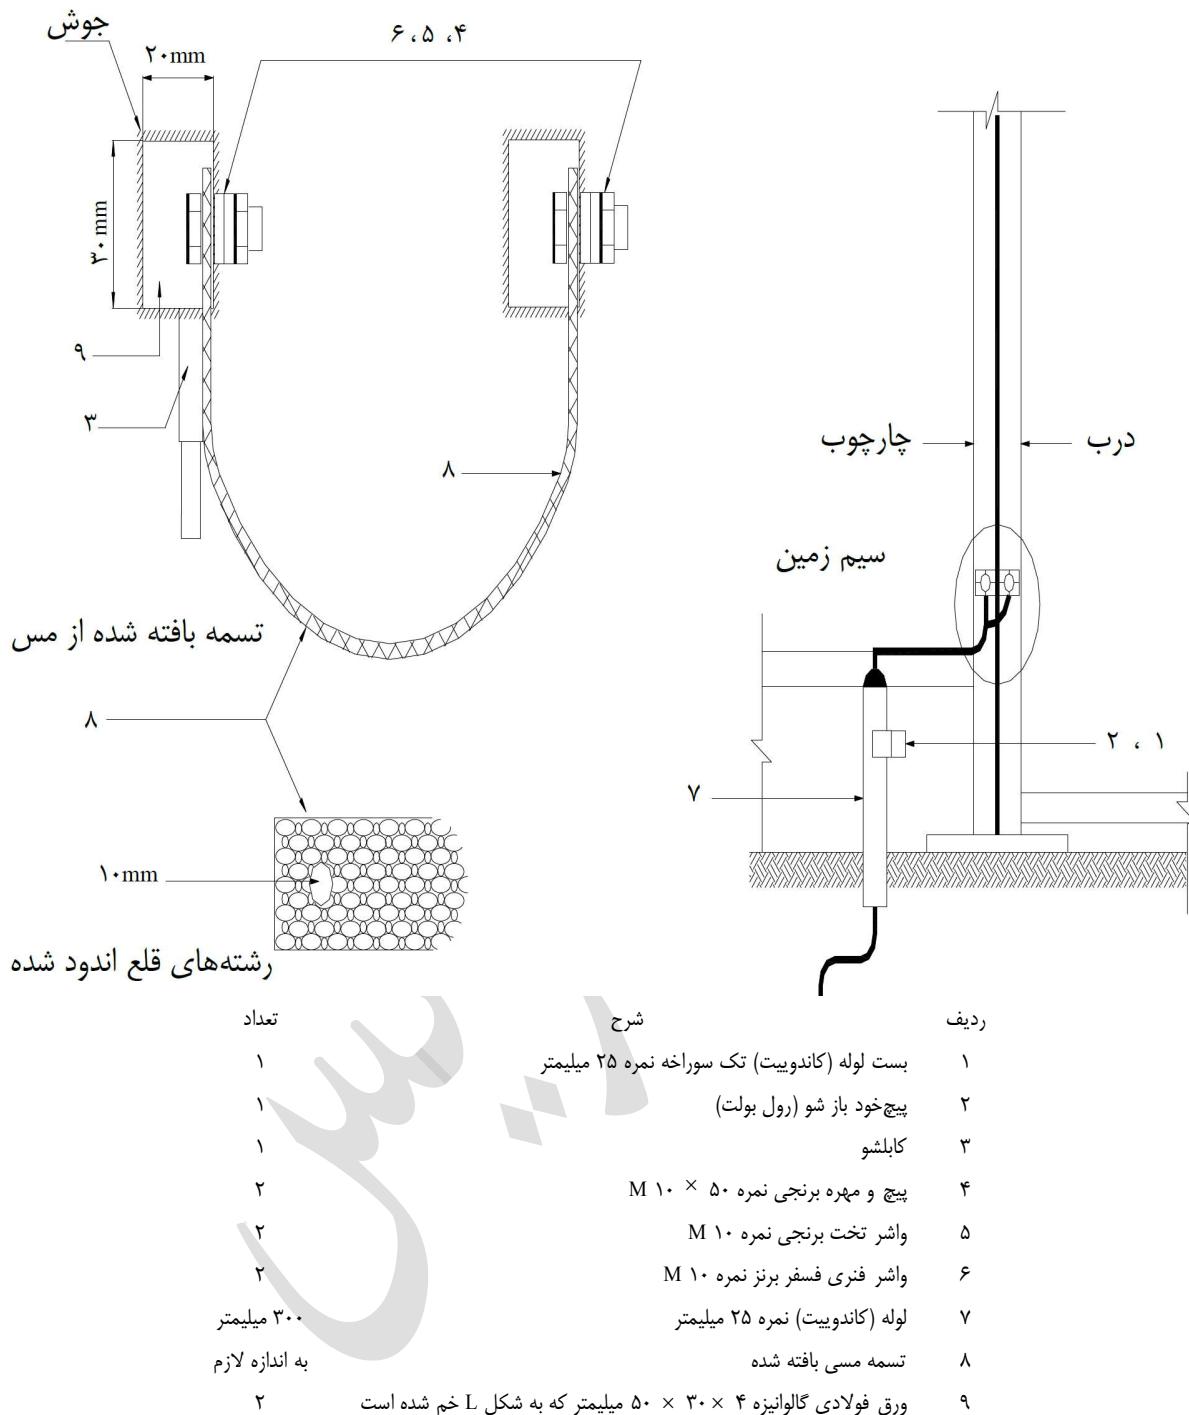

شکل (۲۴): جزئیات اتصال درب فلزی و نرده بازشو به شبکه زمین پست

۶-۴-۲- زمین کردن کابل‌های ورودی

شیلد دور کابل باید به هم بافته شده و توسط یک کابلشو به شینه زمین سلول مرتبط با آن متصل شود. شیلد بافته شده کابل و اتصال آن به سرسیم در شکل (۲۵) نشان داده شده است.



شکل (۲۵): شیلد بافته شده کابل آماده اتصال به شینه زمین تابلوی فشار متوسط

۶-۵- آزمون‌های مورد نیاز

پس از نصب و قبل از بهره‌برداری از تابلوی فشار متوسط، لازم است آزمون‌های زیر جهت کنترل تابلوی فشار متوسط معمولی انجام گیرد. شایان ذکر است اگر تابلو به صورت یکپارچه به محل نصب آورده شده، تاییدیه آزمون کارخانه کافی است. در صورتی که عمل مونتاژ و نصب قطعات آن در محل پست انجام گرفته باشد باید آزمون ولتاژ فرکانس قدرت بر روی مدار اصلی تابلو انجام شود. ولتاژ اعمالی در این آزمون باید برابر با 80~V درصد مقدار ذکر شده در پلاک مشخصات تابلو باشد. این آزمون باید روی هادی‌های کلیه فازها اجرا شده و در هنگام انجام آزمایش سایر قسمت‌های فلزی تابلو و فازهای دیگر باید زمین شده باشند.

آزمون‌های مورد نیاز پس از نصب تابلوهای فشار متوسط عبارتند از:

• آزمون مقاومت عایقی روی مدارات کمکی

• آزمون‌های عملکرد مکانیکی



• تعیین تطابق سیم کشی با نقشه‌های موجود

• صحت عملکرد اینترلاک‌ها

قبل از اینکه تابلوهای برق تحت بار قرار گیرند کلیه تجهیزات داخل سلول‌ها از قبیل کلیدها، اینترلاک‌ها، مکانیزم‌های عمل کننده، ترانسفورماتورهای اندازه گیری و غیره بازرسی و آزمایش گردند و کلیه سیم‌بندی‌ها و مدارات الکتریکی مطابق دیاگرام‌های سازنده بازرسی شوند و استحکام اتصال سیم‌ها به ترمینال‌ها مورد معاینه قرار گیرند. آزمون‌های راه اندازی مورد نیاز جهت کنترل تابلوی فشار متوسط معمولی در جدول (۲) ارایه شده است.

جدول (۲): آزمون‌های راه اندازی مورد نیاز جهت کنترل تابلو پیش از بهره‌برداری

ردیف	تجهیز مورد بررسی	عملکرد	توضیحات
۱	سلول‌ها	به صورت بصری، داخل و خارج مورد بررسی قرار گیرد، اطمینان حاصل شود که هیچ اثری از آسیب وجود ندارد. کلیه ادوات مورد نیاز برای نصب یا اتصالات تست بعد از نصب خارج شوند. بخش‌های عایقی با دقیق تیز گردد به گونه‌ای که هرگونه آلدگی یا رطوبت پاک شود. گرد یا غبار هوای وارد شده از شبکه‌ها و یا داکت‌های تهویه خارج گردد.	-----
۲	اتصالات مدار قدرت	یکپارچگی و استحکام مدار بررسی شود.	محکم بودن اتصالات با استفاده از آچار ترکمتردار کنترل شود.
۳	شینه زمین و اتصالات مربوطه	یکپارچگی و استحکام بررسی شود. مقاومت اتصال زمین اندازه گیری شود.	محکم بودن اتصالات با استفاده از آچار ترکمتردار کنترل شود.
۴	کلیدهای قدرت	عملکردهای مورد نیاز ذکر شده در دستورالعمل‌های سازنده قبل از راه اندازی اجرا شود. مکانیزم‌های عملکردی ادوات و لوازم که برای شرایط عادی پیش‌بینی شده‌اند بررسی شود. تجهیزات در بخش‌های مربوطه قرار گیرند و پلاک‌های مدار جانبی به آن الصاق شود. چندین بار عمل قطع و وصل صورت پذیرد.	کلید یدک برای هر قفل، باید در محلی قرار گیرد که برای پرسنل عادی، غیرقابل دسترس باشد. در حالت قطع سوئیچ موجود بر روی کلید قدرت کنترل شود.
۵	سکسیونرها	چندین بار عمل قطع و وصل شدن صورت پذیرد. از عملکرد صحیح تجهیز و مکانیزم انتقال قدرت آن اطمینان حاصل شود. از اتصال صحیح فیوز سکسیونر فیوزدار اطمینان حاصل شود.	



ادامه جدول (۲):

ردیف	تجهیز مورد بررسی	عملکرد	توضیحات
۶	سکسیونر فیوزدار	از عملکرد صحیح مکانیزم قطع همزمان سه‌فاز (بادامک) سکسیونر فیوزدار اطمینان حاصل شود. در صورت وجود داشتن بوبین شنت، از صحت اتصالات مدار حفاظتی آن اطمینان حاصل شود.	
۷	کلید زمین	چندین بار عمل قطع و وصل صورت پذیرد. از عملکرد صحیح تجهیز و مکانیزم انتقال قدرت آن اطمینان حاصل شود.	
۸	مدارهای کمکی سرویس و کنترل	قبل از انجام این کنترل، تنظیمات همه انواع رله‌های نصب شده در تابلو، کنترل شده و با طرح ارایه شده توسط واحد رولیاز مطابقت داده شود. تنظیم و تست رله‌های حفاظتی، ادوات اندازه‌گیری، مدارات کمکی کلیدها و سایر لوازم جانبی انجام شود. تست مقاومت عایقی مدارات کمکی.	

علاوه بر آزمون‌های ذکر شده در جدول (۲) توجه به مسائل زیر ضروری است:

- سلول به درستی تراز شده باشد.
- تابلو به طور ایمن به کف ثابت شده باشد.
- جلوی پانل، خطی مستقیم را شکل دهد.
- اجزای تابلو به هم متصل شده باشند و تمام شینه‌های اصلی و ارتینگ و ارتباطات داخلی کمکی کامل شده باشد.
- از محکم بودن اتصالات مکانیکی با آچارکشی مجدد و کنترل با ترکمتر اطمینان حاصل شود.
- شینه زمین تابلو به محل زمین متصل باشد.
- سپس ارتباطات اتصال کوتاه شده (در صورت وجود) حذف شود.
- سیم پیچ ثانویه ترانسفورماتور جریان بررسی گردد تا به آمپرمترهای مدار حفاظتی و/یا مدار اندازه‌گیری متصل شده باشند.
- در صورتی که ترانسفورماتور جریان به هیچ مدار اندازه‌گیری متصل نیست ثانویه آن اتصال کوتاه شود.

⚠️ در صورت مدارباز بودن ثانویه ترانسفورماتور جریان حین بهره‌برداری از تابلو امکان انفجار آن وجود دارد.

⚠️ ترمینال ثانویه ترانسفورماتور ولتاژ موجود در تابلوی اندازه‌گیری نباید به هیچ وجه اتصال کوتاه شود.



در صورتی که سیم پیچ ثانویه ترانسفورماتور ولتاژ به تجهیز خارج از تابلو وصل شده باشد، شرایط زیر باید معین گردد تا از اضافه بار یا اتصال کوتاه ترانسفورماتور ولتاژ تابلو جلوگیری گردد:

- بررسی گردد که کل مصرف تجهیزات برق دار شده تابلو بیش از توان عملکردی ترانسفورماتور ولتاژ نباشد.
- بررسی گردد که ارتباطات غیر صحیح در مدارات اندازه‌گیری (حتی ارتباط موقت) وجود نداشته باشد و در هر حالتی، هیچ کدام از آنها نباید تحت عملکرد مدار کلید قدرت تابلو و سایر واحدهای نصب (تغذیه‌کننده‌های تابلو، تابلوهای فرعی، میزهای کنترل یا فرمان...) باشند.
- بررسی گردد که تنها یک ترمینال سیم پیچ ثانویه ترانسفورماتور ولتاژ زمین شده باشد.

۶-۶- مراحل راهاندازی


قبل از راهاندازی کلیه عملیات نصب باید به اتمام رسیده باشد. تابلو باید در داخل پست خشک و تمیز راهاندازی شود. قبل از راهاندازی از خشک و تمیز بودن محل نصب تابلو اطمینان حاصل شود. در خاتمه مراحل نصب مدارها و سلول‌ها باید شماره‌گذاری شوند. برای راهاندازی مراحل زیر طی شوند.

- کلیه اتصالات که به منظور تست‌های مختلف بسته شده بودند باز شوند.
- کلیه کلیدهای زمین موجود در تابلو باز شوند.
- از آنجایی که ممکن است اینترلاک‌های مکانیکی و الکتریکی قطع شده باشند تا آزمون‌های راهاندازی مدار در هنگام خاموشی تابلو انجام گیرند، کلیه اینترلاک‌ها مورد بررسی قرار گیرند تا مجدداً وصل شده باشند.
- جرقه گیرهای سکسیونرها بازرسی شده و از صحت عملکرد آنها اطمینان حاصل شود.
- اتصال صحیح کنتاکت‌های اصلی سکسیونر به یکدیگر کنترل شود.
- فنرهايی که جهت بسته شدن کلید قدرت‌ها استفاده می‌شوند، قبل از تغذیه مدارات مکانیکی جهت جلوگیری از هرگونه جذب جریان بیش از حد به دلیل راه اندازی همزمان موتورهای نصب شده، به صورت دستی شارژ شوند.
- کلید قدرت مدار ورودی باز نگهداشته شود.
- تغذیه مدارات فشار ضعیف کنترل و حفاظت برقرار شود.
- درب‌های تمام سلول‌های تابلو بسته شوند.
- سکسیونر غیر قابل قطع زیر بار موجود در سلول کلید قدرت بسته شود.

● بازکردن و بستن سکسیونرهاي موجود در تابلو جهت برقرار شدن با پوشیدن دستکش فشارقوی انجام شود.



هنگام بستن سکسیونرهای تابلو بهره‌بردار نباید جلوی درب تابلو مربوطه باشد زیرا در صورت بررسی خطایی در عملکرد تجهیز و انفجار آن آسیبی به بهره‌بردار نرسد.

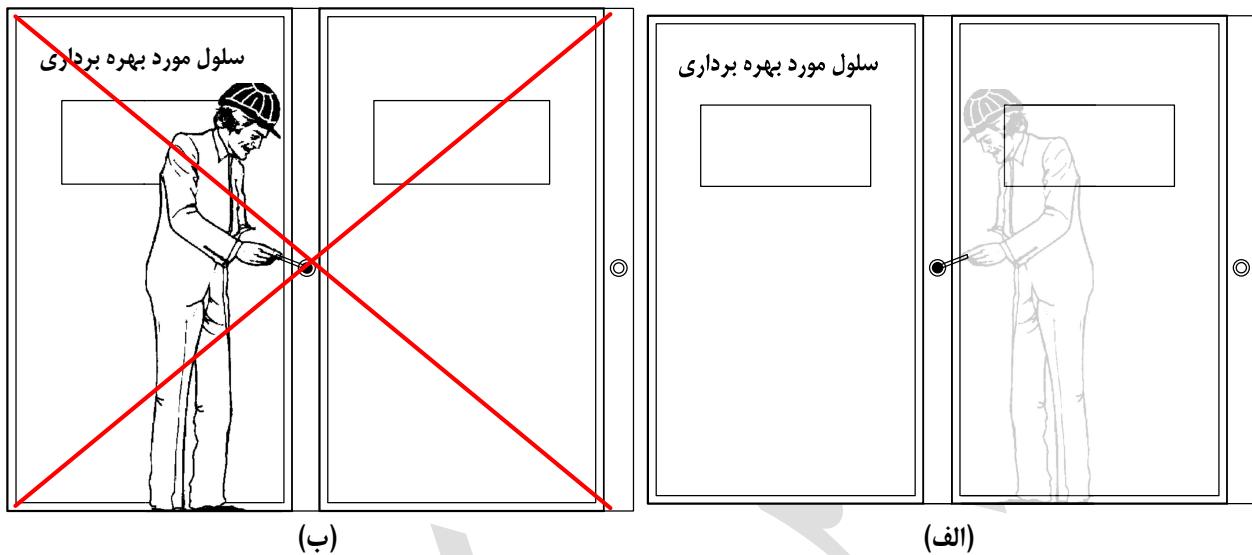

شکل (۲۶): روش بهره‌برداری درست (الف) و نادرست (ب) از سکسیونر

- فیدرهای ورودی با استفاده از سکسیونرهای قابل قطع زیر بار تابلو برقدار شود.
- در صورت بهره‌برداری در شبکه رینگ ولتاژ ثانویه بررسی شده و صحبت توالی فاز آن قبل از بستن فیدر رینگ ارزیابی شود.
- تابلو پس از زمان انتظار بی‌باری تجهیزات که توسط اکثر سازندگان توصیه می‌گردد، آماده بارگذاری می‌شود.
- کلید قدرت بسته شود.
- به محض اعمال بار جریان‌های مدارات رله‌های حفاظتی ارزیابی و ثبت گردد.
- عملکرد صحیح ادوات اندازه‌گیری بررسی گردد.
- بعد از بی‌باری شینه‌ها و فیدرها عملکرد تمام اینترلاک‌ها باید بررسی گردد. این آزمایش‌ها بایستی هم در جهت عملکرد و هم در جهت عدم عملکرد اینترلاک ترتیب داده شود تا هم از کار صحیح سیستم و هم از رفع خطر در موقع لزوم اطمینان حاصل گردد.



۷- دستورالعمل نظارت بر نصب تجهیز

این قسمت شامل بخش‌های فهرست ابزارآلات مورد نیاز و آین کار و روش اجرایی است که در ادامه به صورت مشروح به موضوعات پرداخته می‌شود.

۷-۱-۱- فهرست ابزارآلات مورد نیاز

فهرست ابزارآلات مورد نیاز جهت نظارت بر نصب تابلوی فشار متوسط معمولی به شرح مندرج در جدول (۳) است.

جدول (۳): فهرست ابزارآلات مورد نیاز جهت نظارت بر نصب تابلوی فشار متوسط معمولی

ردیف	نام ابزارآلات	توضیحات
۱	دستگاه تست استقامت عایقی	جهت اندازه گیری استقامت عایقی مدارات کمکی
۲	دستگاه تست مقاومت زمین	جهت اندازه گیری مقاومت چاه ارت
۳	تراز	جهت کنترل کردن تراز بودن تابلو
۴	آچار ترکمتدار	جهت تست گشتاور پیچ و مهره‌ها
۵	دماسنجد	جهت تعیین شرایط محل نصب تابلو
۶	روطوبتسنج	جهت تعیین شرایط محل نصب تابلو
۷	لوازم ایمنی فردی و گروهی	جهت حفظ ایمنی

۷-۲-۲- آین کار و روش اجرایی

چک لیست کنترلی نظارت بر نصب تابلوی فشار متوسط معمولی در جدول (۴) ارایه شده است.



جدول (۴): چک لیست کنترلی نظارت بر نصب تابلوی فشار متوسط معمولی

ردیف	سازنده :	نوع :	شماره سریال :	تاریخ تکمیل فرم:				تاریخ نصب :
				وضعیت انجام	غیر قابل قبول	قابل قبول	کد GIS	
۱		آیا مشخصات فنی تابلو با مشخصات فنی ابلاغ شده مطابقت دارد؟						
۲		آیا مسیری برای خروج گاز ناشی از اشتغال ناگهانی در دورن تابلو با توجه به محل دریچه انفجار مشخص شده است؟						
۳		آیا محل نصب تابلو صاف و یکنواخت است؟						
۴		آیا محل نصب تمیز شده است؟						
۵		آیا تابلو مطابق با طرح ارایه شده نصب شده است؟						
۶		آیا اتاق تابلو، خشک و تمیز و دارای ملزمات کامل می‌باشد؟						
۷	پاک کردن با سنباده	آیا اثرات اکسیدگی بر روی سطح اتصالات و هادی‌ها وجود دارد؟						
۸		آیا تابلوها هم ردیف شده‌اند؟						
۹		آیا اتصالات کابل‌های فشار متوسط به درستی صورت پذیرفته است؟						
۱۰		آیا شیلد سرکابل‌های فشار متوسط به شینه سیستم زمین حفاظتی متصل شده است؟						
۱۱		آیا سلول‌ها نشانی از آسیب دیدگی ظاهری بر روی بدنه دارند؟						
۱۲		آیا بخش‌های عایقی سلول عاری از هرگونه اثر آلودگی یا رطوبت هستند؟						
۱۳		آیا عملکردهای مکانیکی کلیدهای قدرت طبق دستورالعمل‌های سازنده کنترل شده است؟						
۱۴		آیا قبل از راه اندازی درب سلول‌ها بسته شده‌اند؟						

ادامه جدول (۱۴):

ردیف	شرح فعالیت	وضعیت انجام	توضیحات		شرایط رد یا پذیرش
			قابل قبول	غیر قابل قبول	
۱۵	آیا مدارات کنترل و حفاظت کلید قدرت برقرار شده است؟				برقرار نبودن اتصالات
۱۶	آیا آزمون‌های معمول روی تابلو صورت پذیرفته است؟				در صورت موجود نبودن تاییدیه آزمون
۱۷	آیا در هنگام راه اندازی سیم پیچ ثانویه ترانسفورماتور جریان به مدار حفاظتی و/یا آمپرمترهای مدار اندازه گیری متصل شده است؟				سیم پیچ ثانویه ترانسفورماتور جریان به مدار حفاظتی و/یا آمپرمترهای مدار اندازه گیری وصل نشده باشد.
۱۸	آیا در هنگام راه اندازی اتصال کوتاه سیم پیچ ثانویه ترانسفورماتور جریان پس از اتصال به مدار حفاظتی و/یا آمپرمترهای مدار اندازه گیری زمین حذف شده است؟				باقي ماندن اتصال کوتاه
۱۹	آیا ارتباطات غیر صحیح در مدارات اندازه گیری وجود داشته باشد.				
۲۰	آیا در هنگام راه اندازی تنها یک ترمینال سیم پیچ ثانویه ترانسفورماتور ولتاژ زمین شده است؟				بیش از یک ترمینال سیم پیچ ثانویه ترانسفورماتور ولتاژ زمین شده باشد.
۲۱	آیا در هنگام راه اندازی کلیه اتصالات تست باز شده‌اند؟				اتصالات تست باز نشده باشد.
۲۲	آیا در هنگام راه اندازی فنرهای کلیدهای قدرت و سکسیونرهای فیوزدار قبل از تغذیه مدارات مکانیکی به صورت دستی شارژ شده‌اند؟				شارژ نشدن فنرهای کلیدهای قدرت
۲۳	آیا در هنگام راه اندازی اینترلاک‌ها وصل شده‌اند؟				وصل نشدن اینترلاک‌ها
۲۴	آیا فیوز به درستی جاگذاری شده است؟				
۲۵	آیا مکانیزم قطع سه‌فاز (بادامک) فیوزهای سکسیونر فیوزدار عملکرد صحیح دارد؟				
۲۶	آیا عمل باز کردن و بستن سکسیونر به راحتی و به درستی انجام می‌گیرد؟				



ادامه جدول (۱۴):

ردیف	شرح فعالیت	وضعیت انجام	توضیحات		شرایط رد یا پذیرش
			قابل قبول	غیر قابل قبول	
۲۷	آیا عمل باز کردن و بستن کلیدهای زمین به راحتی و به درستی انجام می‌گیرد؟				
۲۸	آیا کلیه شیوه‌های اتصال زمین بخش‌های مختلف تابلو با یکدیگر همبندی شده‌اند؟				
۲۹	آیا اینترلاک موجود بین سکسیونرها و کلید زمین آنها به درستی عمل می‌کند؟				
۳۰	آیا اینترلاک موجود بین کلید قدرت و سکسیونر غیر قابل قطع زیر بار به درستی عمل می‌کند؟				
۳۱	آیا تنظیم رله‌ها مطابق طرح موجود است؟				
۳۲	آیا در صورت استفاده از رله‌های اولیه طلاق شیشه‌ای مناسب جهت جلوگیری از امکان تماس بهره‌بردار در مورد برقرار بودن تابلو تدارک دیده شده است؟				



۸- دستورالعمل بهره‌برداری

این بخش شامل فهرست ابزارآلات مورد نیاز، شرایط بهره‌برداری و روش بهره‌برداری از تابلوی فشار متوسط معمولی است که در ادامه به شرح آنها پرداخته شده است. دستورالعمل بهره‌برداری شامل دستورالعمل بهره‌برداری سازنده تابلو و این دستورالعمل است. پرسنل بهره‌بردار پست قبل از آغاز هر کاری باید دستورالعمل‌های بهره‌برداری و سرویس و نگهداری تابلوی فشار متوسط را مطالعه نمایند.

۱-۸- فهرست ابزار و ماشین آلات مورد نیاز

فهرست ابزارآلات مورد نیاز جهت بهره‌برداری از تابلوی فشار متوسط معمولی در جدول (۵) ارایه شده است.

جدول (۵): فهرست ابزارآلات مورد نیاز جهت بهره‌برداری

ردیف	نام ابزارآلات	توضیحات
۱	اهرم عملکرد سکسیونر	جهت مانور کردن سکسیونرها و کلید زمین
۲	اهرم شارژ فنر مربوط به کلید قدرت	
۳	دستکش فشار قوی	جهت جلوگیری از خطر برق گرفتگی
۴	فرش عایق زیر پایی	جهت جلوگیری از خطر برق گرفتگی
۵	فازمتر فشارقوی	
۶	فازمتر دوبل	برای تست ولتاژ بین دو فاز از دو مدار مختلف در هنگام مانور
۷	لوازم ایمنی فردی و گروهی	جهت حفظ ایمنی
۸	دوربین ترمومویژن	برای تست اتصالات سست
۹	ادوات زمین کردن سیار	جهت زمین کردن تجهیزات در صورت نیاز

۲-۸- شرایط بهره‌برداری

شرایط بهره‌برداری استاندارد تابلوهای فشار متوسط در ادامه ارایه شده است. هرگاه شرایط محیطی محل نصب تجهیز خارج از شرایط بهره‌برداری استاندارد باشد باید تمهیدات لازم اندیشیده شود و توافق لازم میان خریدار و فروشنده صورت گیرد.



۲-۸-۱- شرایط بهرهبرداری عادی

شرایط بهرهبرداری عادی تابلوی فشار متوسط به شرح ذیل میباشد.

دماهی هوای محیط

دماهی هوای محیط نباید از 40°C تجاوز نماید و میانگین آن نیز در یک دوره ۲۴ ساعته نباید از 35°C فراتر رود. حد پایین دماهی هوای محیط 5°C - است.

شرایط جوی

هوا تمیز باشد و رطوبت نسبی آن در حداقل دماهی 40°C از 50°C درصد فراتر نرود. رطوبت نسبی بالاتر در دماهای پایین تر (برای مثال رطوبت 90°C درصد در $+20^{\circ}\text{C}$) مجاز است.

درجه آلودگی

درجه آلودگی پست محل نصب تابلو باید با درجه آلودگی طراحی تابلو مطابق باشد، در غیر این صورت تمهیدات لازم اندیشیده شود. درجه های آلودگی که ممکن است تابلو برای آنها طراحی شده باشد در پیوست (۵) ارایه شده است. به غیر از موارد خاص در مورد تابلوهایی که برای محیط های صنعتی در نظر گرفته میشوند عمدتا درجه آلودگی ۳ برای محیط نصب آنها در نظر گرفته میشود.

ارتفاع

ارتفاع محل نصب نباید بیشتر از ۱۰۰۰ متر باشد.

لرزش ها

بار زلزله به عنوان ضریبی از شتاب ثقل زمین بین $0/3\text{g}$ و $0/5\text{g}$ انتخاب میشود. برای تاسیساتی که احتمال وقوع زلزله در محل نصب آنها بالاست، باید استحکام لرزه ای مناسب برای تجهیز طبق استاندارد IEC 61166 تامین گردد.

۲-۸-۲- شرایط بهرهبرداری ویژه

چنانچه هر کدام از شرایط ویژه بهره برداری به شرح زیر موجود باشند، ملزمات مورد نیاز باید تهیه گردد و یا توافق خاصی بین سازنده و خریدار صورت گیرد.



الف- مقادیر نامی سطح عایقی ارایه شده برای تابلوهای قدرت و فرمان، برای ارتفاعهای ۱۰۰۰ متر و کمتر از آن به کار می‌رود. در انتخاب تابلوهای قدرت و فرمان که در ارتفاعهای بیش از ۱۰۰۰ متر (تا ۳۰۰۰ متر) مورد استفاده قرار می‌گیرد، باید ضرایب تصحیح مطابق جدول (۶) اعمال شود.

جدول (۶): ضرایب تصحیح سطح عایقی بر حسب ارتفاع

حداکثر ارتفاع	ضریب تصحیح برای ولتاژهای آزمون نسبت به سطح دریا	ضریب تصحیح برای ولتاژهای نامی
۱۰۰۰	۱	۱
۱۵۰۰	۱/۰۵	۰/۹۵
۳۰۰۰	۱/۲۵	۰/۸

برای حالتی که ارتفاع بین ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ متر قرار دارد با استفاده از میان‌یابی خطی از جدول فوق ضرایب تصحیح بدست می‌آیند.

ب- برای تاسیساتی که در مکان‌هایی قرار دارند که دمای محیطی آنها به طور شاخص، خارج از محدوده شرایط بہره برداری عادی است بازه دمایی که باید در نظر گرفته شود به شرح ذیل است.

• -50°C و $+40^{\circ}\text{C}$ برای آب و هوای بسیار سرد
• -5°C و $+50^{\circ}\text{C}$ برای آب و هوای بسیار گرم

۳-۸- بخش‌های مهم تابلوی فشار متوسط معمولی در بهره‌برداری

به منظور تسهیل در امر بہره برداری تابلوهای فشار متوسط و آشنایی بہره‌برداران با بخش‌های مهم این تابلوها در این بخش به معرفی بخش‌های مهم تابلوهای فشار متوسط در بهره‌برداری از آنها پرداخته شده است.

۳-۸-۱- محفظه کنترل و حفاظت


سلول‌های کلید قدرت دارای محفظه‌ای در بالای درب اصلی سلول می‌باشند که توسط درب‌های جداگانه‌ای که امکان دسترسی به تجهیزات فشار ضعیف کنترلی و حفاظتی داخل آن وجود دارد. روی درب این محفظه معمولاً نشان‌دهنده‌های وضعیت باز یا بسته بودن کلیدهای قدرت، وجود ولتاژ تعذیه رله‌های ثانویه، آمپرمتراها، ولت‌مترها، شستی قطع و وصل کلید قدرت (در صورت موتوری بودن کلید قدرت) و ... نصب می‌شوند. در شکل (۲۷) یک نمونه از این محفظه‌های کنترل و حفاظت موجود بر روی درب سلول‌های کلید قدرت نشان داده شده است.



شکل (۲۷): نمای رو بروی محفظه کنترل و حفاظت

۳-۸-۲- پوشش‌ها

بعضی از تابلوهای فشار متوسط دارای نوعی پوشش حفاظتی هستند که از برخورد های ناخواسته بهرهبرداران با بخش های برقدار آن جلوگیری می نماید. این پوشش ها باید دارای قفل بوده و یا اینکه توسط یک ایترلاک مناسب امنیت بهرهبردار را تامین نمایند. این پوشش ها می توانند به صورت روبندهای فلزی یا طلق های شفاف عایقی باشند تا بهرهبردار بتواند بخش های درون تابلو را ببیند. نمونه هایی از پوشش های حفاظتی موجود در تابلوهای فشار متوسط در شکل (۲۸) نشان داده شده است.

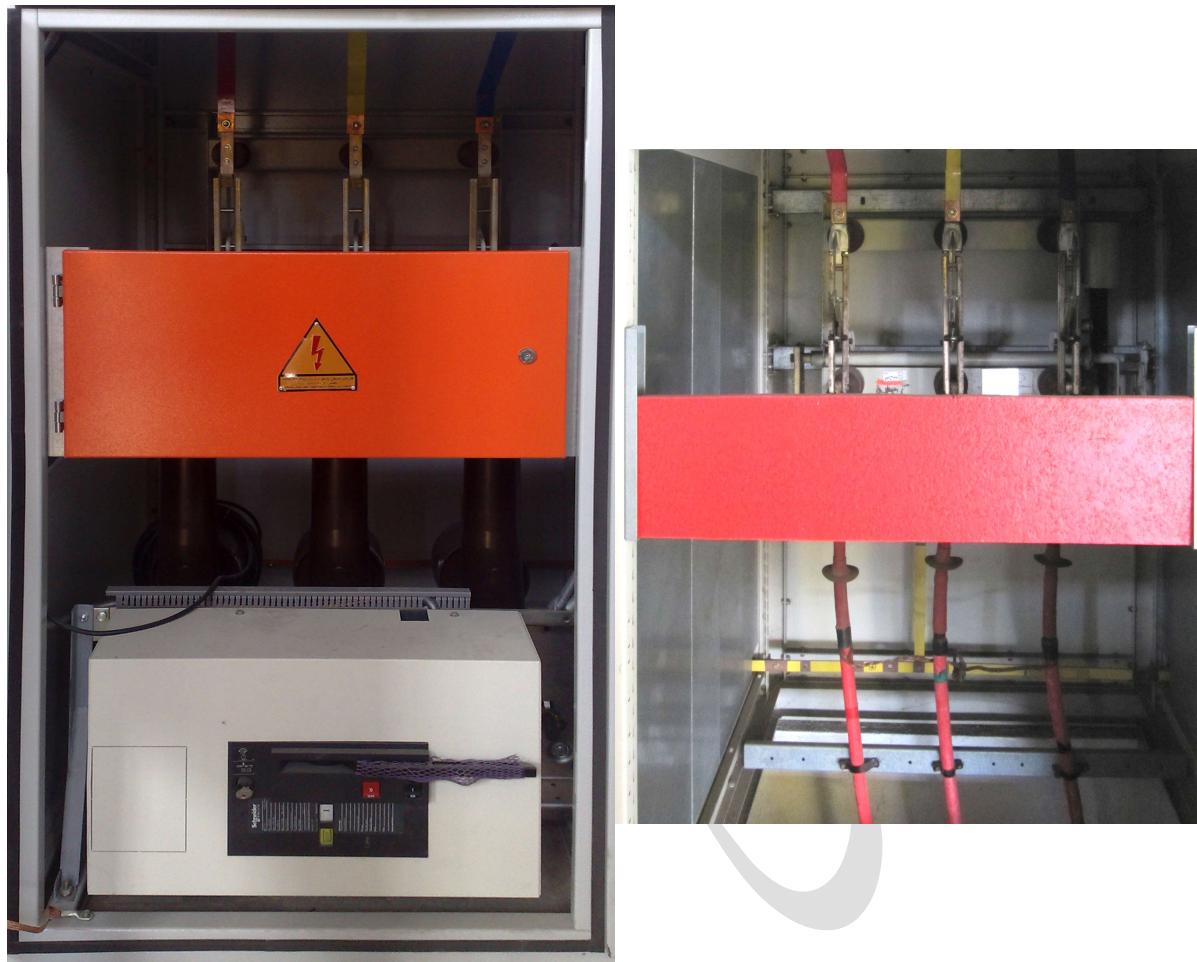

شکل (۲۸): نمونه هایی از پوشش های حفاظتی نصب شده در تابلوهای فشار متوسط معمولی

۳-۳-۸- تجهیزات اینترلاک

اینترلاک بین قسمت های مختلف تجهیزات به دلیل نیاز به ایمنی و عدم اشتباہ بهره بردار مورد استفاده قرار می گیرد. اینترلاک، سیستمی مشکل از اجزای مختلف از قبیل اجزای مکانیکی، کابل ها، اتصالات و سیم پیچ ها می باشد. هر جزء باید به عنوان یک قسمت از تجهیزات کنترلی و کمکی مورد بررسی قرار گیرد.

اینترلاک های موجود در تابلوهای فشار متوسط مانع از عملکرد نادرست تجهیزات بواسطه فرمان نادرست به آنها می شود.

در سلول کلید قدرت و بالادست کلید قدرت یک سکسیونر غیر قابل قطع زیر بار وجود دارد که بین بسته بودن سکسیونر غیر قابل قطع زیر بار و بستن کلید قدرت مکانیزم اینترلاک وجود دارد (شکل (۲۹)).



شکل (۲۹): مکانیزم عملکرد و ایترلاک بین کلید قدرت و سکسیونر غیر قابل قطع زیر بار


۴-۳-۸- نشان دهنده وضعیت

چنانچه کنتاکت های کلید قابل رویت نباشند، عمدتاً یک نشان دهنده واضح و قابل اعتماد از وضعیت کنتاکت های مدار اصلی فراهم می شود. رنگ های نشان دهنده وضعیت در حالت باز، بسته یا زمین شده مطابق استاندارد IEC 60073 می باشد. غالباً وضعیت بسته با علامت I (مطابق علامت شماره a-IEC-5007-417) از استاندارد IEC 60417 و وضعیت باز با علامت O (مطابق علامت شماره a-IEC-5008-417) از استاندارد IEC 60417 نشان داده می شود. در مورد نشان دهنده چند منظوره، وضعیت ها با علایم گرافیکی مندرج در استاندارد IEC 60617 مشخص می گردند.

در بعضی از تابلوها بخش محل فرمان سکسیونر یا کلید زمین وضعیت باز، بسته یا زمین کلید مورد نظر را نشان می دهد.

۴-۳-۸-۵- کلید زمین

یک کلید مکانیکی است که برای زمین کردن بخش های یک مدار الکتریکی مورد استفاده قرار می گیرد. کلیدهای زمین توانایی تحمل جریان های الکتریکی در شرایط غیر عادی شبکه نظیر اتصال کوتاه در زمان مشخص را دارا هستند. سلول های مربوط به فیدرهای ورودی و خروجی، به کلید زمین تجهیز می شوند تا بتوانند در زمان تعمیرات اتصال زمین را برای بهره بردار ایجاد نمایند. در شکل (۳۰) یک کلید زمین قابل نصب در تابلوهای فشار متوسط معمولی نشان داده شده و بخش های آن در شکل معرفی شده اند. در شکل (۳۱) نیز اهرم قطع و وصل کلید زمین نشان داده شده است.

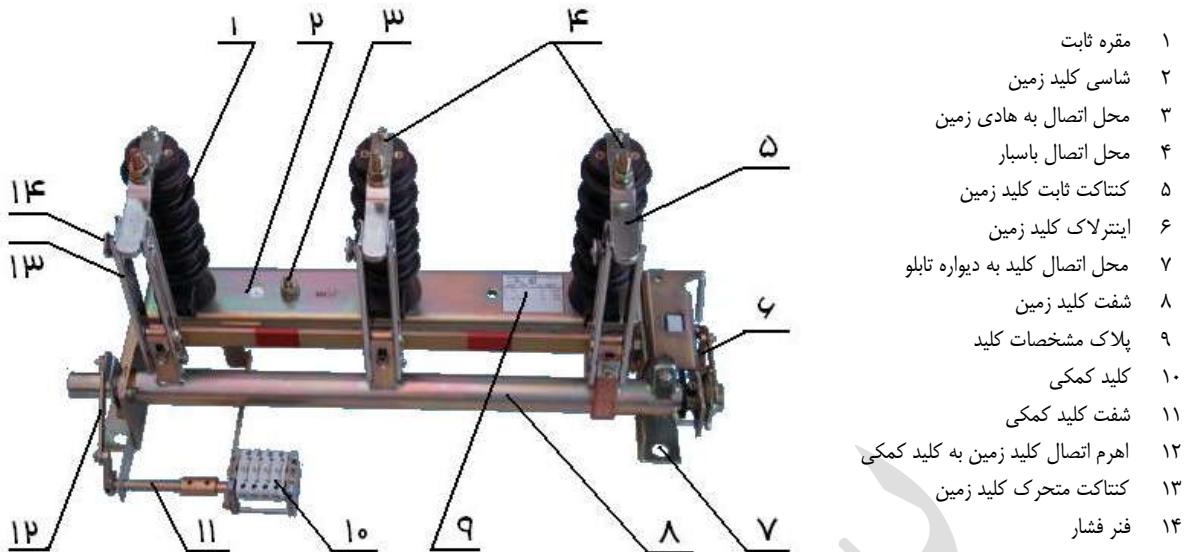

شکل (۳۰): یک نوع کلید زمین قابل نصب در زیر سکسیونر غیر قابل قطع زیر بار داخلی



شکل (۳۱): یک نمونه اهرم قطع و وصل کلید زمین

⚠️ عملکردهای مکانیکی باید با نیروهای عادی و بدون اعمال فشار اضافی بر اینترلاک‌ها عمل کنند. در صورتی که عملکرد تجهیز با نیروی عادی امکان پذیر نباشد بدین معنی است که اینترلاک مانع عملکرد نااصحیح تجهیز می‌شود.

⚠️ در صورتی که نیروی زیاد بر اینترلاک وارد شود امکان معیوب شدن تجهیز و آسیب به بهره‌بردار محتمل است.


۶-۳-۸ - اهرم قطع و وصل سکسیونر

با قرار دادن اهرم قطع و وصل سکسیونر در محل فرمان سکسیونر یا کلید زمین و با چرخاندن آن در جهت مناسب سکسیونر یا کلید زمین توسط مکانیزم انتقال دهنده نیروی اهرم فرمان مانور می‌شود. مکانیزم انتقال نیروی اهرم فرمان



سکسیونر یا کلید زمین می‌تواند به صورت چرخ‌دنده‌ای یا بصورت زنجیری باشد (یک نمونه از این مکانیزم انتقال دهنده نیروی چرخ‌دنده‌ای در شکل (۳۲) و یک نمونه اهرم قطع و وصل سکسیونر در شکل (۳۳) نشان داده شده است).

به دلیل احتمال خطای عملکرد مکانیزم انتقال دهنده نیروی اهرم، اکیدا توصیه می‌گردد مکانیزم انتقال دهنده نیرو (چه از نوع چرخ‌دنده‌ای چه از نوع زنجیری) به وسیله نگهدارنده‌ای به دیواره تابلو اتصال داده شوند تا در صورت پاره شدن زنجیر یا باز شدن مکانیزم چرخ‌دنده‌ای از افتادن آن بر روی فازهای برقدار جلوگیری شده و از وارد آمدن خسارات جانبی جلوگیری شود.

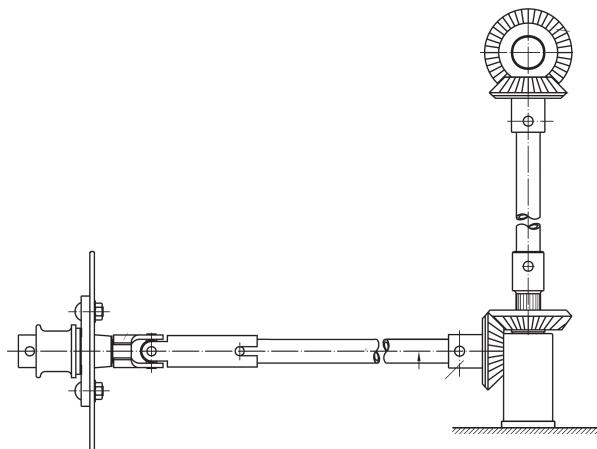

شکل (۳۲): انتقال دهنده نیروی اهرم فرمان به شفت سکسیونر (دورانی)

اهرم فرمان سکسیونر یا کلید زمین می‌تواند از دو نوع دورانی یا اهرمی باشد. نمونه اهرم فرمان دورانی در شکل (۳۱) و مکانیزم فرمان آن در شکل (۳۲) نشان داده شده است.



شکل (۳۳): اهرم فرمان سکسیونر (اهرمی)

۷-۳-۸- فیوزهای فشار متوسط

فیوز المانی است که وظیفه قطع جریان اتصالی را با توجه به منحنی مشخصه آن بر عهده دارد (شکل (۳۴)). فیوزهای فشار متوسط در سکسیونرهای فیوزدار مورد استفاده قرار می‌گیرند (شکل (۳۵)).



شکل (۳۴): فیوزهای فشار متوسط



شکل (۳۵): سکسیونر فیوزدار قابل قطع زیریار

۸-۳-۸ - قفل

قفلی است که در محل مانور سکسیونرها یا کلیدهای زمین تابلوها قابل نصب بوده و مانع از بهره‌برداری‌های غیرمجاز این تجهیزات می‌شود. نمونه‌ای از این قفل‌ها در شکل (۳۶) نشان داده شده است. این قفل به گونه‌ای است که با ابزار معمول و توسط افراد عادی نمی‌توان آن را باز کرد.



شکل (۳۶): قفل عملکرد سکسیونر یا کلید زمین



۴-۸- روش بهرهبرداری

دستورالعمل بهرهبرداری تابلوی فشار متوسط باید در محل نصب آن قرار داده شود. درب های تابلوهای فشار متوسط معمولی در حالتی که تابلو برقدار است باید کاملا بسته باشد. توصیه می شود درب های تابلوی فشار متوسط قفل شوند تا از بهرهبرداری غیر مجاز از آنها جلوگیری شود.

⚠️ وضعیت سکسیونرها و مکانیزم فرمان آنها باید بصورت بصری و از طریق پنجره تعییه شده بروی درب تابلو بازدید شود و در صورت صحبت عملکرد آنها اقدام به بهرهبرداری شود.

⚠️ در زمان بهرهبرداری از تابلوهای فشار متوسط باید درب آنها بسته باشد؛ مگر در زمانی که تابلوی فشار متوسط فاقد پنجره برای بازدید چشمی قبل از بهرهبرداری باشد. در این حالت باید با رعایت کلیه نکات ایمنی کار با ولتاژهای بالا نظیر استفاده از دستکش فشارقوی و فرش عایق زیرپای خط گرم درب تابلو را باز کرد و به بازدید چشمی تابلو پرداخت.

⚠️ عدم توجه به علائم هشداردهنده نصب شده بروی تابلوی فشار متوسط و قسمت های برقدار آن باعث آسیب های شدید یا حتی مرگ خواهد شد.

⚠️ هنگام بهرهبرداری از تجهیزات موجود در تابلوهای فشار متوسط بهرهبردار باید دستکش فشارقوی بر دست کرده، از فرش عایقی زیرپای خط و کلاه ایمنی استفاده نماید.

۴-۱-۸- وضعیت تجهیزات

کلیدهای موجود در تابلو می توانند در جهت های تعیین شده بر روی بدنه تابلوی فشار متوسط باز یا بسته شوند. "I" نشان دهنده بسته بودن کلید و "O" نشان دهنده باز بودن کلید است.

۴-۱-۱-۸- سکسیونر و کلید زمین

• وضعیت فعلی سکسیونر قابل قطع زیر بار، سکسیونر فیوزدار، سکسیونر غیر قابل قطع زیر بار و کلید زمین را می توان از روی نشان دهنده مکانیکی وضعیت کلید که بر روی درب تابلو وجود دارد ملاحظه نمود.

• در صورتی که درب تابلوی سکسیونر دارای پنجره شیشه ای باشد می توان از داخل پنجره به صورت بصری وضعیت باز یا بسته بودن سکسیونر را مشاهده کرد.



• در صورتی که سکسیونرهای مورد استفاده در تابلوهای فشار متوسط دارای کلیدهای کمکی باشند و این کلیدها به سیستم اتوماسیون و کنترل از راه دور متصل باشد، می توان وضعیت باز، بسته یا زمین سکسیونرها یا کلیدهای زمین را در مرکز دیسپاچینگ ملاحظه نمود.

• برای اطمینان از وضعیت کلید قدرت می توان برقدار بودن یا بی برق بودن ترمینال های کلید قدرت را با استفاده از فازمتر فشار قوی کنترل نمود.

• قبل از بهرهبرداری از سرکابل های متصل به سکسیونرها و کلیدهای قدرت بازدید چشمی بعمل آید و از عدم وجود دوده و آرک زدگی بر روی آنها اطمینان حاصل شود.

۴-۱-۲-۲- کلید قدرت

• برای اطمینان از وضعیت کلید قدرت می توان برقدار بودن یا بی برق بودن ترمینال های کلید قدرت را با استفاده از فازمتر فشار قوی کنترل نمود.

• وضعیت باز و بسته بودن کلیدهای قدرت را می توان با نشاندهندهای وضعیت نصب شده بر روی خود کلید قدرت یا درب محفظه کنترل و حفاظت آن مشاهده کرد.

• در صورتی که کلیدهای قدرت مورد استفاده در تابلوهای فشار متوسط دارای کلیدهای کمکی باشند و این کلیدها به سیستم اتوماسیون و کنترل از راه دور متصل باشد، می توان وضعیت باز، بسته یا زمین سکسیونرها یا کلیدهای زمین را در مرکز دیسپاچینگ ملاحظه نمود.

۴-۱-۲- باز کردن

مراحل باز کردن (قطع کردن) تجهیزات کلیدزنی موجود در تابلوهای فشار متوسط در این بخش معرفی شده است.

۴-۱-۲-۳- سکسیونرهای قابل قطع زیر بار و فیوزدار

• سکسیونرهای قابل قطع زیر بار می توانند به وسیله اهرم قطع و وصل که در بخش نشانگر وضعیت آن قرار داده می شود، باز شوند.

• برای باز کردن سکسیونر قابل قطع زیر بار و فیوزدار باید اهرم قطع و وصل را به اندازه و درجهٔی که در بروشور سازنده آن ذکر شده دوران داد. سرعت قطع شدن کنتاکت‌ها و بسته به سرعت دست بهرهبردار بوده و این کار در سریعترین زمان ممکن انجام می شود.



- در صورتی که سکسیونر مجهز به مکانیزم عملکرد موتوری و ارسال فرمان الکتریکی از راه دور باشد، با ارسال فرمان باز^۱ از مرکز دیسپاچینگ می‌توان کلید قدرت را باز نمود.

۴-۲-۲-۲-۸ - سکسیونر غیر قابل قطع زیر بار

- کلید قدرت باز شود.
- از باز ماندن کلید قدرت اطمینان حاصل شود.
- از برقدار نبودن قسمت پایینی کلید قدرت با استفاده از فازمتر فشار قوی اطمینان حاصل شود.
- به وسیله اهرم قطع و وصل باز شود.

۴-۲-۳-۲-۸ - کلید قدرت

- با فشردن دکمه باز یا (O) بر روی کلید قدرت یا محفظه موجود بر روی درب سلول آن کلید قدرت باز می‌شود.
- در صورتی که کلید مجهز به مکانیزم عملکرد موتوری و ارسال فرمان الکتریکی از راه دور باشد، با ارسال فرمان باز از مرکز دیسپاچینگ می‌توان کلید قدرت را باز نمود.

۴-۳-۴-۸ - بستن

مراحل بستن (وصل کردن) تجهیزات کلیدزنی موجود در تابلوهای فشار متوسط در این بخش ارایه شده است.

⚠ قبل از وصل کردن تجهیزات کلیدزنی موجود در تابلو باید بازدید چشمی از این تجهیزات صورت گیرد و از وجود نداشتن آلودگی زیاد و دوده بر روی آنها اطمینان حاصل شود.

۴-۳-۱-۸ - سکسیونرهای قابل قطع زیر بار و فیوزدار

- قبل از بستن سکسیونر از باز بودن کلید زمین آن اطمینان حاصل شود.
- قبل از بستن سکسیونر قابل قطع زیر بار در صورت بهرهبرداری در شبکه رینگ، همفازی فیدرها با استفاده از فازمتر فشارقوی دوبل دو طرف سکسیونر کنترل شود.

¹ Open




- قبل از بستن سکسیونرهای فیوزداری که دارای مکانیزم عملکرد فنری هستند فنر آنها شارژ شود.
- به وسیله اهرم قطع و وصل که در بخش نشانگر وضعیت آن قرار داده می‌شود بسته شود.
- برای بستن سکسیونر قابل قطع زیر بار و فیوزدار باید اهرم قطع و وصل را به اندازه و در جهتی که در بروشور سازنده آن ذکر شده دوران داد. سرعت قطع شدن کنتاکت‌ها وابسته به سرعت دست بهره‌بردار بوده و این کار در سریعترین زمان ممکن انجام می‌شود.
- در صورتی که سکسیونر مجهز به مکانیزم عملکرد موتوری و ارسال فرمان الکتریکی از راه دور باشد، با ارسال فرمان بسته^۱ از مرکز دیسپاچینگ می‌توان کلید قدرت را وصل نمود.

۴-۳-۲-۸ - سکسیونر غیر قابل قطع زیر بار

- قبل از بستن سکسیونر از باز بودن کلید زمین پایین دست آن اطمینان حاصل شود.
- قبل از بستن سکسیونر از باز بودن کلید قدرت پایین دست آن اطمینان حاصل شود.
- از باز ماندن کلید قدرت در حین عملیات بستن سکسیونر اطمینان حاصل شود.
- از برقدار نبودن قسمت پایینی کلید قدرت با استفاده از فازمتر فشار قوی اطمینان حاصل شود.
- به وسیله اهرم قطع و وصل بسته شود.

۴-۳-۳-۸ - کلید قدرت

- در کلیدهای دارای مکانیزم‌های فنری به منظور شارژ دستی کلید، بایستی اهرم شارژ را به سمت پایین کشید (شکل (۳۷)).

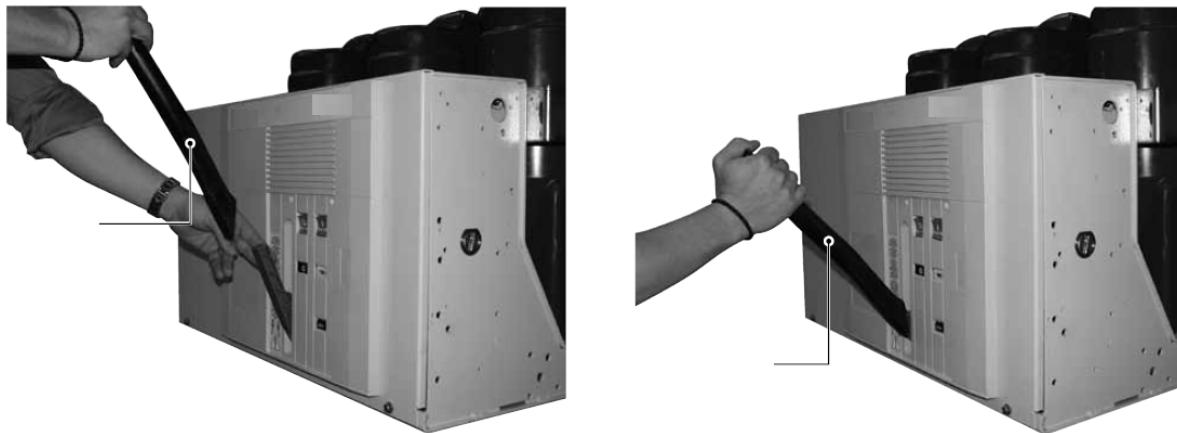

شکل (۳۷): شارژ فنر کلید قدرت با مکانیزم فتری

• با فشردن دکمه بسته یا (I) بر روی کلید قدرت یا محفظه موجود بر روی درب سلول آن کلید قدرت وصل می‌شود.

• در صورتی که کلید مجهز به مکانیزم عملکرد موتوری و ارسال فرمان الکتریکی از راه دور باشد، با ارسال فرمان بسته از مرکز دیسپاچینگ می‌توان کلید قدرت را وصل کرد.

۴-۴-۸ - زمین کردن

• معمولاً کلید زمین در حالت برقرار کردن اتصال زمین، بر روی علامت $\frac{1}{\square}$ قرار می‌گیرد.

• قبل از بستن کلید زمین فیدرهای ورودی و خروجی باید از عدم برقدار بودن آنها با استفاده از فازمتر فشار قوی اطمینان حاصل کرد.

• به وسیله اهرم قطع و وصل که در بخش نشانگر وضعیت آن قرار داده می‌شود بسته یا باز شود.

! بسته شدن کلید زمین در زمان برقدار بودن آن ممکن است باعث آرک زدن و برق گرفتگی به-ره-بردار شود.

• بین کلید زمین و سکسیونر قابل قطع زیر بار مکانیزم اینترلاکی وجود دارد که مانع از عملکرد کلید زمین قبل از باز شدن سکسیونر می‌شود.

• بعد از قطع یا وصل کلید زمین قفل کردن مکانیزم فرمان آن توصیه می‌شود.



۴-۵-۸- تعویض فیوزهای سکسیونر فیوزدار

برای تعویض فیوزهای سکسیونرها فیوزدار مراحل زیر باید طی شود (شکل (۳۸)):

- بهرهبردار دستکش فشار قوی بر دست نماید.

- سکسیونر باید باز شود.

- از بی برق بودن ترمینال های سکسیونر فیوزدار با فازمتر فشار قوی اطمینان حاصل شود.


- کلید زمین سکسیونر فیوزدار بسته شود.

- برای جدا کردن فیوز از محل آن باید فیوز از گوشه آن گرفته شده و با فشار دست از محل آن جدا شود.

- برای قرار دادن فیوز در محل آن ابتدا بخش پایین آن در نگهدارنده فیوز قرار داده شود و سپس بخش فوقانی فیوز در محل آن محکم گردد. در طول نصب فیوز فشار وارد شده به آن هیچگاه نباید به وسط فیوز اعمال گردد چون ممکن است فشار بیش از اندازه به آن باعث شکسته شدن آن گردد.

- در صورت سوختن یک فیوز از فیوزهای سه فاز توصیه می شود دو فیوز دیگر نیز تعویض شوند.

- در صورت موجود نبودن فیوزکش 20kV ، برای جدا کردن فیوزها از دستکش فشارقوی استفاده شود.

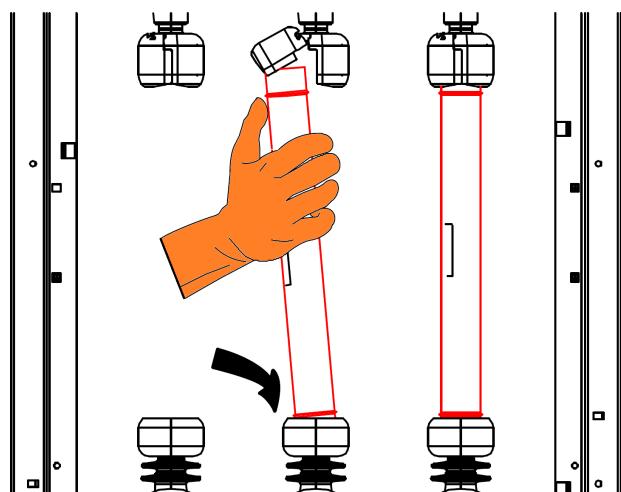

شکل (۳۸): نحوه تعویض فیوز در سکسیونر فیوزدار (در صورت موجود نبودن فیوزکش 20kV)

در زمان تعویض فیوز باید دقیق شود که فیوز در جهت مناسب بر روی سکسیونر فیوزدار نصب شود. زیرا نصب برعکس فیوز بر روی سکسیونر فیوزدار باعث عملکرد نادرست مکانیزم قطع سه فاز موجود در سکسیونرها فیوزدار می شود. در آن صورت هنگامی که در اثر خطای تکفار یکی از فیوزها بسوزد دو فیوز دیگر در مدار باقی مانده و مدار پایین دست سکسیونر فیوزدار را دوفاز می نماید.



فیوزها باید در جهت درست در سکسیونرهای فیوزدار نصب شوند. بخش بالا و پایین فیوز فشار متوسط با هم متفاوت بوده و در بخشی که در طرف مکانیزم قطع سه فاز قرار میگیرد زائدهای وجود دارد که در صورت سوختن فیوز از آن خارج شده و مکانیزم را فعال میکند.


۵-۸- بهرهبرداری ایمن

به منظور فراهم آوردن ایمنی کافی برای افراد در هنگام کار با تجهیزات تابلوهای فشار متوسط بایستی نکات به شرح ذیل مورد توجه قرار گیرد.

- در هنگام بهرهبرداری اتصالات سست با استفاده از دوربین های ترمومویژن بررسی شود.
- بعضی از تابلوهای فشار متوسط دارای رله های اولیه^۱ و بعضی از تابلوها دارای رله های ثانویه^۲ هستند. تنظیم و تست هر کدام از این رله ها باید با توجه به دستورالعمل سازنده و واحد رولیاژ شرکت توزیع صورت گیرد.
- در هنگام مانور سکسیونرهای داخل تابلو در صورتی که مکانیزم فرمان آنها از نوع چرخدنده ای باشد قبل از مانور، مکانیزم عملکرد بازدید چشمی شود.
- همانطور که در تعریف رله های اولیه ذکر گردیده اینگونه رله ها مستقیماً بر روی شبکه فشار متوسط نصب می گردند لذا بدنه این رله ها در میدان ولتاژ شبکه قرار داشته و نزدیک شدن به تابلو در حالیکه کلید قدرت وصل (بسته) باشد خطر جانی بدنیال دارد.
- بهرهبردار قبل از بازگشایی درب تابلوی کلید قدرت و انجام هرگونه تنظیم بر روی رله اولیه از بیبرق بودن آن اطمینان حاصل نماید.
- برخلاف رله های اولیه (شکل ۳۹)، چون رله های ثانویه (شکل ۴۰) بوسیله ترانسفورماتورهای جریان به شبکه فشار متوسط متصل می باشند و در معرض میدان الکتریکی شینه های فشار متوسط نیستند، می توان آنها را حتی در زمانی که تابلو برقدار است تنظیم نمود.

¹- Primary

²- Secondary

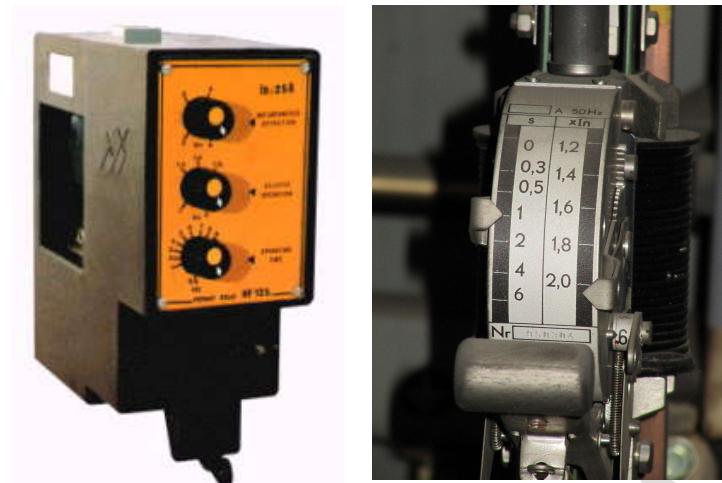

شکل (۳۹): نمونه‌هایی از رله‌های اولیه مورد استفاده در تابلوهای فشار متوسط

تنظیم رله‌های اولیه در حالتی که شبکه برق‌دار است به هیچ وجه مجاز نیست. ⚠️



شکل (۴۰): نمونه‌ای از رله‌های ثانویه

در صورت عدم استفاده از خروجی ترانسفورماتور جریان برای دستگاه‌های اندازه‌گیری ثانویه آن حتماً اتصال کوتاه شود. ⚠️

کلیه تجهیزات ایمنی فردی و گروهی بطور مستمر کنترل شوند و از سالم بودن آنها قبل از بهره‌برداری اطمینان حاصل شود.

برای سالم ماندن دستکش فشارقوی می‌توان از یک پوشش روی آن استفاده نمود. ⚠️



۹- دستورالعمل سرویس و نگهداری

این قسمت شامل بخش های فهرست ابزارآلات مورد نیاز و آین کار و روش اجرایی است که در ادامه به شرح آنها پرداخته شده است. دستورالعمل سرویس و نگهداری شامل دستورالعمل سرویس و نگهداری سازنده و این دستورالعمل است. پرسنل بهره بردار قبل از آغاز هر کاری باید دستورالعمل بهره برداری و سرویس و نگهداری تابلوی فشار متوسط را مطالعه نمایند.

۱-۹- فهرست ابزارآلات مورد نیاز

فهرست ابزارآلات مورد نیاز جهت سرویس و نگهداری تابلوی فشار متوسط معمولی در جدول (۸) ارایه شده است.

جدول (۷): فهرست ابزار و مادهای مورد نیاز جهت سرویس و نگهداری

ردیف	نام ابزارآلات	توضیحات
۱	برس سیمی برنجی	جهت تمیز کردن اتصالات
۲	برس سیمی فولادی	جهت تمیز کردن اتصالات
۳	دستگاه اندازه گیری مقاومت زمین	
۴	آچار ترکمتدار	جهت محکم کردن اتصالات مکانیکی
۵	مواد شوینده	جهت تمیز کردن سکسیونر
۶	پارچه بدون پرز	جهت تمیز کردن سکسیونر
۷	دوربین ترمومویژن	برای تست اتصالات الکتریکی سیستم
۸	ادوات زمین کردن سیار	جهت زمین کردن تجهیزات در صورت نیاز

۲-۹- آین کار و روش اجرایی

دستورالعمل های سرویس و نگهداری تابلو فشار متوسط باید در محل نصب تجهیز قرار داده شود. قبل از انجام عملیات سرویس و نگهداری بر روی تابلو فشار متوسط یا ادواء نصب شده در درون آن، کلیه اقدامات ایمنی باید انجام شود. در زمان سرویس و نگهداری های کلی تابلوهای فشار متوسط، لازم است تابلو بی برق شده و کلیه تجهیزات موجود در آن سرویس شوند. در انجام عملیات سرویس توجه به نکات زیر ضروری است.

- قبل از انجام هر عملی برروی تابلوها باید از بی برق شدن مدارات کمکی و اصلی (ورودی و خروجی) اطمینان حاصل گردد.

• بی برقی تابلو و تجهیزات داخل آن با استفاده از فازمتر فشار قوی کنترل شود.



- کلید های زمین موجود در تابلو بسته شوند.
- قبل و بعد از برق شدن با یک نمایشگر ولتاژ مناسب باید ولتاژ قرائت شود.
- هنگامی که سکسیونر غیر قابل قطع زیر بار عملیات قطع را انجام می دهد باید نشانگر وضعیت کلید قدرت روی off قرار گرفته باشد.
- قبل از حصول اطمینان از برق شدن و زمین کردن سرکابل تجهیز مورد نظر، از سرویس آن خودداری شود.
- با قفل کردن کلید زمین و نیز اتصال زمین دائمی، از برقدار شدن تصادفی و ناخواسته تجهیزات جلوگیری گردد.
- همواره بایستی احتمال دوباره برقدار شدن مدار اصلی و یا کمکی را مد نظر قرار داده و از بربرقی مدارات کنترل کلیدها، اینترلاک ها و جداسازی قطعات اطمینان حاصل نمود.

⚠️ در صورت لزوم در پسست های مجاور علائم هشدار نصب شود یا از قفل ایمنی برای جلوگیری از اقدامات ناخواسته یا نادرسته، استفاده شود.

- تجهیزات تابلو از قبیل هشدار دهنده ها، اینترلاک ها، مدارات، گرمکن ها، روشنایی و منابع باتری دارای منابع تغذیه متفاوت می باشند که با ولتاژ اصلی تابلو فرق می کنند. لذا همواره هنگام برق کردن مدار اصلی و هنگامی که کلید جدا کننده حالت خاموش و قطع را نشان می دهد، تمامی خطوط برق نیستند. جهت جلوگیری از وقوع اشتباه باید پیام های هشدار دهنده مناسب نصب گردد. در ضمن باید از برقدار شدن معکوس ترانسفورماتور ولتاژ و یا باز شدن ثانویه ترانسفورماتور جریان جلوگیری نمود.
- حتما از صحت عملکرد باتری و شارژر رله ثانویه اطمینان حاصل شود.
- در صورت وجود نداشتن کلیدهای زمین در تابلو از ادوات زمین کردن سیار استفاده شده و کلیه بخش هایی که نیاز به سرویس و نگهداری دارند زمین شوند.
- کلیه فازها زمین شوند حتی اگر عملیات روی فاز دیگری صورت می گیرد.
- قبل از وصل کردن سیم زمین به فاز ابتدا سیم زمین به سیستم زمین وصل شده و پس از اینکه از صحت اتصال و محکم بودن آن اطمینان حاصل شد آن را به فاز متصل نمود.
- بعد از انجام کار سیم زمین ابتدا از هادی فاز جدا شده و سپس از سیستم زمین جدا گردد.
- سیم زمین به هیچ عنوان نباید برای سلول ها یا قسمت هایی که در معرض هادی های برقدار فشار متوسط هستند به کار رود.

⚠️ از موافع و مانیتورهایی جهت اعلام خطر برق گرفتگی استفاده شود.



عملیات سرویس و نگهداری باید همواره در حضور حداقل دو نفر انجام پذیرد.

تجهیزات الکتریکی به شرایط محیطی حساسند و به راحتی با شرایط عملکردی غیرعادی آسیب می‌بینند. گردوغبار، گرما، سرما، رطوبت، اتمسفر خورنده، پسماندهای شیمیایی، بخار، ارتعاش و سایر شرایط می‌توانند بر عملکرد و عمر تجهیز الکتریکی تاثیر بگذارند. این شرایط، مخصوصاً وقتی با هم ترکیب شوند، باعث خطاها زودرس می‌گردند. می‌توان با پیروی از توصیه‌های سازنده در عملیات نگهداری، از هزینه‌های تعمیر اجتناب کرد. مهمترین قوانینی که باید از آنها پیروی کرد عبارتند از:

- تجهیز تمیز نگهداشته شود.
- تجهیز خشک نگهداشته شود.
- از اصطکاک بیش از حد قطعات مکانیکی جلوگیری شود.

۳-۹- بازرسی و سرویس و نگهداری

بازدید سالیانه برای تابلوهای فشار متوسط باید انجام شود؛ حتی اگر کلیدها و سایر تجهیزات تابلو در طول این مدت عمل نکرده باشند. بازه‌های سرویس و نگهداری دوره ای تابلوهای فشار متوسط در مناطق دارای شرایط آب و هوایی خاص باید در بازه‌های زمانی کوتاهتری انجام شود. مناطقی نظیر:

- مناطق دارای اتمسفر خورنده
- محیط‌های دارای گرد و خاک زیاد
- محیط‌های دارای رطوبت بالا
- تابلوهایی با تعداد عملکرد بالای کلیدهای موجود در آن در سرویس دوره ای تابلوهای فشار متوسط باید موارد زیر در نظر گرفته شود:
 - کلیه عایق‌های نگهدارنده شینه‌ها و عایق‌های سکسیونرها باید تمیز شوند
 - کنتاکت‌های سکسیونرها باید تمیز شده و با یک لایه از گریس کنتاکت پوشانیده شوند.
- در صورتی که آسیبی در تجهیزات داخل تابلو ملاحظه شد سریعاً سازنده تابلو مطلع گردد و اقدامات لازم برای سرویس یا تعویض قطعه مذکور صورت گیرد.
- اتصالات مکانیکی بررسی و در صورت نیاز اصلاح شوند.
- پیچ و مهره‌ها باید کاملاً محاکم شده و قسمت‌های متحرک به طور آزادانه حرکت کنند.



- به جز مواردی که در توصیه های سازنده آمده است، یاتاقان ها، شفت ها و سایر قسمت های متحرک باید به به صورت مناسب روغن کاری شوند.
- ترانسفورماتورهای اندازه گیری باید تمیز شده و از لحاظ آسیب دیدگی مورد بررسی قرار گیرند.
- مکانیزم عملکرد باید بی عیب بوده و اینترلاک ها و قفل ها کنترل شوند و نشانگر محل کن tactها (وضعیت کلید) صحیح عمل کند.
- کن tact های اصلی و کمکی باید از لحاظ فرسودگی (مطابق دستورات کارخانه) و اضافه دما بررسی و در صورت نیاز تعویض گردد. اضافه دما ممکن است بر اثر بدی تهويه، اضافه بار، سست بودن اتصالات، کافی نبودن نیروی کن tactها و ... ایجاد شود.
- جافیوزها باید به طور کامل بازرگانی شده و مقادیر نامی و اضافه دما بازرگانی گردد. اضافه دما ممکن است ناشی از انتخاب نامناسب فیوز، اضافه بار فیدر و سست بودن اتصالات باشد.
- در صورت سوختن فیوز باید یک فیوز با همان مقادیر نامی در آن محل قرار گیرد. کن tact و بدنه فیوزها باید به دقت تمیز گردد.
- کن tact های سکسیونرها باید به دقت تنظیم شده و از قطع و وصل آسان آنها اطمینان حاصل شود.

⚠ در ترانسفورماتورهای جریان قبل از اقدام به عملیات سرویس و نگهداری باید از بی بر قی ترانسفورماتور و دشوارز بودن آن اطمینان حاصل کرد. در صورتی که اولیه ترانسفورماتور روی بار و ثانویه آن باز شود حالات خطرناکی ایجاد می گردد که لازم است به صورت موقت اتصال کوتاه گردد.

⚠ قبل از انجام عملیات سرویس و نگهداری، ترانسفورماتور ولتاژ باید زمین گردیده و از بی بر قی و دشوارز بودن آن مطمئن شد.


- باید دقت گردد تا به طور سهولی ترانسفورماتور ولتاژ از طریق پسخورد طرف ثانویه برقدار نشود.
- عملکرد صحیح دریچه های ایمنی باید بازرگانی شده و در صورت به کار رفتن فیوزهای حفاظتی و مقاومت محدوده کننده جریان باید از نقطه نظر اتصال داشتن و سالم بودن کنترل گردد.



۳-۹-۱- تمیز کردن

برای عملکرد صحیح تجهیزات، تمیز کردن و تهویه طبیعی آنها ضروری است. قبل از برداشتن پوشش‌ها و بازکردن درب‌ها برای جلوگیری از ورود گرد و غبار باید احتیاط لازم به عمل آید. برای تمیز کردن داخل تابلوها وسیله مکشی توصیه می‌شود. در هر مرحله از تمیز کردن، تجهیزات باید برق باشند. برای تمیز کردن قطعات روغنی باید از پارچه جیر و یا ابر پلاستیکی نو استفاده شده و به هیچ عنوان از تکه پارچه‌های کتان نباید استفاده شود. پارچه‌های به کار رفته باید بدون پرز و از لحاظ شیمیایی تمیز باشند (شکل (۴۱)).

اگر از مواد حلال برای تمیز کردن استفاده می‌گردد باید دقیق شود تا برای تجهیزات مضر نباشد. همچنین مواد آتش‌زا و یا سمی نیز به هیچ عنوان نباید مورد استفاده قرار گیرد. در طول مدت تمیز کردن باید دقیق شود که بدون دلیل درب‌ها باز نماند و بعد از انجام کار درب‌ها بسته و از لحاظ ایمنی، اینترلاک‌ها مرتب کنترل شوند. همچنین بایستی در طول مدت مذکور مراقبت لازم از برچسب‌ها و علایم نصب شده صورت گیرد تا خللی در وضعیت آنها ایجاد نشود.

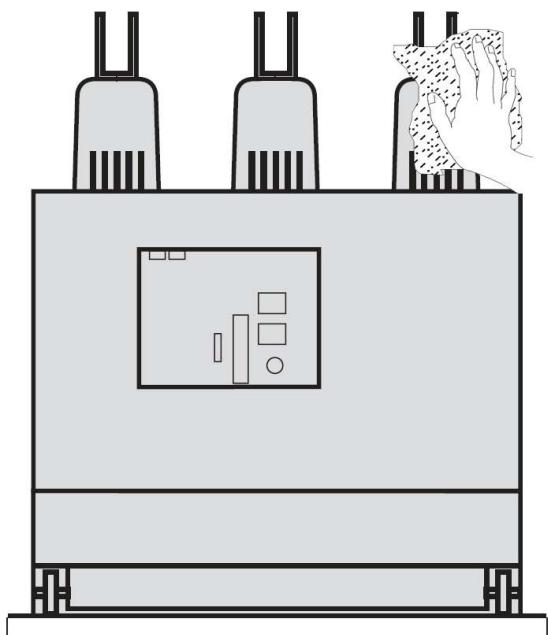

شکل (۴۱): تمیز کردن کلید قدرت موجود در تابلو

۳-۹-۲- علامت‌گذاری سلول‌ها و اتصالات

تمامی سلول‌ها و خروجی کابل‌ها باید قبل از جابجایی علامت‌گذاری شوند. همچنین اتصالات باز شده یا ایجاد شده موقت که برای آزمایش در نظر گرفته شده‌اند باید به دقیق مشخص گردند تا بعد از انجام عملیات به صورت اول برگردانده شوند.



۳-۳-۹ - چگونگی اتصالات

صحت اتصالات و سالم بودن آنها باید به طور مرتب بازرگانی شده و به هر گونه نشانه اضافه دما دقت شود. بعد از وقوع اختلال، پیچ و مهره‌ها، پین‌ها و قفل‌ها و تمام وسایلی که از آنها جریان عبور می‌کند همچنین اتصالات زمین باید بررسی شده و در صورت تغییر وضعیت، دوباره به صورت اول برگردانده شوند. به محکم بودن یک پیچ نباید اکتفا شود زیرا ممکن است به علت درازی پیچ و یا گیر کردن در سوراخ کور مدتی بعد سست شود. کلیه اتصالات توسط آچار ترکمتدار بایستی بررسی شود. اتصالات متحرک مدار قدرت مثل تیغه‌ها باید از لحاظ عملکرد، پاکیزگی و هر گونه نشانه اضافه دما بازرگانی گردند. اتصالات قابل انعطاف بافته شده نیز باید از لحاظ ساییدگی و قابلیت انعطاف بازرگانی شده و در صورت لزوم تعویض گردد.

۴-۳-۹ - اینترلاک‌ها

شخص مسئول سرویس و نگهداری باید ماهیت و هدف استفاده از اینترلاک و تجربه کار مربوطه را داشته باشد. هنگام سرویس و نگهداری اینترلاک‌ها نکات به شرح ذیل مد نظر قرار گیرد:
• پیچ‌ها، اهرم‌ها، فنرها، کشوها، قفل و بست‌ها باید تمیز شده و به منظور عملکرد صحیح به حد کافی روغن کاری شوند.

- هر نشانه ای از پوسیدگی به دقت بررسی و در صورت لزوم قطعه تعویض گردد.
 - تمامی اجزای ثابت مانند پیچ و مهره‌ها، پیچ تنظیم، پین‌ها و ... بازرگانی گردد.
 - مدارات سیم‌بندی و ترمیمال‌ها کنترل و قسمت‌های معیوب تعویض و یا سرویس شود.
 - آزمون مقاومت عایقی روی مدارات کنترل صورت گیرد.
- بعد از بی‌باری شینه‌ها و فیدرها عملکرد تمام اینترلاک‌ها بررسی گردد. این آزمایش‌ها بایستی هم در جهت عملکرد و هم در جهت عدم عملکرد اینترلاک ترتیب داده شود تا هم از کار صحیح سیستم و هم از رفع خطر در موقع لزوم اطمینان حاصل گردد.

۵-۳-۹ - کارت مشخصه سرویس و نگهداری

کارت مشخصه سرویس و نگهداری تابلوهای فشار متوسط معمولی در جدول (۸) ارایه شده است.



جدول (۱): کارت مشخصه سرویس و نگهداری تابلوی فشار متوسط معمولی

ردیف	سازندۀ :	نوع :	شرح فعالیت	وضعیت انجام		شماره سریال :	تاریخ تکمیل فرم:	نام تجهیز :
				قابل قبول	غیر قابل قبول			
۱		پاکیزگی / وضعیت رنگ						
۲		وضعیت اتصالات						
۳		جا فیوزها						
۴		کنتاکت‌های ثابت						
۵		کنتاکت‌های متحرک						
۶		شمش‌ها و کلیه سرکابل‌های متصل به آنها						
۷		مقره‌ها						
۸		مدارهای قطع کننده						
۹		اتصالات زمین						
۱۰		وسایل اندازه‌گیری						
۱۱		سیم‌کشی تابلو با توجه به نقشه‌های موجود						
۱۲		مکانیزم عملکرد						
۱۳		کلید کمکی						
۱۴		توصیه برای بازدید بعدی						
۱۵		مکانیزم شارژ فنر سکسیونر فیوزدار						
۱۶		عملکرد صحیح ایترلاک						

همچنین با توجه به نقش کلید قدرت بعد از وقوع خطا در تابلو باید نکات به شرح زیر مورد توجه قرار گیرد.

• عایق‌ها و سایر قسمت‌های در معرض بخار فلز باید تمیز شده و هر گونه نشانه‌ای از ترک، شکاف، سوتگی و یا

سایر خسارات مورد رسیدگی قرار گیرد.

• مکانیزم عملکرد باید آزمایش گردد.

• وضعیت ظاهری و مکانیکی کلید قدرت بعد از وقوع خطا در پست باید بازرگانی گردد.



پیوست (۱): ابعاد تابلو

حداکثر ابعاد تابلوهای فشار متوسط تمام بسته قابل دسترسی از جلو به شرح مندرج در جدول (پ-۱-۱) است.

جدول (پ-۱-۱): ابعاد تابلوهای فشار متوسط تمام بسته

تابعهای ۳۳ کیلوولت	تابعهای ۲۰ کیلوولت	ابعاد
۲۲۵	۲۲۰	حداکثر ارتفاع (cm)
۱۶۰	۱۴۰	حداکثر عرض (cm)
۱۶۰	۱۴۰	حداکثر عمق (cm)



پیوست (۲): درجه حفاظت تابلوی فشار متوسط

جداول (پ-۱-۲) و (پ-۲-۲) درجات مختلف حفاظت مربوط به تابلوهای فشار متوسط را نشان می‌دهند.

جدول (پ-۱-۲): درجات مختلف حفاظت (رقم اول)


درجه حفاظتی	حفاظت در مقابل تماس با قسمت‌های برقدار و متحرک
IP2X	انگشت یا اشیاء با قطر بزرگتر از ۱۲ میلیمتر
IP3X	ابزار، سیم‌ها و غیره با قطر یا ضخامت بیشتر از ۲/۵ میلیمتر
IP4X	سیم با قطر یا نوار با ضخامت بیش از ۱/۰ میلیمتر

جدول (پ-۲-۲): درجات مختلف حفاظت (رقم دوم)

درجه حفاظتی	حفاظت در مقابل قطرات آب و مایع
IPX2	ریزش قطرات آب به صورت عمودی بر روی تابلویی که ۱۵ درجه از وضعیت عادی خود کج شده است مضر نیست.
IPX3	ریزش قطرات آب تا زاویه ۶۰ درجه نسبت به حالت عمودی نبایستی هیچگونه آسیبی به تابلو برساند.
IPX4	مایع پاشیده شده از هر جهت نبایستی به تابلو آسیب برساند.

پیوست (۳): ابعاد استاندارد شینه‌های مورد استفاده در تابلوهای فشار متوسط

در جریان‌های پایین شینه تکی یا دوبل تخت با توجه به سهولت در نصب و فواصل مجاز کم، ترجیح داده می‌شود و در این حالت استفاده از شینه دوبل تلفات را پایین می‌آورد. در جریان‌های بالاتر از شینه‌های گرد (لوله‌ای) و ناودانی می‌توان استفاده نمود. در شکل (پ-۳-۱) درصد باردهی شینه‌های مختلف که دارای سطح مقطع مجموع یکسان هستند با هم مقایسه شده‌اند.

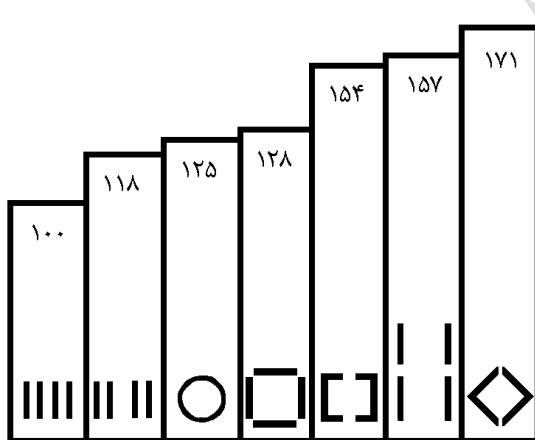

شکل (پ-۳-۱): درصد باردهی شینه‌های مختلف (با سطح مقطع‌های یکسان)

مشخصه‌های استاندارد مس و آلومینیوم مورد استفاده در شینه‌ها مطابق جدول (پ-۳-۱) می‌باشد.

جدول (پ-۳-۱): مشخصات هادی‌های مس و آلومینیوم

حداقل رسانایی در $(m/\Omega \cdot mm^2)$ ۲۰ °C	کشش نهایی (N/mm²)		مدول الاستیسیته (مدول یانگ) E(N/mm²)	تنش کشش گسیلن R_m (N/mm²)	کد شناسایی	جنس
	حداقل	حداکثر				
۵۶	۲۰۰	۲۹۰	11×10^4	۲۵۰	E-Cu F25	مس
۵۶	۲۵۰	۳۶۰	11×10^4	۳۰۰	E-Cu F30	
۵۶	۳۳۰	۴۰۰	11×10^4	۳۷۰	E-Cu F37	
۳۵/۴	۲۵	۸۰	$6/5 \times 10^4$	۶۵/۷۰	E- AL F6.5/7	آلومینیوم
۳۵/۲	۵۰	۱۰۰	$6/5 \times 10^4$	۸۰	E-AL F8	
۳۴/۸	۷۰	۱۲۰	$6/5 \times 10^4$	۱۰۰	E-AL F10	

در جدول (پ-۲-۳) و جدول (پ-۳-۳) ظرفیت جریان پیوسته‌ای که شینه‌های مسی و آلومینیومی می‌توانند از خود عبور دهند با توجه به فرضیات زیر بدست آمده است.

• هوای محیط آرام و بدون حرکت باشد.

• قسمت‌های اکسید شده هادی‌های لخت، دارای ضریب تشعشع $4/0$ برای مس و $35/0$ برای آلومینیوم باشند.

• هادی‌های رنگ شده دارای ضریب تشعشع تقریبی $9/0$ باشند.

• دمای محیط 35°C و دمای هادی 65°C باشد.

جداول مربوط به هادی‌های مسی مطابق استاندارد DIN 43671 و جداول هادی‌های آلومینیومی مطابق 43670 DIN می‌باشد. در جدول (پ-۲-۳) ظرفیت باردهی شینه‌های مسی با سطح مقطع مستطیلی آمده است. فاصله بین دو شینه که به طور عمودی و از پهنا کنار هم قرار گرفته‌اند برابر ضخامت شینه می‌باشد.

جدول (پ-۲-۳): ظرفیت باردهی شینه‌های مسی با سطح مقطع مستطیلی

پهنا × ضخامت (mm × mm)	سطح مقطع (mm ²)	وزن** (kg/m)	جنس ماده*	جریان پیوسته متناسب (A)				
				آرایش هادی رنگ شده	آرایش هادی لخت	آرایش هادی رنگ شده	آرایش هادی لخت	
۱۲×۵	۵۹/۵	۰/۵۲۹	E-Cu F37	۲۰۳	۳۴۵	۱۷۷	۳۱۲	
۱۲×۱۰	۱۱۹/۵	۱/۰۶۳	E-Cu F37	۳۲۶	۶۰۵	۲۸۵	۵۵۳	
۲۰×۵	۹۹/۱	۰/۸۸۲	E-Cu F37	۳۱۹	۵۶۰	۲۷۴	۵۰۰	
۲۰×۱۰	۱۹۹	۱/۷۷	E-Cu F30	۴۹۷	۹۲۴	۴۲۷	۸۲۵	
۳۰×۵	۱۴۹	۱/۳۳	E-Cu F37	۴۴۷	۷۶۰	۳۷۹	۶۷۲	
۳۰×۱۰	۲۹۹	۲/۶۶	E-Cu F30	۶۷۶	۱۲۰۰	۵۷۳	۱۰۶۰	
۴۰×۵	۱۹۹	۱/۷۷	E-Cu F37	۵۷۳	۹۵۲	۴۸۲	۸۳۶	
۴۰×۱۰	۳۹۹	۲/۵۵	E-Cu F30	۸۵۰	۱۴۷۰	۷۱۵	۱۲۹۰	
۵۰×۵	۲۴۹	۲/۲۲	E-Cu F37	۶۹۷	۱۱۴۰	۵۸۳	۹۹۴	
۵۰×۱۰	۴۹۹	۴/۴۴	E-Cu F30	۱۰۲۰	۱۷۲۰	۸۵۲	۱۵۱۰	
۶۰×۵	۲۹۹	۲/۶۶	E-Cu F30	۸۲۶	۱۳۳۰	۶۸۸	۱۱۵۰	
۶۰×۱۰	۵۹۹	۵/۳۳	E-Cu F30	۱۱۸۰	۱۹۶۰	۹۸۵	۱۷۲۰	
۸۰×۵	۳۹۹	۳/۵۵	E-Cu F30	۱۰۷۰	۱۶۸۰	۸۸۵	۱۴۵۰	

ادامه جدول (پ-۳-۲):

پهنا × ضخامت (mm × mm)	سطح مقطع (mm ²)	وزن** (kg/m)	جنس ماده*	جريان پیوسته متناوب (A)			
				آرایش هادی رنگ شده	آرایش هادی لخت	آرایش هادی رنگ شده	آرایش هادی لخت
۸۰×۱۰	۷۹۹	۷/۱۱	E-Cu F30	۱۵۰۰	۲۴۱۰	۱۲۴۰	۲۱۱۰
۱۰۰×۵	۴۹۹	۴/۴۴	E-Cu F30	۱۳۰۰	۲۰۱۰	۱۰۸۰	۱۷۳۰
۱۰۰×۱۰	۹۸۸	۸/۸۹	E-Cu F30	۱۸۱۰	۲۸۵۰	۱۴۹۰	۲۴۸۰
۱۲۰×۵	۱۲۰۰	۱۰/۷	E-Cu F30	۲۱۱۰	۳۲۸۰	۱۷۴۰	۲۸۶۰

* وزن با توجه به چگالی ۸/۹ kg/dm³ محاسبه شده است.

** مواد E-Cu و سایر مواد مطابق استاندارد DIN 46433 Sheet 3 DIN 40500 می باشند و لبه شینه ها مطابق استاندارد DIN 46433 گرد شده است.

جدول (پ-۳-۳): مشخصات باردهی شینه های آلومینیومی با سطح مقطع مستطیلی

پهنا × ضخامت (mm × mm)	سطح مقطع (mm ²)	وزن** (kg/m)	جنس ماده*	جريان پیوسته متناوب تا فرکانس ۶۰ هرتز (A)			
				آرایش هادی رنگ شده	آرایش هادی لخت	آرایش تعداد هادی	آرایش تعداد هادی لخت
۱۲ × ۵	۵۹/۵	۰/۱۶۰	E-Al F10	۱۶۰	۲۹۲	۱۳۹	۲۶۳
۱۲ × ۱۰	۱۱۹/۵	۰/۳۲۲	E-Al F10	۲۵۷	۴۹۰	۲۲۴	۴۴۰
۲۰ × ۵	۹۹/۱	۰/۲۶۸	E-Al F10	۲۵۴	۴۴۶	۲۱۴	۳۹۲
۲۰ × ۱۰	۱۹۹	۰/۵۳۸	E-Al F10	۳۹۳	۷۳۰	۳۳۱	۶۴۳
۳۰ × ۵	۱۴۹	۰/۴۰۳	E-Al F10	۳۵۶	۶۰۶	۲۹۵	۵۲۶
۳۰ × ۱۰	۲۹۹	۰/۸۰۸	E-Al F10	۵۳۶	۹۵۶	۴۴۵	۸۳۲
۴۰ × ۵	۱۹۹	۰/۵۳۸	E-Al F10	۴۵۶	۷۶۲	۱۰۶	۶۵۸
۴۰ × ۱۰	۳۹۹	۱/۰۸	E-Al F10	۶۷۷	۱۱۸۰	۵۵۷	۱۰۳۰
۵۰ × ۵	۲۴۹	۰/۶۷۳	E-Al F10	۵۵۶	۹۱۶	۴۵۵	۷۸۶
۵۰ × ۱۰	۴۹۹	۱/۳۵	E-Al F10	۸۱۵	۱۴۰۰	۶۶۷	۱۲۱۰


ادامه جدول (پ-۳-۳):

پهنا × ضخامت (mm × mm)	سطح مقطع (mm ²)	وزن ** (kg/m)	جنس ماده*	(A) جریان پیوسته متناسب تا فرکانس ۶۰ هرتز		آرایش هادی رنگ شده	آرایش تعداد هادی لخت
۶۰ × ۵	۲۹۹	۰/۸۰۸	E-Al F10	۶۵۵	۱۰۷۰	۵۳۳	۹۱۰
۶۰ × ۱۰	۵۹۹	۱/۶۲	E-Al F10	۹۵۱	۱۶۱۰	۷۷۴	۱۳۹۰
۸۰ × ۵	۳۹۹	۱/۰۸	E-Al F10	۸۵۱	۱۳۶۰	۶۸۸	۱۱۵۰
۸۰ × ۱۰	۷۹۹	۲/۱۶	E-Al F10	۱۲۲۰	۲۰۰۰	۹۸۳	۱۷۲۰
۱۰۰ × ۵	۴۹۹	۱/۳۵	E-Al F6.5	۱۰۵۰	۱۶۵۰	۸۴۶	۱۳۹۰
۱۰۰ × ۱۰	۹۹۹	۲/۷۰	E-Al F6.5	۱۴۸۰	۲۳۹۰	۱۱۹۰	۲۰۵۰
۱۰۰ × ۱۵	۱۵۰۰	۴/۰۴	E-Al F6.5	۱۸۰۰	۲۹۱۰	۱۴۵۰	۲۵۰۰
۱۲۰ × ۱۰	۱۲۰۰	۳/۲۴	E-Al F6.5	۱۷۳۰	۲۷۵۰	۱۳۹۰	۲۳۶۰
۱۲۰ × ۱۵	۱۸۰۰	۴/۸۶	E-Al F6.5	۲۰۹۰	۳۳۲۰	۱۶۸۰	۲۸۵۰

* وزن با توجه به چگالی $۲/۷ kg/dm^3$ محاسبه شده است.

** مواد E-Al و سایر مواد مطابق استاندارد 3 DIN 40501 Sheet DIN 46433 گرد شده است.

اگر دمای محیط و شینه با مقادیر در نظر گرفته شده متفاوت باشد (دمای هوای غیر از $۳۵^\circ C$ و دمای هادی غیر از $۶۵^\circ C$) ضریب تصحیح K مطابق شکل (پ-۳-۲) بدست می‌آید.

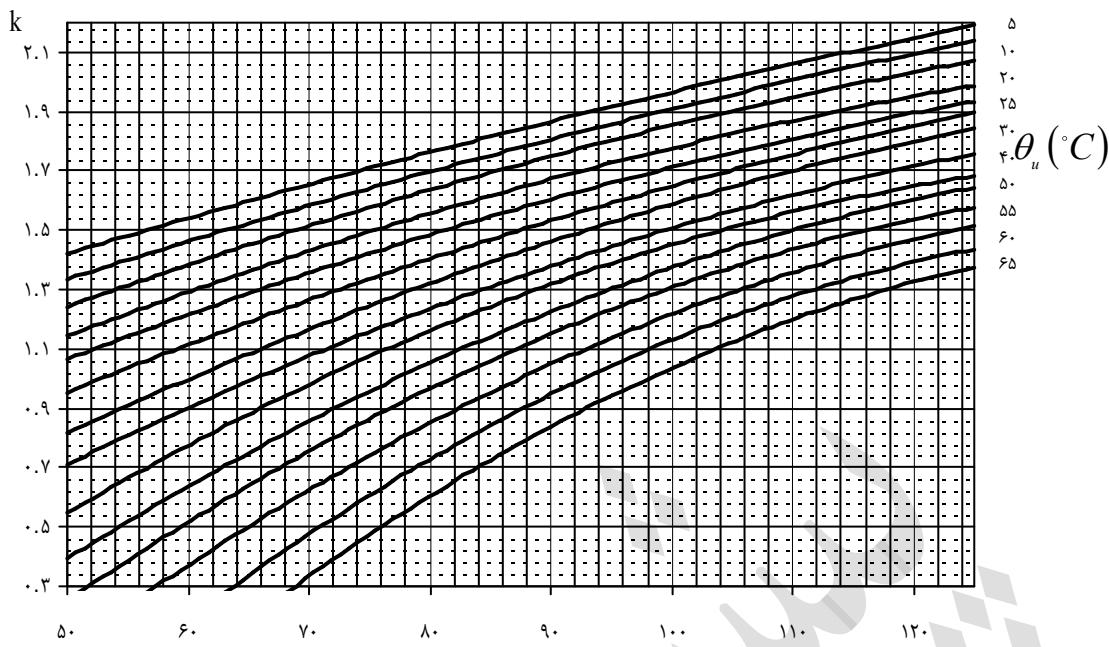شکل (پ-۳-۲): ضریب تصحیح K بر حسب دمای شینه (θ_S) و دمای متوسط هوا در ۲۴ ساعت (θ_u)

انتخاب سطح مقطع شینه، باید با توجه به حداکثر دمای عملکرد مجاز تجهیزات و اتصالات و مواد عایقی مربوطه انجام گیرد.

پس از تعیین K جریان دائمی شینه در دمای مربوطه از رابطه زیر بدست خواهد آمد.

$$I_{\text{جدول}} = I_{\text{دائمی}} \times K$$



پیوست (۴): زمین

در این بخش فقط به یک نمونه چاه زمین و الکترود اتصال زمین که با الکتروولیت سدیم بنتونیت آماده‌سازی می‌شود، پرداخته می‌شود. عنوان الکترود می‌توان هم از میله‌های کاپرولد یا فولاد گالوانیزه استفاده نمود و هم بجای میله، هادی چند مفتولی 1×35 میلیمتر مربع به شرطی که قطر هر مفتول آن کمتر از $1/8$ میلیمتر نباشد، عنوان الکترود بکار برد. یک سیم مسی به ارتفاع یک متر از ته چاه بصورت حلقه مارپیچی به قطر حدود ۸۰ سانتیمتر و فاصله ۱۵ سانتیمتر حلقه‌ها از هم آماده و در چاه مستقر شود.

الف: استفاده از بنتونیت فعال شده در کanal‌های سطحی

- ۱- کanalی به عرض ۳۰ تا ۴۰ سانتیمتر به عمق ۷۵ سانتیمتر و به طول مورد نظر حفر شود. اگر عمق نفوذ یخ‌زدگی خاک بیشتر از ۷۵ سانتیمتر باشد، باید کanalی عمیق‌تر (تا زیر لایه یخ‌زدگی) حفر گردد.
- ۲- کف کanal تا ارتفاع ۱۰ سانتیمتر از بنتونیت بصورت دوغاب سفت (۳۵ درصد بنتونیت و ۶۵ درصد آب) پر شود.
- ۳- سیم یا صفحه مسی روی لایه بنتونیت مطابق دستورالعمل اجرای سیستم اتصال زمین (sw/30/071) خوابانیده شود.
- ۴- روی سیم به ارتفاع ۱۵ سانتیمتر با بنتونیت به صورت دوغاب سفت پوشانیده شود.
- ۵- بقیه کanal با خاک سرند شده پر و کمپکت گردد.

توجه: با توجه به حجم کanal و شرایط ذکر شده برای هر متر طول، ۴۵-۳۰ کلیوگرم بنتونیت خشک مورد نیاز است.

ب: استفاده از بنتونیت فعال شده در چاه‌های عمودی با نصب میله زمین


- ۱- چاهی به قطر تقریبی ۶۰-۹۰ سانتیمتر و به عمق ۳ متر حفر شود.
- ۲- دو عدد میله زمین $1/5$ متری با استفاده از کوپلینگ در وسط حفره طوری کوبیده شود که ۵۰ سانتیمتر از میله زمین در داخل زمین فرو رود.
- ۳- بنتونیت بصورت دوغاب سفت کاملاً بهم زده شده (۳۵ درصد بنتونیت و ۶۵ درصد آب) و دور میله تخلیه شود. این کار تا ۳۰ سانتیمتر پایین تر از لبه فوقانی میله زمین ادامه داده شود.
- ۴- اتصالات لازم به میله زمین انجام شود. در صورت تمایل دریچه بازدید نصب شود و یا چاه کاملاً با خاک سرند شده پر گردد. در صورت حساس بودن محل، ۴۰ درصد بنتونیت را با خاک و آب مخلوط کرده و گودال بوسیله آن پر شود.



۵- هنگام پر کردن چاه ضروری است بعد از هر ۲۰ سانتیمتری که با مواد پر می شود، مواد دوغاب سفت را فشار داده تا کاملاً به میله زمین بچسبد. این عمل، فشردگی و چسبندگی لایه ها را به میله زمین افزایش داده و به پر کردن فضای خالی کمک می کند.

توجه: با توجه به اینکه حدود ۲ متر ارتفاع از کف چاه با بنتونیت به صورت دوغاب سفت پر می شود تقریباً ۴۰۰ تا ۵۰۰ کیلوگرم بنتونیت خشک مورد نیاز خواهد بود.

تبصره: در صورتی که با ایجاد یک حلقه چاه، مقاومت کمتر از ۲ اهم حاصل نشود، باید چاه دیگری را با همین مشخصات در فاصله حداقل ۶ متری از چاه اول حفر نمود. ضمناً ارتباط دو چاه باید مطابق بند الف انجام گیرد.

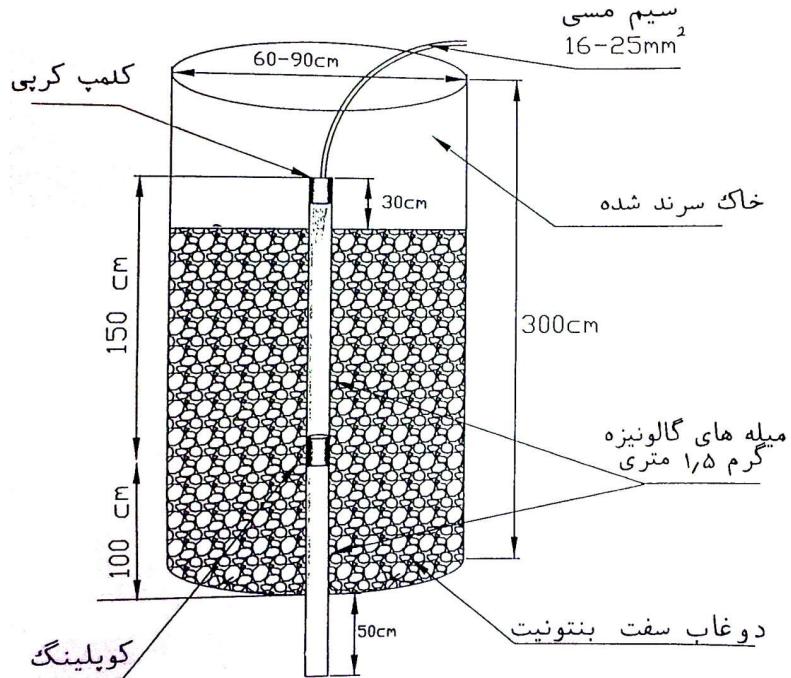

شکل (پ-۴-۱): یک نمونه چاه زمین و الکترود اتصال زمین که با الکترولیت سدیم بنتونیت



پیوست (۵): درجات آلودگی

درجه های آلودگی که ممکن است تابلو برای آن طراحی شده باشد در جدول (پ-۵-۱) ارایه شده است.

جدول (پ-۵-۱): درجات آلودگی

درجه آلودگی	توضیحات
درجه آلودگی ۱	هیچ آلودگی وجود ندارد و یا تنها آلودگی های خشک و بدون هدایت الکتریکی دیده می شود.
درجه آلودگی ۲	معمولًا تنها آلودگی های بدون هدایت الکتریکی وجود دارد. هر چند به ندرت یک هدایت موقت ایجاد شده در اثر میان انتظار می رود.
درجه آلودگی ۳	آلودگی های با هدایت الکتریکی وجود دارد یا اینکه آلودگی های خشک غیررسانا که در اثر میان هادی می شوند، دیده می شود.
درجه آلودگی ۴	در اثر عواملی مانند ذرات هادی، باران یا برف و هدایت الکتریکی پایدار ایجاد می کند.

همینکجا



پژوهشگاه نیرو



شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

این دستورالعمل تحت نظارت شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ (دییرخانه) توسط پژوهشگاه نیرو تدوین و پس از طرح در جلسات کمیته‌های تخصصی و اعمال نقطه نظرات صاحب‌نظران نهايی شده است.

تهران - میدان ونک - خیابان ملاصدرا - خیابان شیراز جنوبی - نبش کوچه سرو
کد پستی: ۱۴۳۵۸۹۳۷۳۷ تلفن: ۰۵۷۰۹۰-۸۸۰ - دورنگار: ۰۳۹۴۱۷-۸۸۰

تهران - شهرک قدس - انتهای بلوار شهید دادمان (پونک باختり)
صندوق پستی: ۱۴۶۶۵-۵۱۷ تلفن: ۰۷۹۴۰۰-۸۸۰ - دورنگار: ۰۷۸۲۹۶-۸۸۰

تهران - خیابان ولی عصر (عج) - بالاتر از میدان ونک - خیابان رشید یاسمی
جنوب بیمارستان خاتم الانبیا (ص) - شرکت توانیر
تلفن : ۰۷۹۳۵۰۷۱ - دورنگار: ۸۸۶۴۴۹۷۰